DEKRA-Nr: 0357 / 057929 / 2026 / B085568003211 vom 09.11.2026

Zweitschrift

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	09.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 351 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Beide Kotflügel vorne weisen erhöhte Lackstärken auf.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.10.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	5 Touring (G31)(2017->) / 5er - 520 d Mild Hybrid Luxury Line (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31BN060CN82874
HSN / TSN	0005 / CXV	DAT €uropa-Code®	011301130540004
DAT Marktindex	DE004 6425	Km-Stand abgelesen	111355
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1995	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	ALPINWEISS III / Uni / 300 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Zweitschrift

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S /O	5 mm
	rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S /O	5 mm
2	links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S /O	5 mm
	rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 97 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	5 mm
225 / 55 R 17 97 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	5 mm
225 / 55 R 17 97 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	6 mm
225 / 55 R 17 97 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Auspuffblenden verchromt, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Professional, Batterie 92 Ah, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Chrome-Line Exterieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Ersatzteilkatalog Facelift, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter, Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Instrumententafel Sensatec, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen 8x18 (W-Speiche 632), Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Luftauslass (Air Breather) Chrom, Luftfederung Hinterachse, Luxury Line, Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel), Mittelarmlehne hinten, Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Nebelschlussleuchte(n), Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 245/45 R18 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht, Sitze vorn teilelektr. verstellbar, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Vorbereitung Fahrerassistenzsystem I, WLAN-Hotspot, Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zweitschrift

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11006	Alpinweiß-Lackierung (Uni)
8702	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
15706	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
2707	Business-Paket
16198	Dachreling Hochglanz Shadow-Line
42930	Fahrassistenz-System: Driving Assistant
18610	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
26714	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
25204	Head-up-Display
39898	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
35508	Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
33305	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
3534	Parkassistent-Paket
18580	Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 13.05.2026 bei Kilometerstand 94.719

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

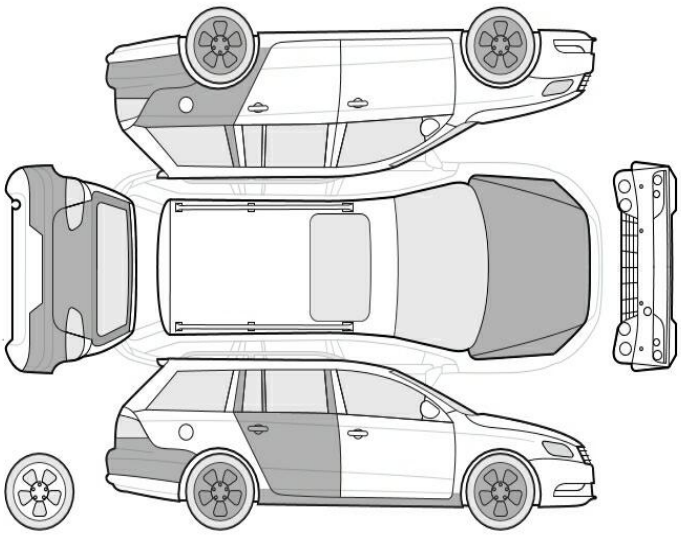

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dämmung Motorhaube beschädigt, erneuern (Bild 22)
2. PDC-SENSOR hinten links lose, erneuern (Bild 26)
3. Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 20)
4. Seitenschweller rechts Lackierung,

Zweitschrift

verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
5. Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15)
6. Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 13)
7. Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 10)
8. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lehnenbezug vorne rechts zerkratzt, (Bild 24)
Heckklappenverkleidung zerkratzt, (Bild 25)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 21)
Tür hinten rechts, eingedellt, zerkratzt , Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14)
Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 9)
Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 8)

Fehlende Teile

1. 1 x Fahrzeugschlüssel fehlt (keyless)

Zweitschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

Zweitschrift



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

Zweitschrift



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

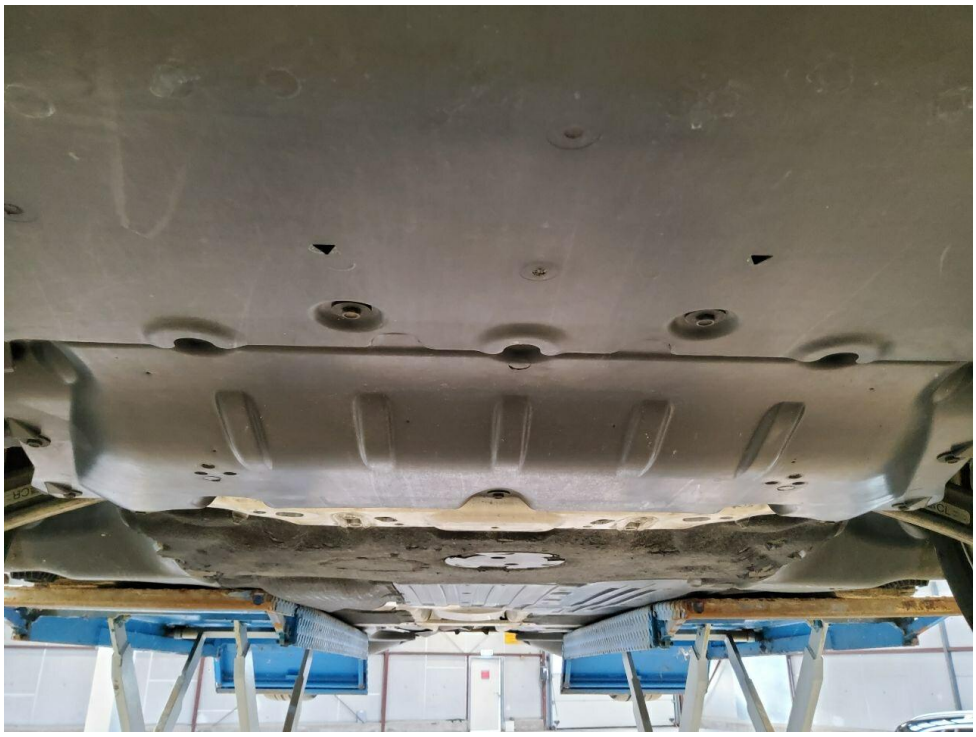


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

Zweitschrift

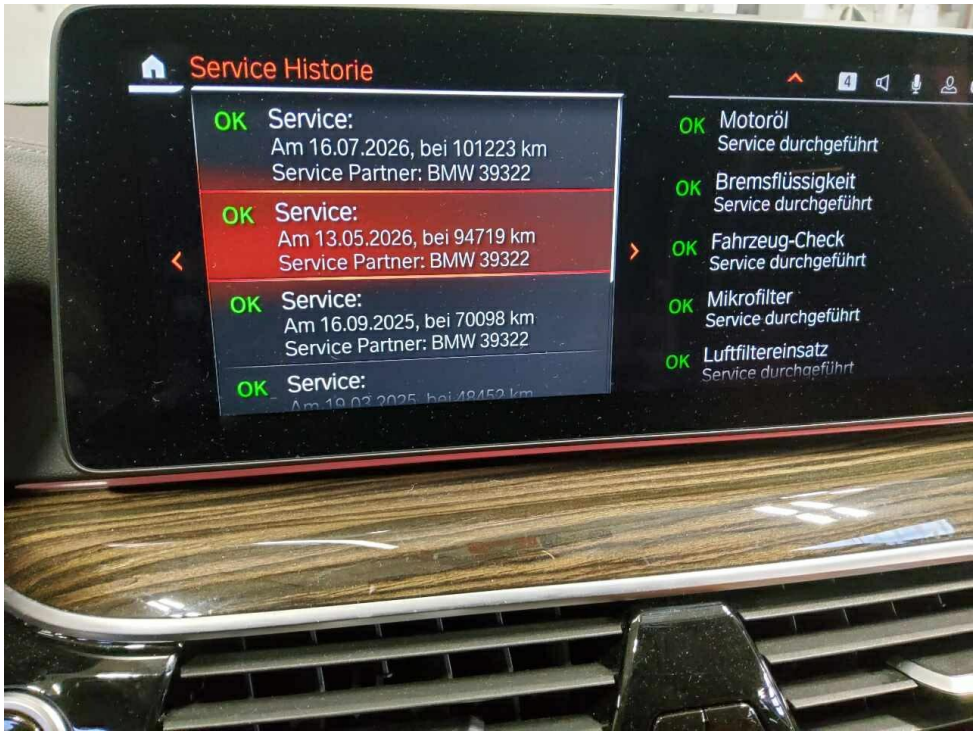


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Zweitschrift



Bild 9 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 10 : Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair

Zweitschrift

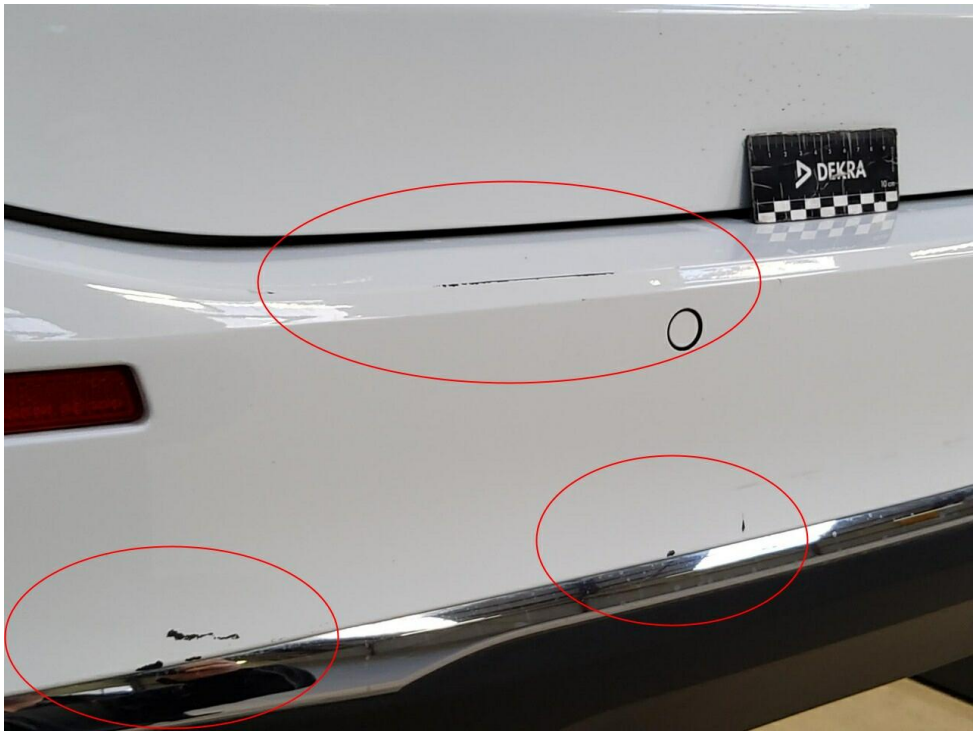


Bild 11 : Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

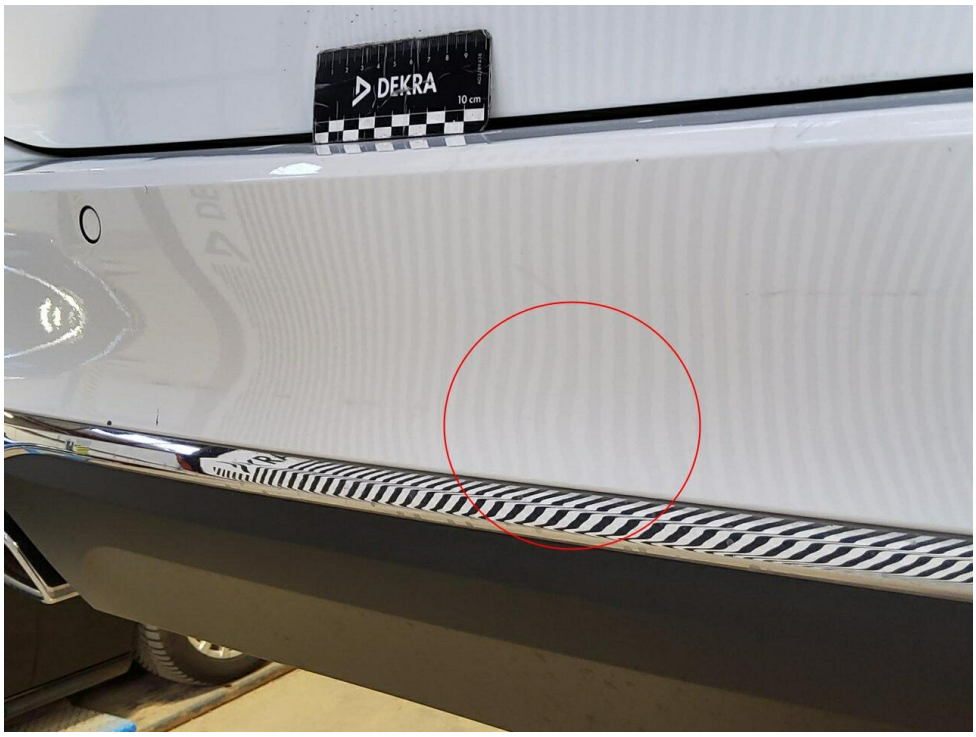


Bild 12 : Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Zweitschrift

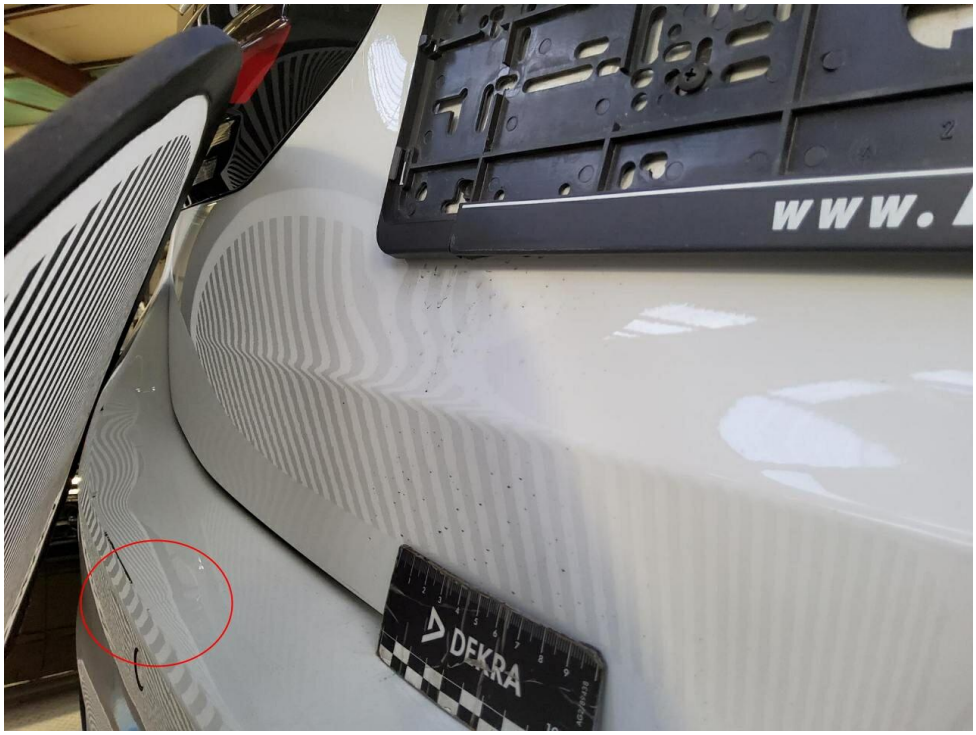


Bild 13 : Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

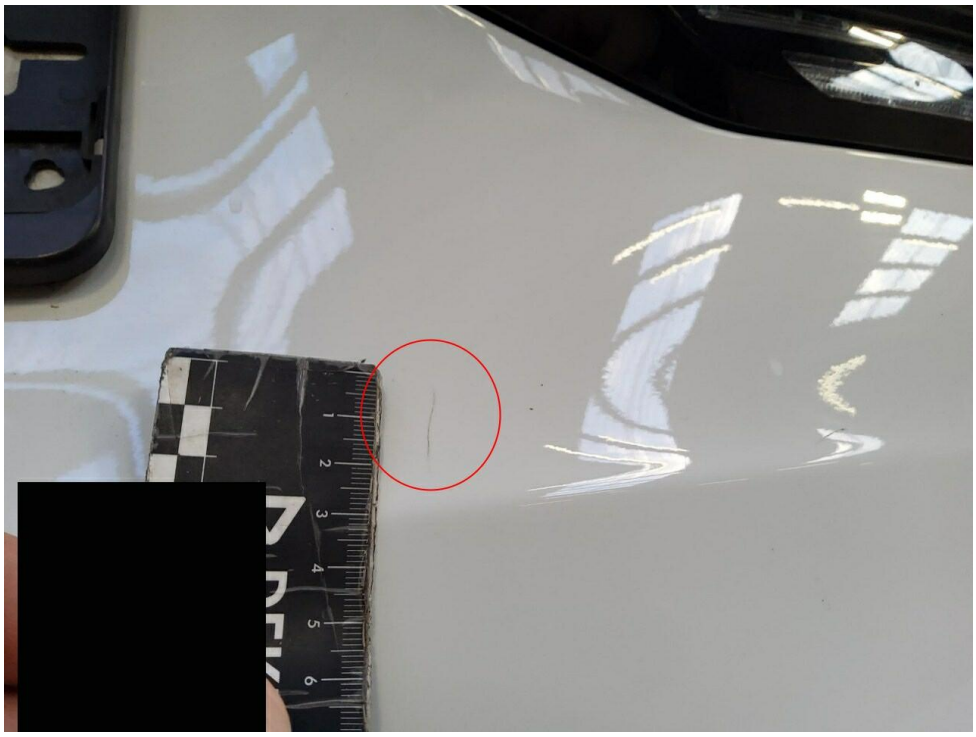


Bild 14 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Tür hinten rechts, eingedellt, zerkratzt , Gebrauchsspur

Zweitschrift

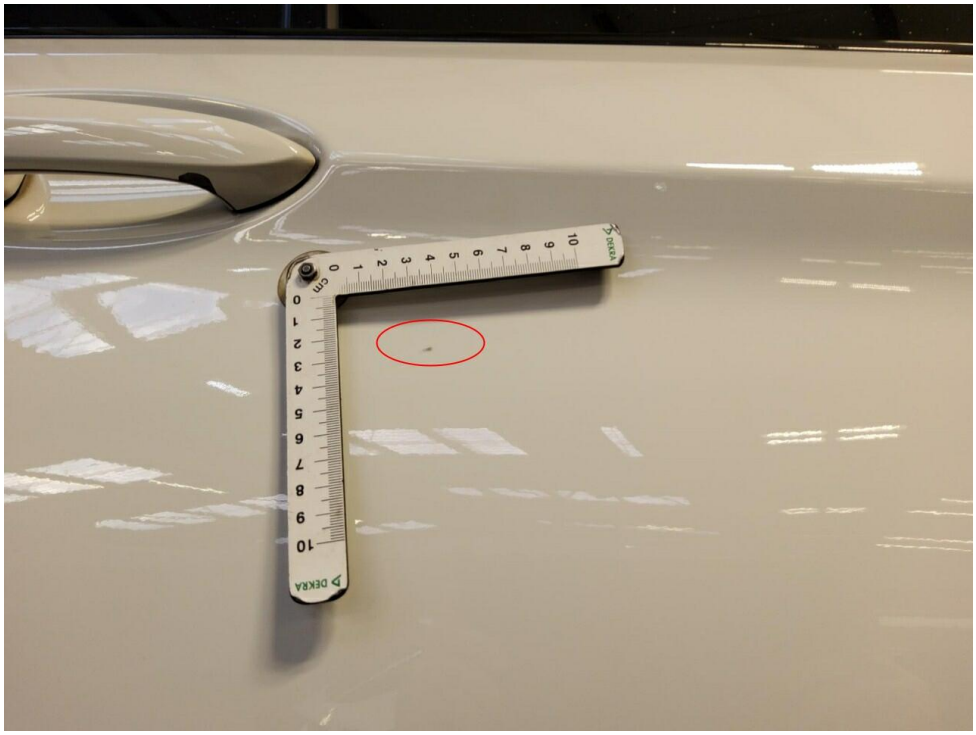


Bild 17 : Tür hinten rechts, eingedellt, zerkratzt , Gebrauchsspur

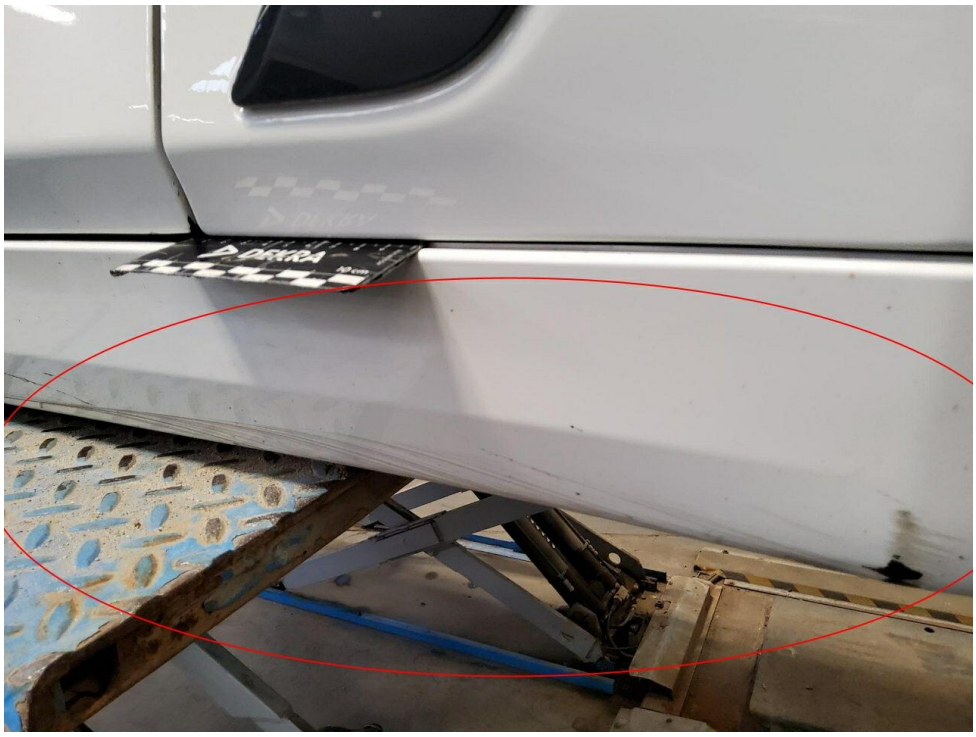


Bild 18 : Seitenschweller rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Zweitschrift

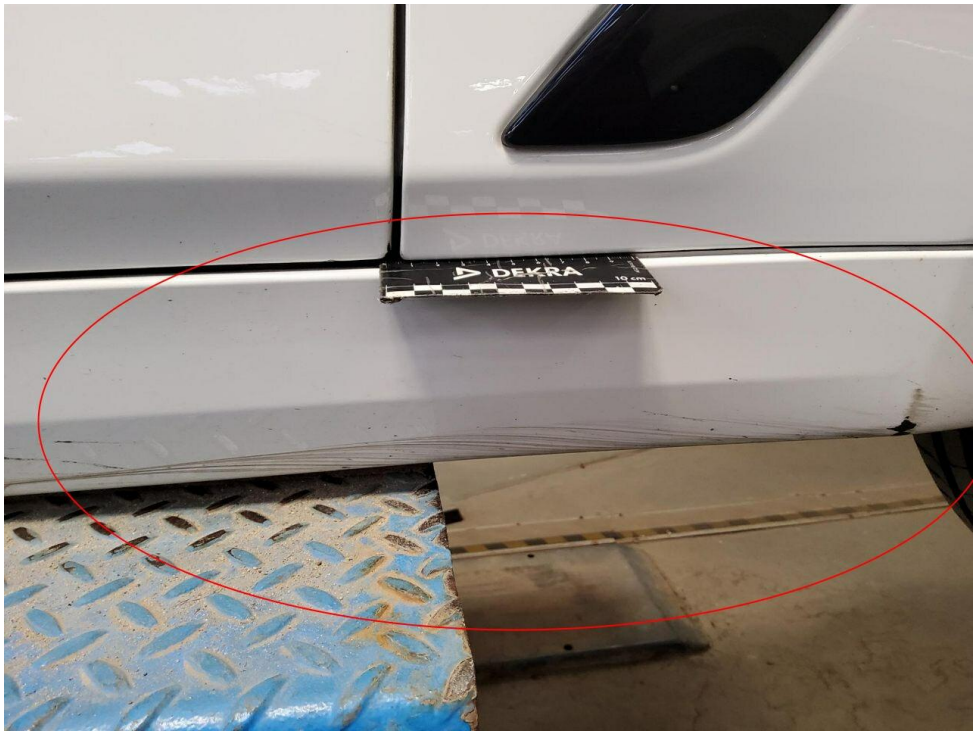


Bild 19 : Seitenschweller rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair

Zweitschrift

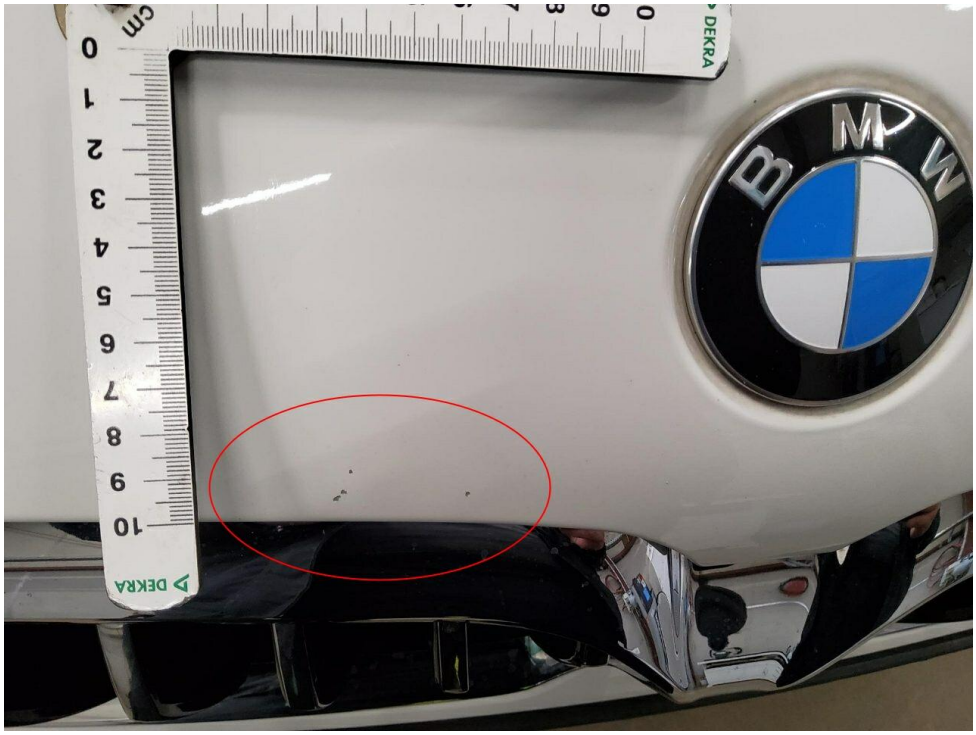


Bild 21 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

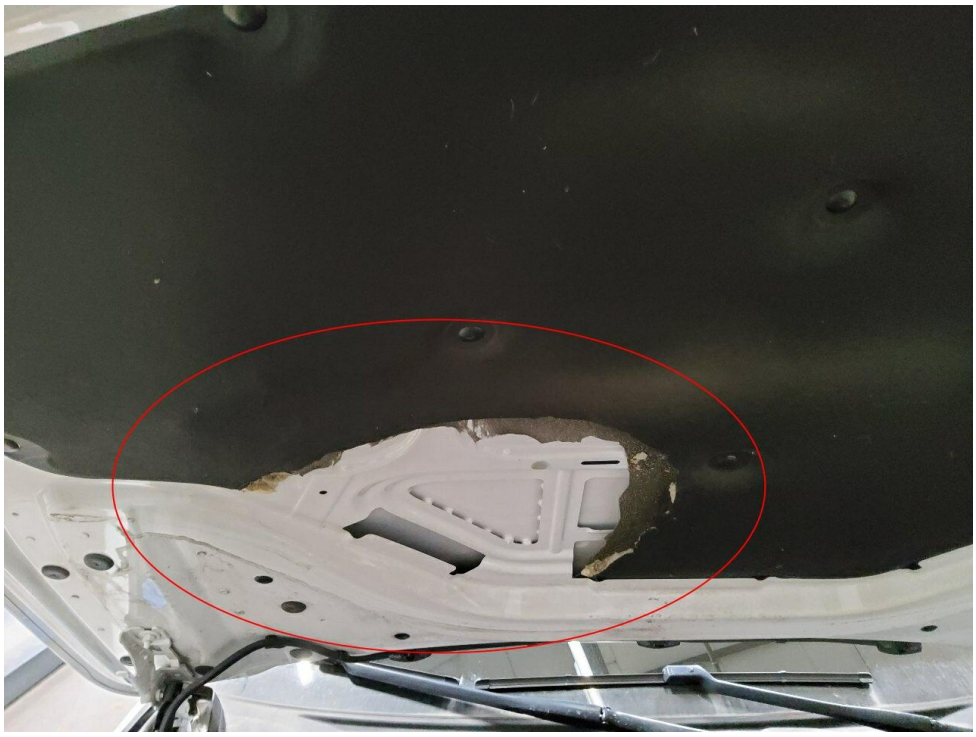


Bild 22 : Dämmung Motorhaube beschädigt

Zweitschrift



Bild 23 : 1 x Fahrzeugschlüssel fehlt (keyless)



Bild 24 : Lehnenbezug vorne rechts zerkratzt

Zweitschrift



Bild 25 : Heckklappenverkleidung zerkratzt

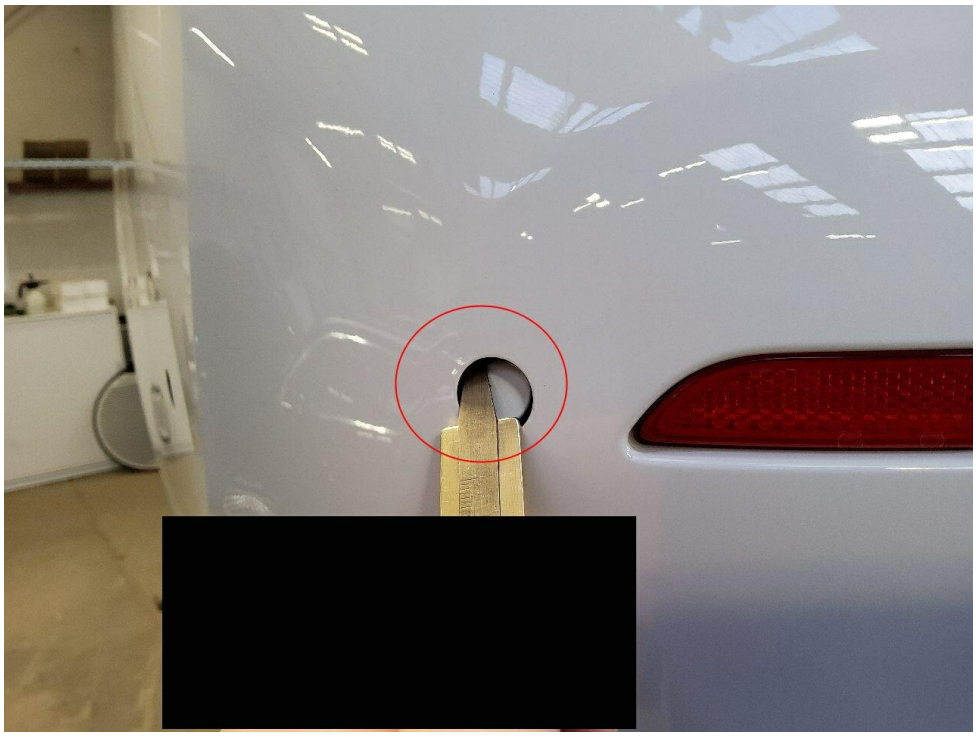


Bild 26 : PDC-SENSOR hinten links lose