DEKRA-Nr: 0357 / 057929 / 2026 / B085568003192 vom 03.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	03.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 81 µm bis 124 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.11.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Kuga (2020->) / Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV Cool & Connec
Aufbauart	Geländewagen	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMHPJ87130
HSN / TSN	8566 / BTM	DAT €uropa-Code®	012851020070001
DAT Marktindex	DE001 6457	Km-Stand abgelesen	36349
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	112
Hubraum (ccm)	2488	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 65 R 17 106 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	5 mm
	rechts	225 / 65 R 17 106 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	5 mm
2	links	225 / 65 R 17 106 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	5 mm
	rechts	225 / 65 R 17 106 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Dachhimmel Stoff, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Teppich, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - ECVT, Heckleuchten LED, Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW), Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlerjalousie, regelbar, Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2710 mm, Reifen 225/65 R17 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer Projektionslinsen-Design, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach), Sitzheizung vorn, Spezialausführung 2, Sportsitze, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
48205	LM-Felgen 7x17 (5-Speichen)
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 15.10.2025 bei Kilometerstand 22.259

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

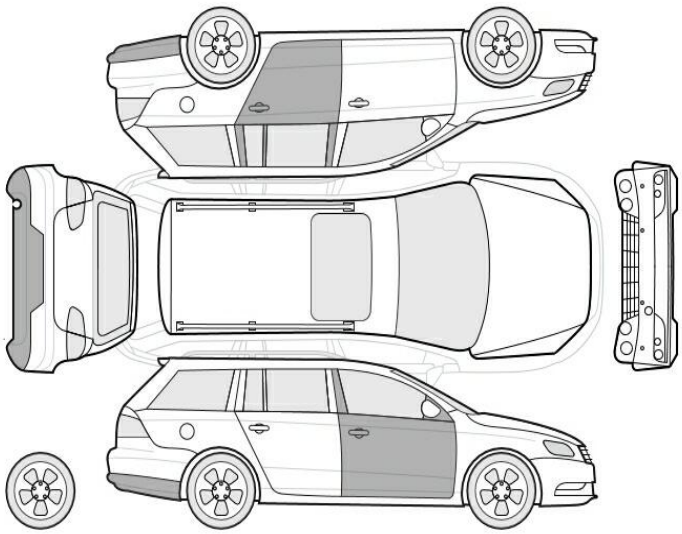

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Laderaumabdeckung beschädigt, erneuern (Bild 12)
2. Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair (Bild 11)
3. Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt , smart repair (Bild 10)
4. Tür hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 8, 9)



Bild 1 : Diagonal von vorne

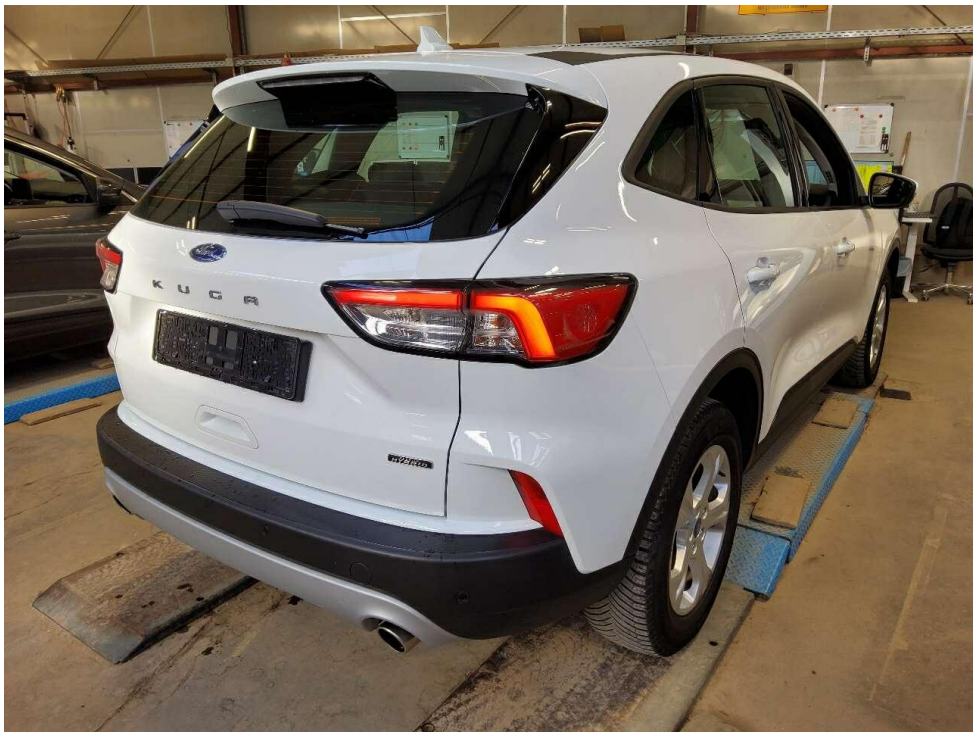


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

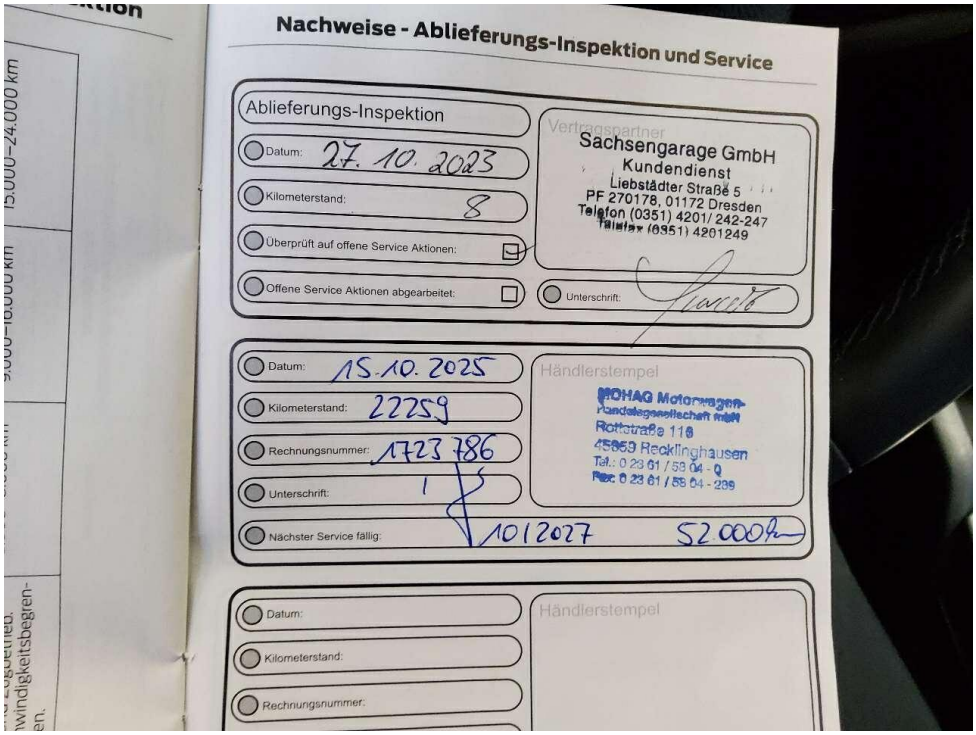


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Tür hinten links, eingedellt, smart repair

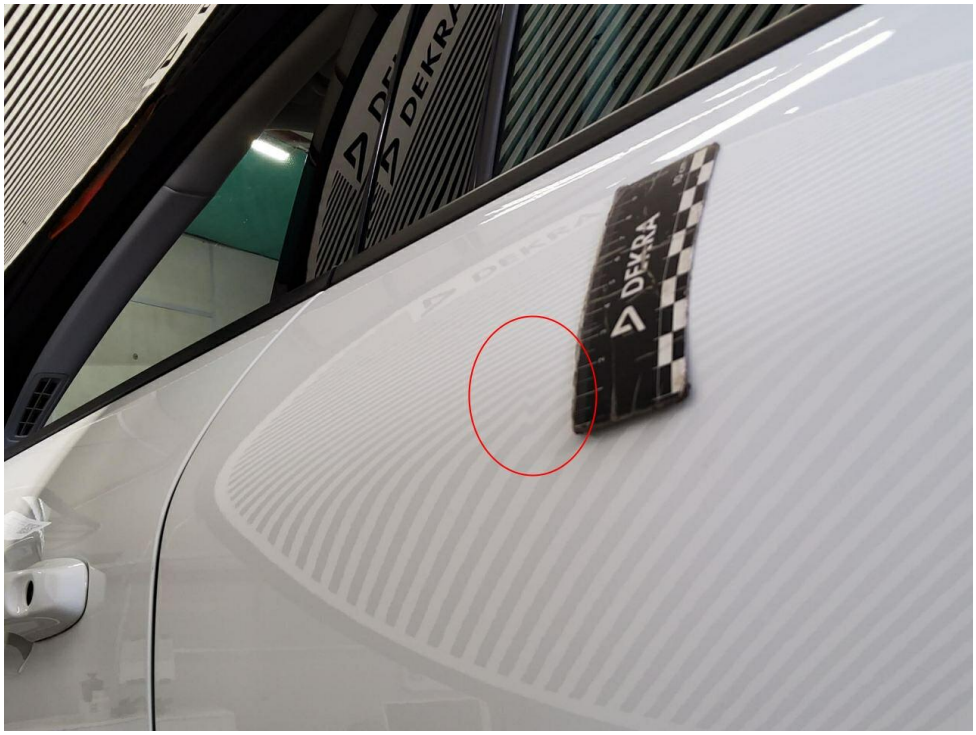


Bild 9 : Tür hinten links, eingedellt, smart repair



Bild 10 : Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt , smart repair

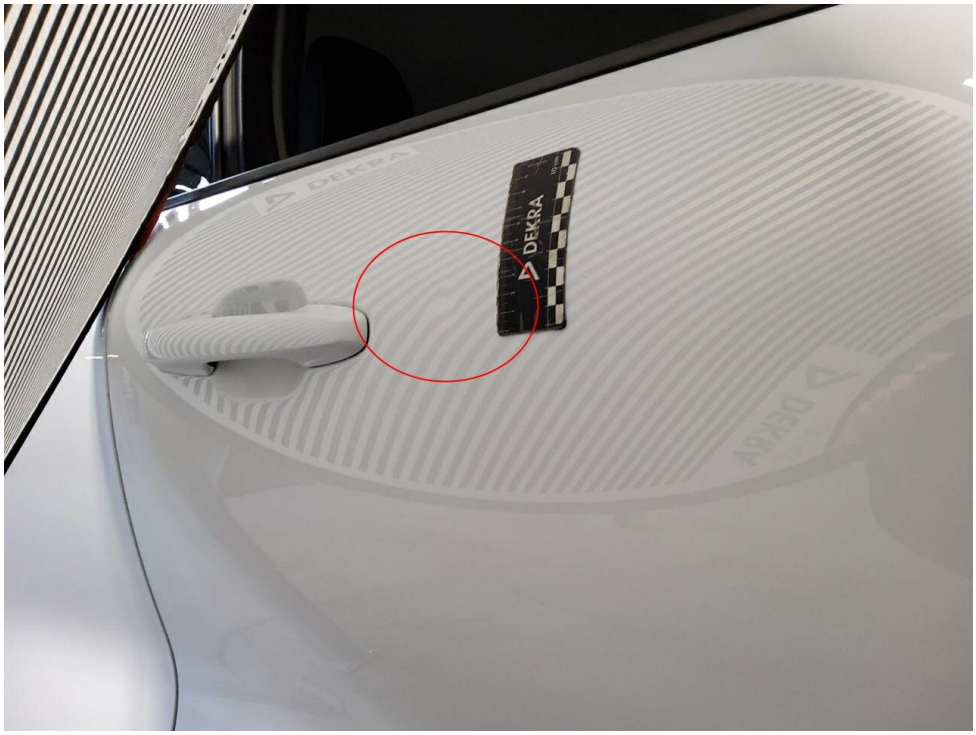


Bild 11 : Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair

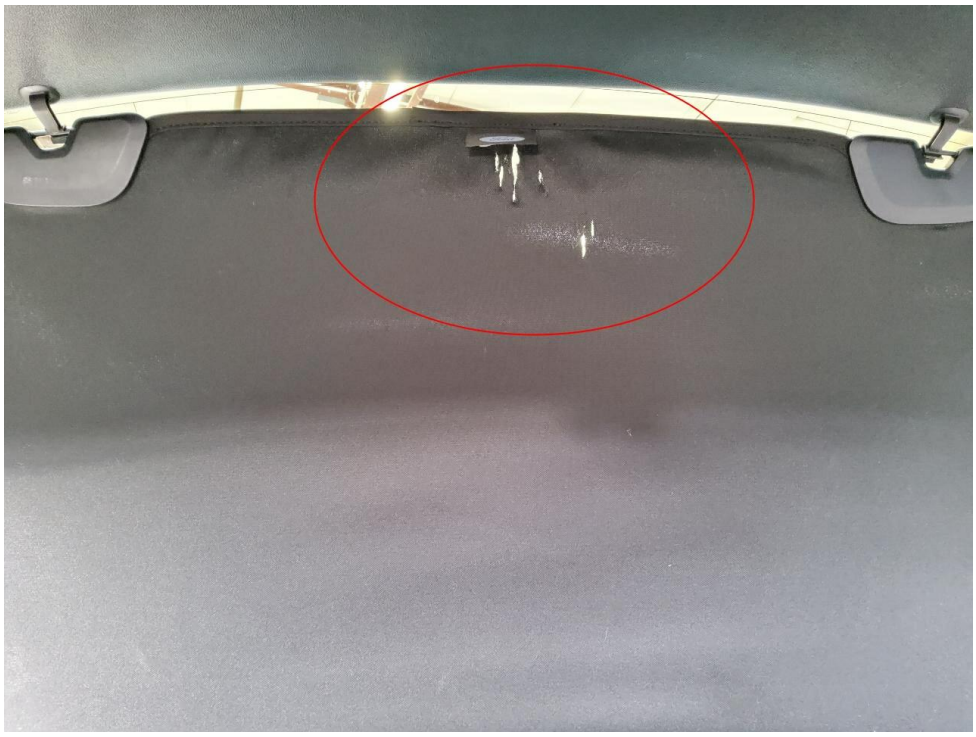


Bild 12 : Laderaumabdeckung beschädigt