GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	24.09.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	02.10.2026
Referenznummern	0002056302

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF01XXTTG1MK31794**		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	**Farbton / Lackart**	Race-Rot / Uni
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	**Laufleistung abgelesen**	112.633 km
Erstzulassung	01.12.2021	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6 / 158 g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	2 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	2 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	215/65 R16C 109/107T	8 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	215/65 R16C 109/107T	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung
Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Karosserievariante: Normaldach
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert
Style-Farb-Paket	Außenspiegel in Wagenfarbe
Stoßfänger in Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Kurvenlicht statisch	Trend
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderausstattung

Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall
Ford SYNC 3	Doppelklimaanlage
Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	Heckscheibenwischer
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	Parksensoren seitlich

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Sicht-Paket 1	Frontscheibe heizbar
Standheizung	Trittstufe unter Schiebetür links
Trittstufe unter Schiebetür rechts	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	1197,60 €	598,80 €
Frontscheibe beheizt, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 13, Bild 14)	1228,81 €	1228,81 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	234,45 €	117,23 €
Heckwischer Abdeckung, fehlt, ersetzen (Bild 23)	17,98 €	17,98 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	403,62 €	403,62 €

Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Feststellbremse Betätigung, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 17, Bild 18)	159,52 €	159,52 €
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, prüfen (Bild 16)	79,76 €	79,76 €

Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen (Bild 15)	45,00 €	45,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 19, Bild 20)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz hinten rechts Betätigung, funktionsuntüchtig, instand setzen (Bild 21, Bild 22)	79,76 €	79,76 €
Trittbrett rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28)	80,00 €	80,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**4.844,79 €**
Minderwert	**4.128,77 €**
Händlereinkaufspreis	**8.375,00 €**
Händlerverkaufspreis	**9.750,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 06.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

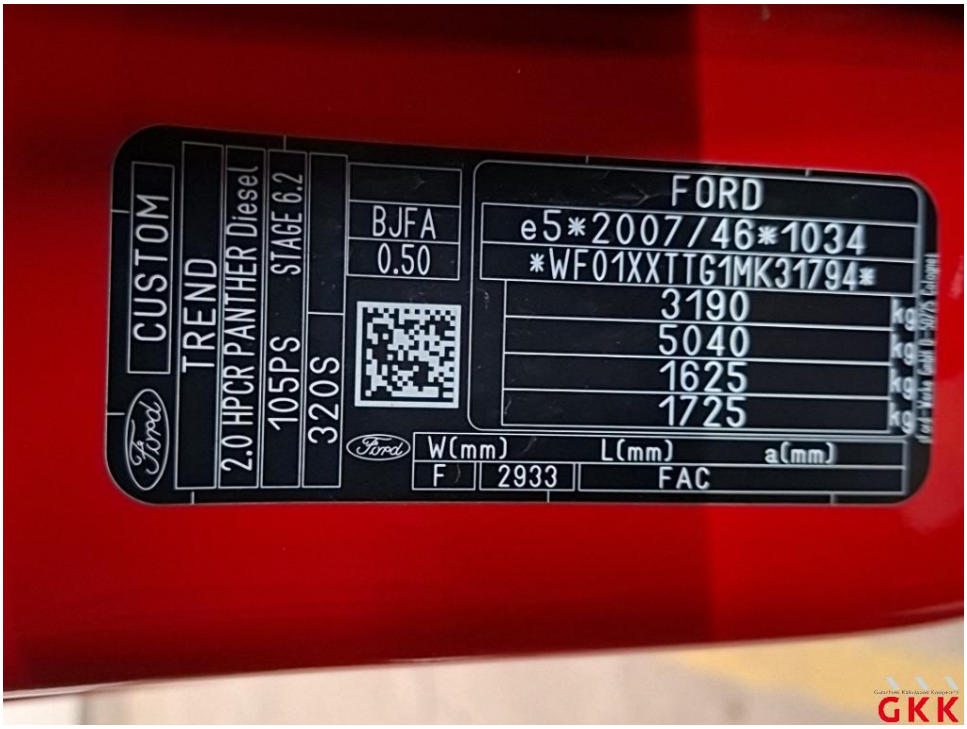


Bild 5

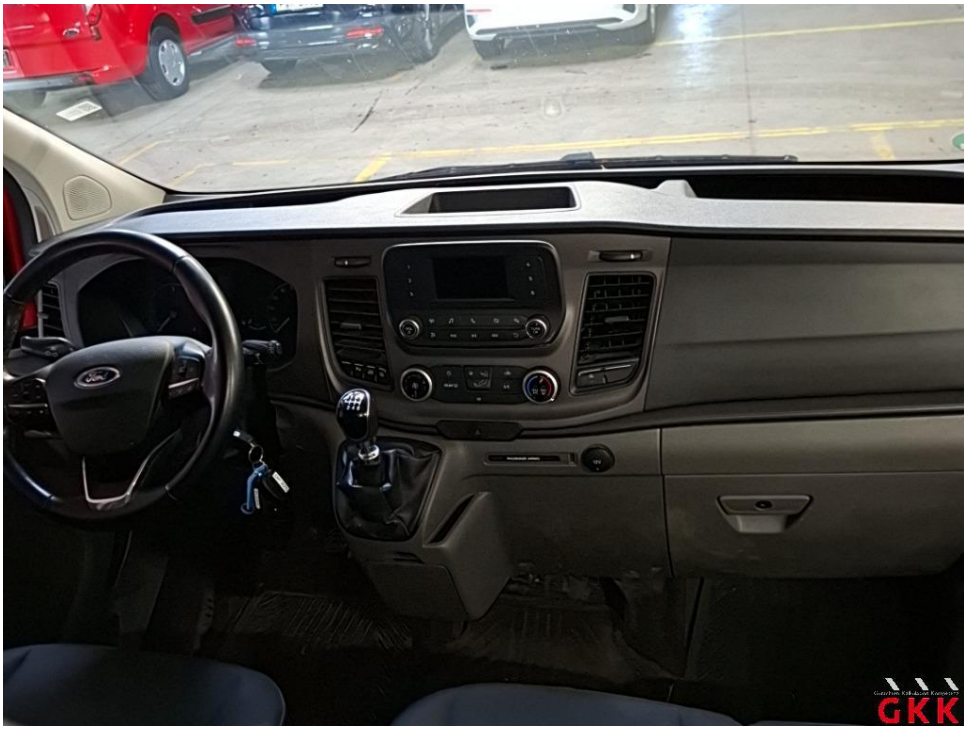


Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11


Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13 Frontscheibe, beheizt, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

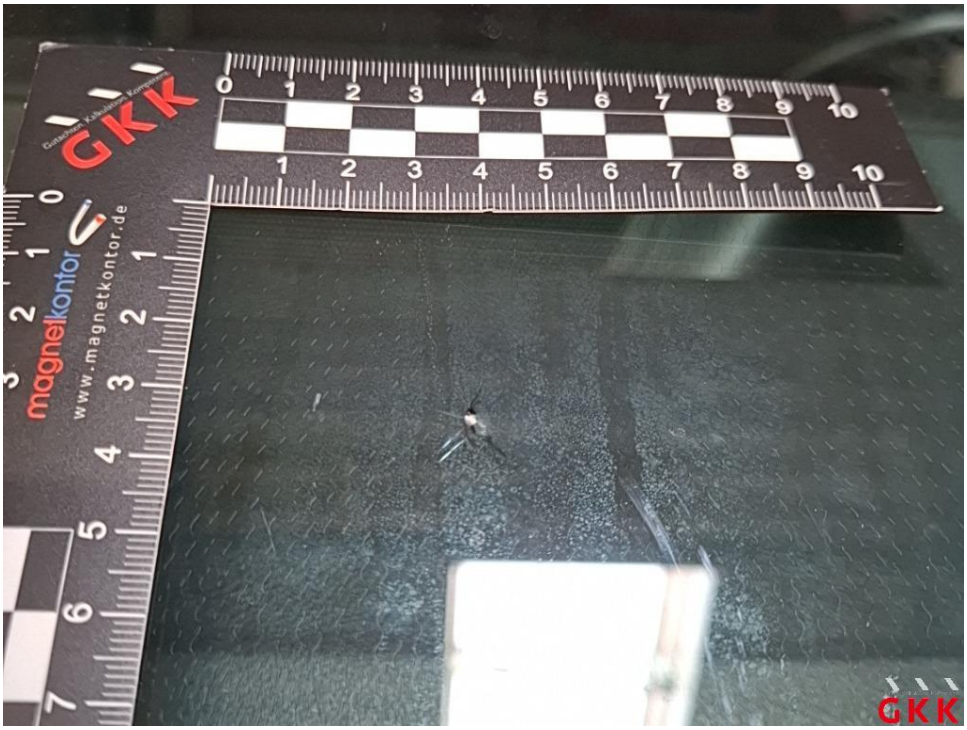


Bild 14 Frontscheibe, beheizt, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Bordmappe, komplett, fehlt, ersetzen

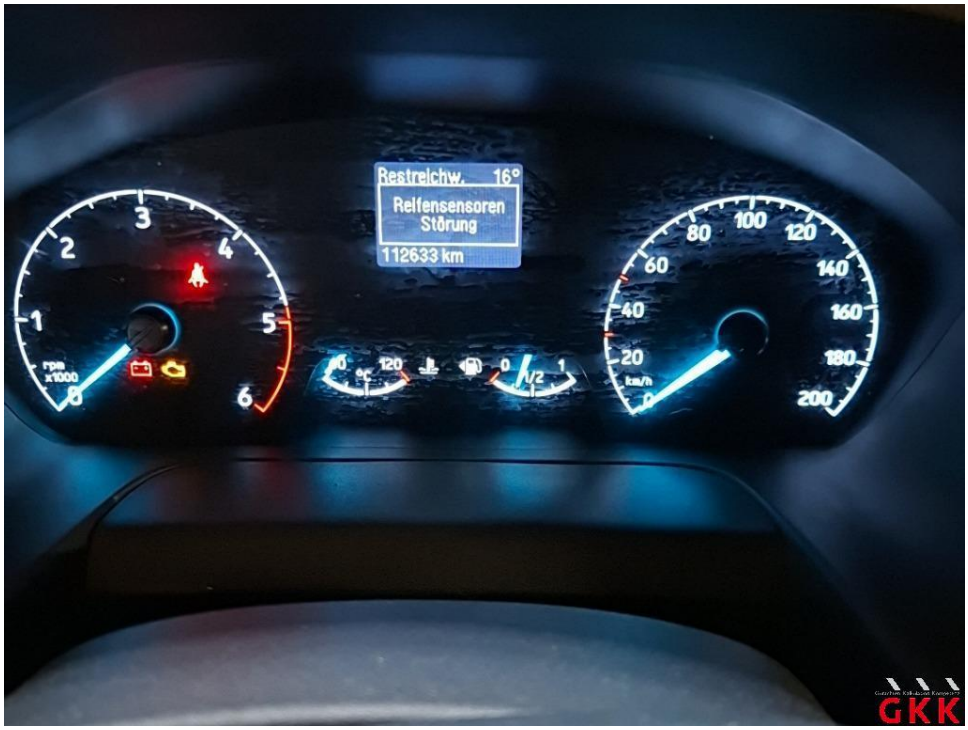


Bild 16 Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, prüfen

Fotoanlage



Bild 17 Feststellbremse, Betätigung, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 18 Feststellbremse, Betätigung, funktionsuntüchtig, prüfen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 20 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21 Sitz hinten rechts Betätigung, funktionsuntüchtig, instand setzen



Bild 22 Sitz hinten rechts Betätigung, funktionsuntüchtig, instand setzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 23 Heckwischer, Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Trittbrett rechts, verkratzt, Smartrepair

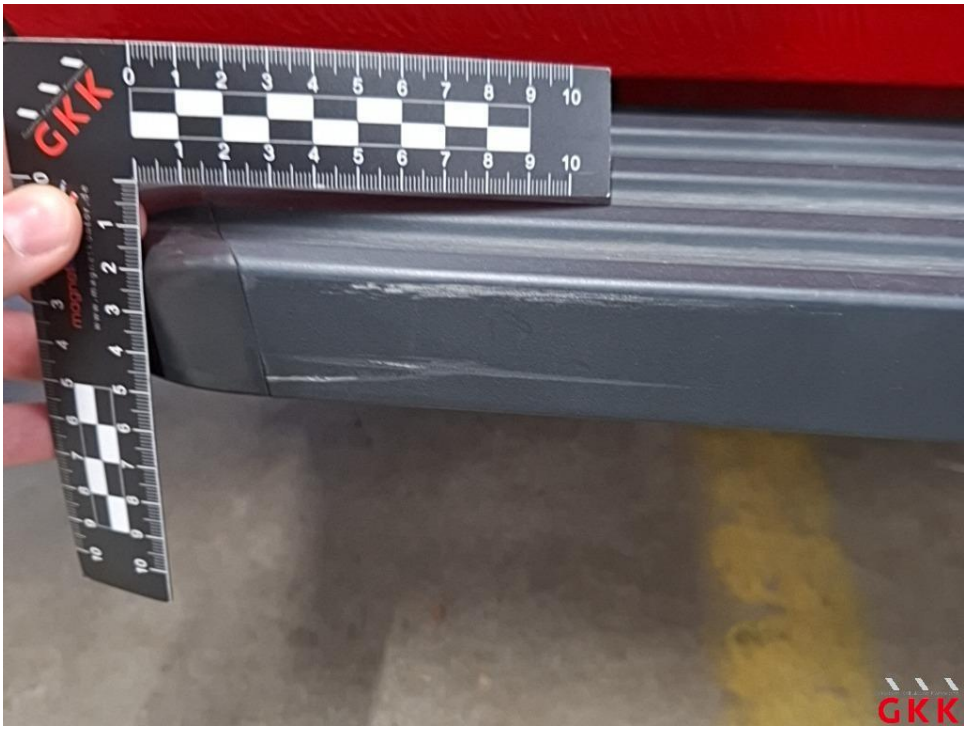


Bild 28 Trittbrett rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 33 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015