TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48282871
Auftrags-Nr / Referenz: 21314384
Besichtigungsdatum: 22.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	ORA Funky Cat 300 Pro		
Kennzeichen	DAH-V 167E	**Fahrgestellnummer**	LGWEEUA50NK647204
Erstzulassung	19.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	16.702 km
HSN/TSN	2280 / AAB 00003	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Celestial Blue Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	60 kW	**Nächste HU**	09/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	12 Monat(e)
Letzte Wartung	11/2025 bei 12.782 km	**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	1.970 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	18110815	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	4mm / 4mm	i.O.
2	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	3mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACQ)
Airbags - Frontairbag Fahrer- und Beifahrer - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrer - Kopfairbag vorne und hinten - Mittel-Airbag vorne - Beifahrerairbagschalter
Anti-Blockier-System
Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent
Bremsleuchte, dritte
Dual Screen: Digitales 10.25" Cockpit + Interaktives 10.25" Infotainmentsystem
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Fensterscheiben hinten dunkel getönt (Privacy Glass)
Fernlichtassistent
Firmware over-the-air-Updates
Gesichtserkennung "Face ID"
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Induktive Smartphone-Ladefunktion
Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik
Kopfstützen vorne und hinten (4)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad beheizbar
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Navigation
Notbremssystem (AEB) für Fußgänger
Parkbremse elektrisch
Polster: Vegane Ledersitze
Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-8)
Rundumsichtkamera 360°
Räder: 18" Leichtmetallfelgen - 7J x 18 mit Reifengröße 215/50 R18
Räder: Reifendruck-Kontrolle
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraffer, Gurtzugbegrenzer und Gurtwarner
Sitz: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar
Sitz: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Isofix/i-Size hinten
Smart-Key-System
Sprachassistent "Hello ORA"
Spurhalteassistent (LKA)
Stauassistent (TJA)
Totwinkelwarner (BSD)
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic-Lackierung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag an der Speiche) - beschädigt - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1. Wartung überzogen) - kein Nachweis - Wertminderung
5	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Seitenwand links	Seitenwand - Abrieb - kein Abzug
4	Bremsanlage	Bremsscheiben hinten (Flugrost - Folgekosten möglich) - Korrosion - kein Abzug
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit Füllmittel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

- Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar.

- Lichtverhältnisse zum Zeitpunkt der Besichtigung schlecht.

- Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Fehlerspeicherabfrage vor.

Folgekosten möglich.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

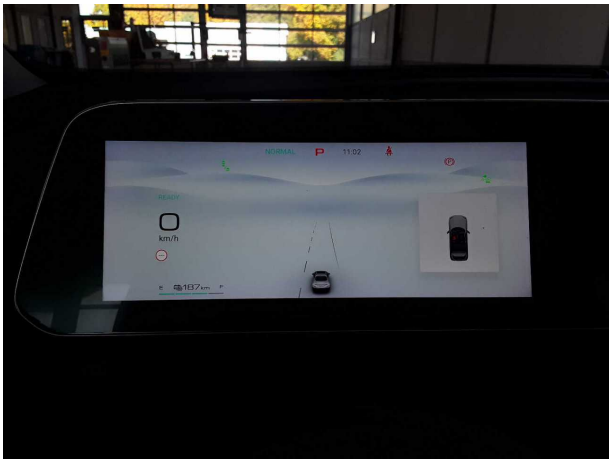


Abbildung 9: Kombiinstrument

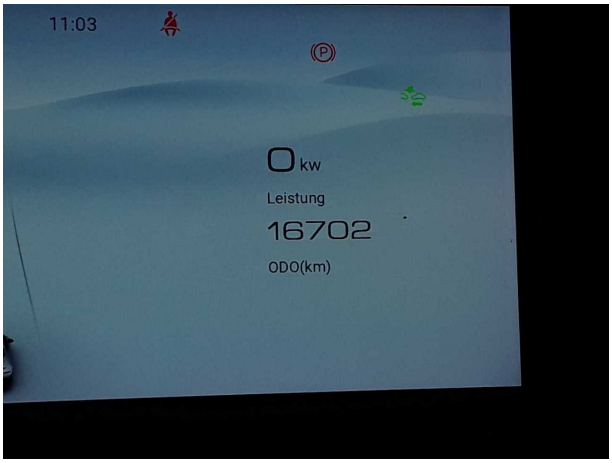


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

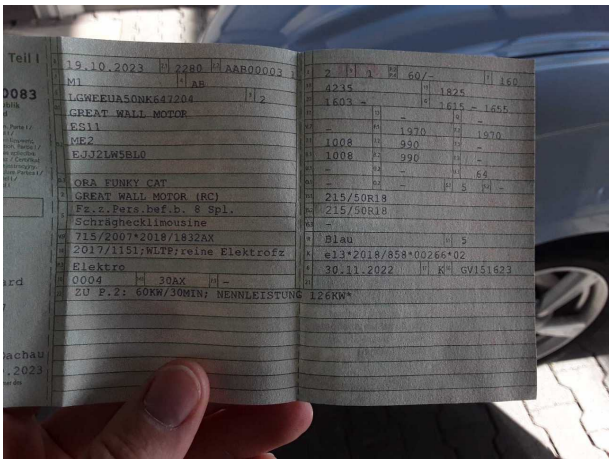


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

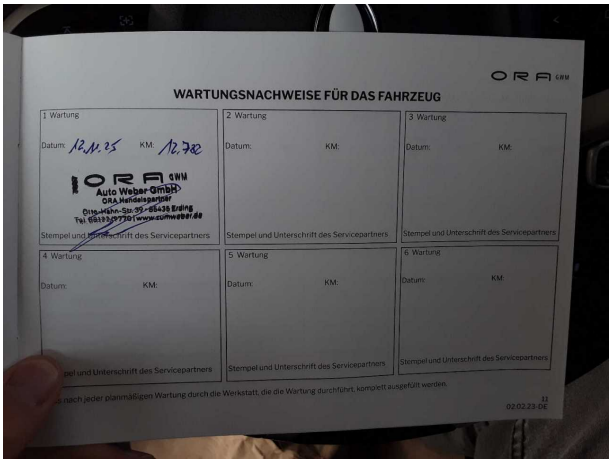



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach


Beschädigungsfotos

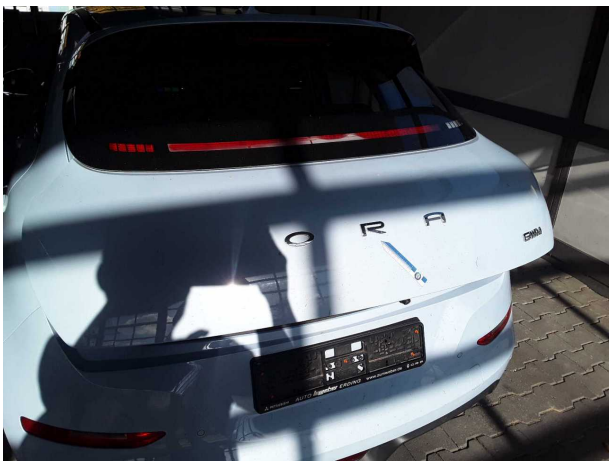

Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

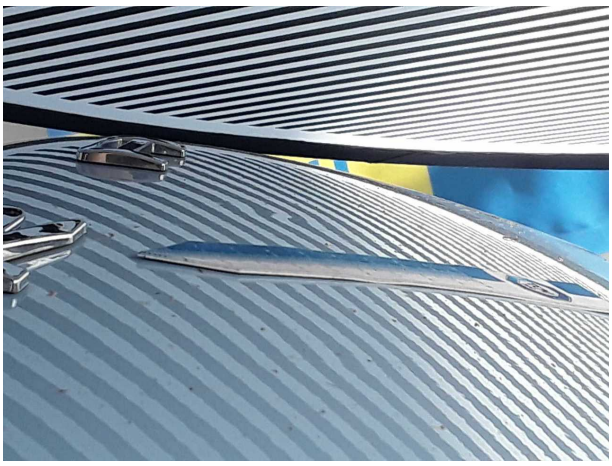

Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

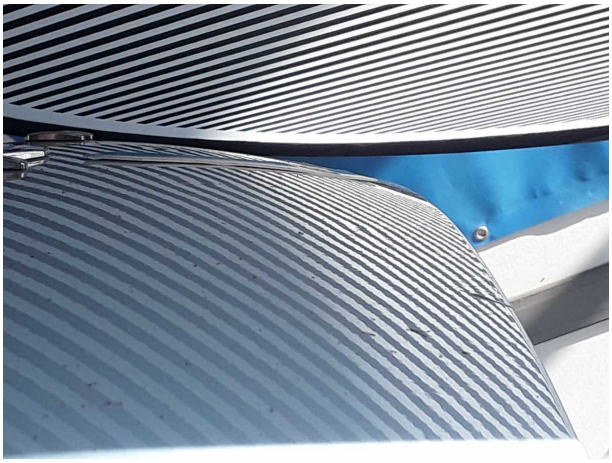

Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag an der Speiche) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag an der Speiche) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag an der Speiche) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag an der Speiche) - beschädigt - erneuern

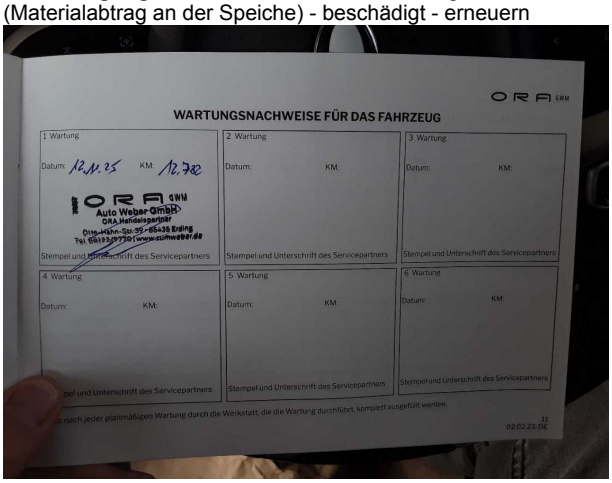

Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung (1. Wartung überzogen) - kein Nachweis - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

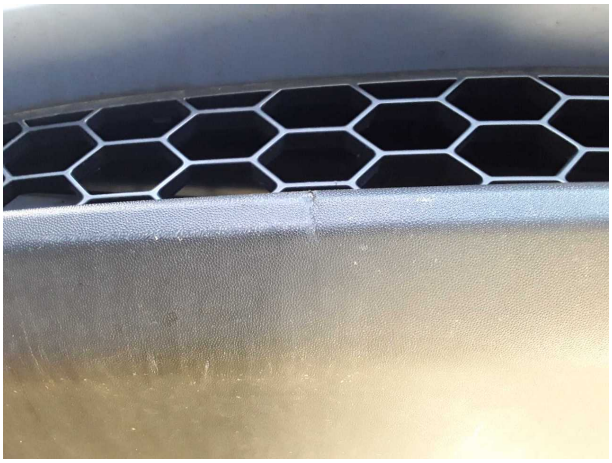

Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - erneuern