GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	28.09.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	02.10.2026
Referenznummern	0002059168

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF0JXXGAHJNB61274**		
Fahrzeugart	PKW - Schrägheclimousine	**Farbton / Lackart**	Polar-Silber / Metallic
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta 1.1 Cool & Connect	**Laufleistung abgelesen**	80.339 km
Erstzulassung	28.09.2022	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6 / g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	**Hubraum / Nennleistung**	1.084 ccm / 55 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	195/60 R15 92V	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	195/60 R15 92V	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	195/60 R15 92V	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	195/60 R15 92V	7 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 09.04.2024 bei km 39.693.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	
Tür hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	AUX-IN-Anschluss
Farbdisplay (8 Zoll)	Außenspiegel elektr. verstellbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bord-/Verbrauchscomputer	Dachspoiler Wagenfarbe
Easy-Driver-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Einparkhilfe hinten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Farbdisplay für Bordcomputer	Fußmatten Velours - vorn
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kühlergrill schwarz	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Mittelkonsole
Getränkehalter vorn	Modellpflege
Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt
Rücksitzlehne klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheinwerfer LED	Heckleuchten LED
Tagfahrlicht LED	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Stahlfelgen 6x15	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Wagenfarbe	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verglasung getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Metallic-Lackierung

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)	644,03 €	354,22 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	672,01 €	405,50 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, Harzanhaftungen/-rückstände, reinigen (Bild 18, Bild 19)	79,76 €	79,76 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	594,86 €	327,17 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) hinten links, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	41,15 €	22,63 €
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen (Bild 14)	83,09 €	83,09 €

Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair (Bild 27, Bild 28)	80,00 €	80,00 €
Laderaum Abdeckung -Halteseil-, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	30,24 €	16,63 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Kleinwagen, fällig, durchführen	617,42 €	617,42 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**2.975,33 €**
Minderwert	**2.119,19 €**
Händlereinkaufspreis	**4.050,00 €**
Händlerverkaufspreis	**5.025,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 31 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 06.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

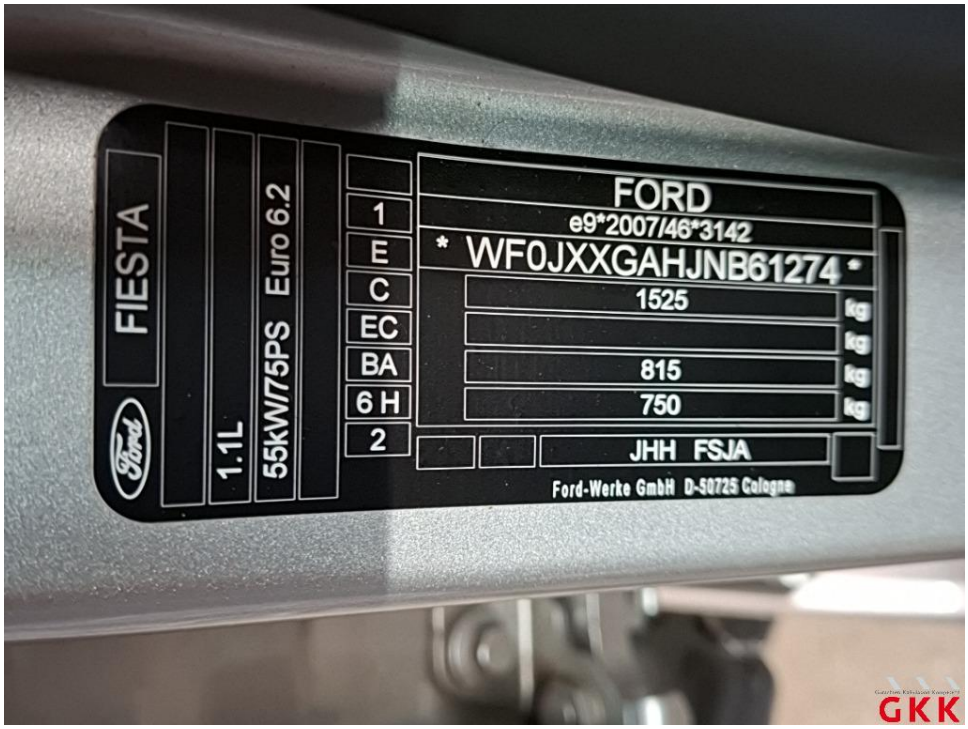


Bild 5

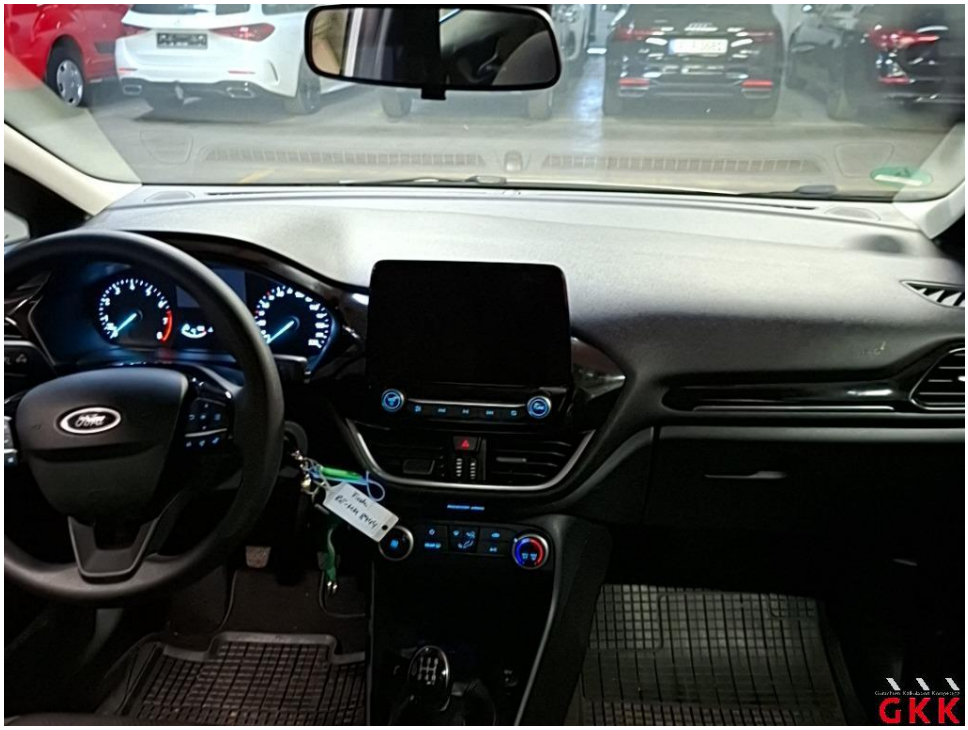


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

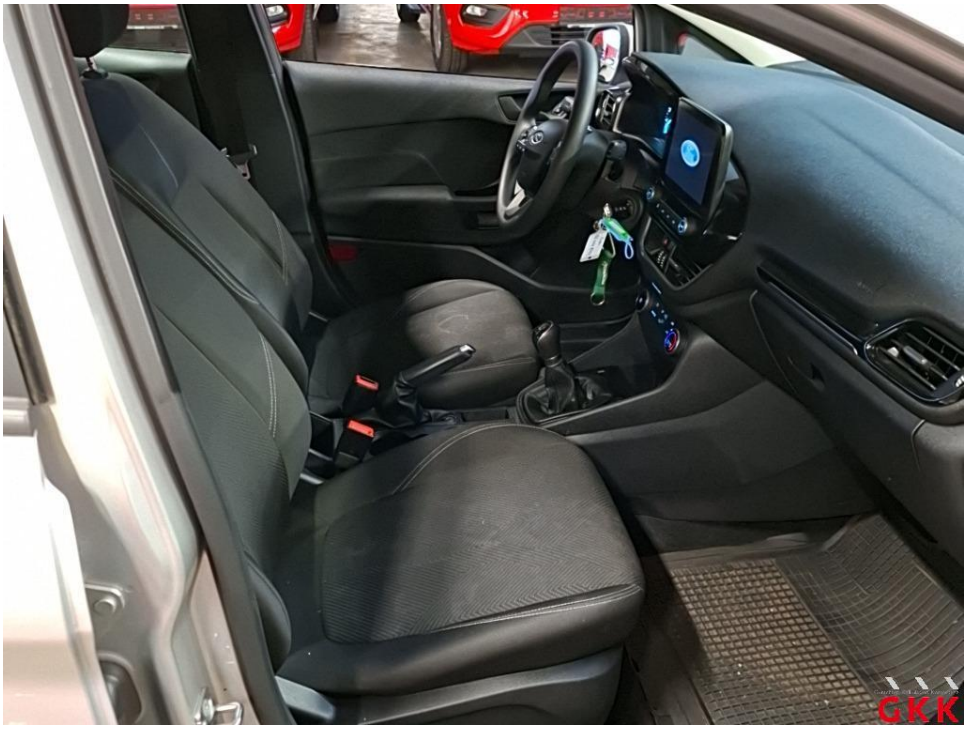


Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11

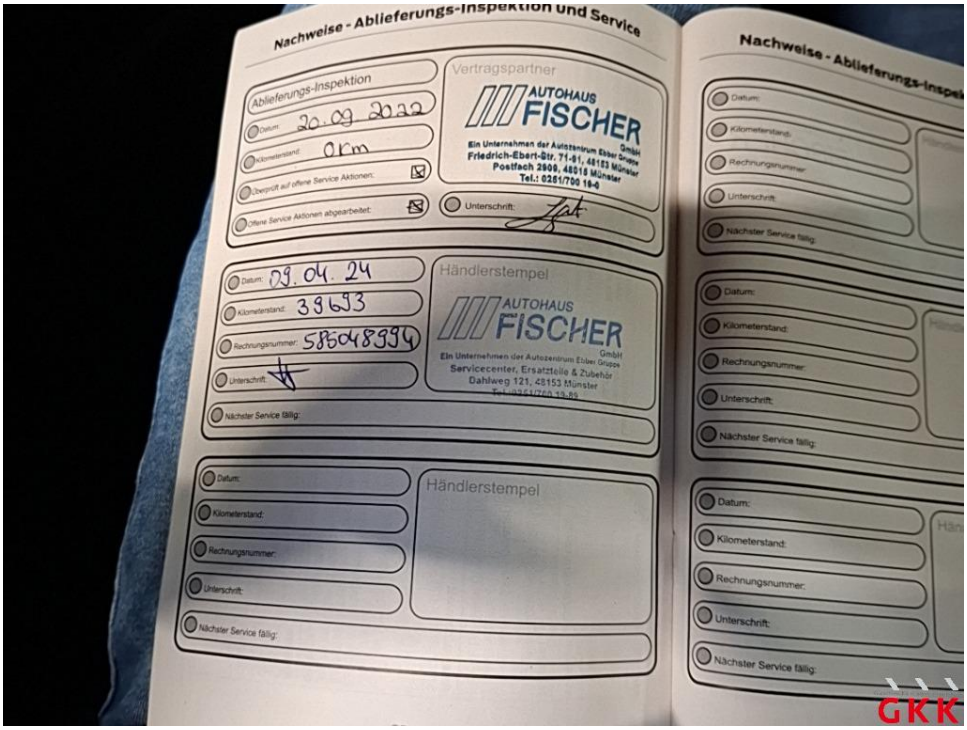


Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13


Bild 14 Reifenreparaturset, komplett, fehlt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Laderaum, Abdeckung -Halteseil-, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Laderaum, Abdeckung -Halteseil-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Laderaum, Abdeckung -Halteseil-, beschädigt, ersetzen

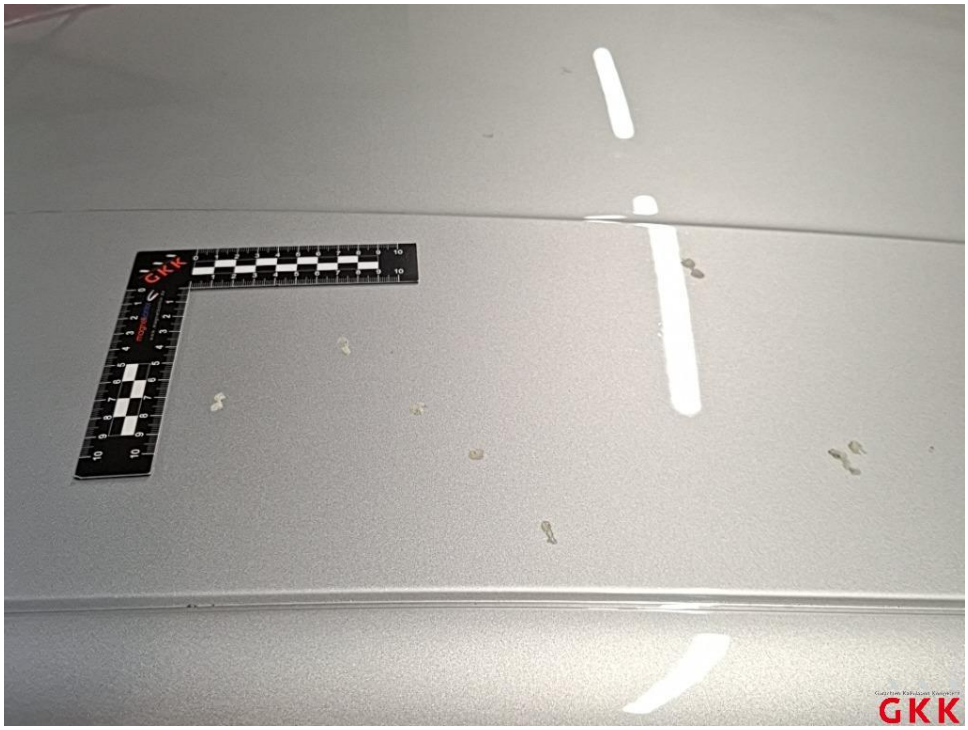


Bild 18 Dach, Harzanhaftungen/-rückstände, reinigen

Fotoanlage



Bild 19 Dach, Harzanhaftungen/-rückstände, reinigen

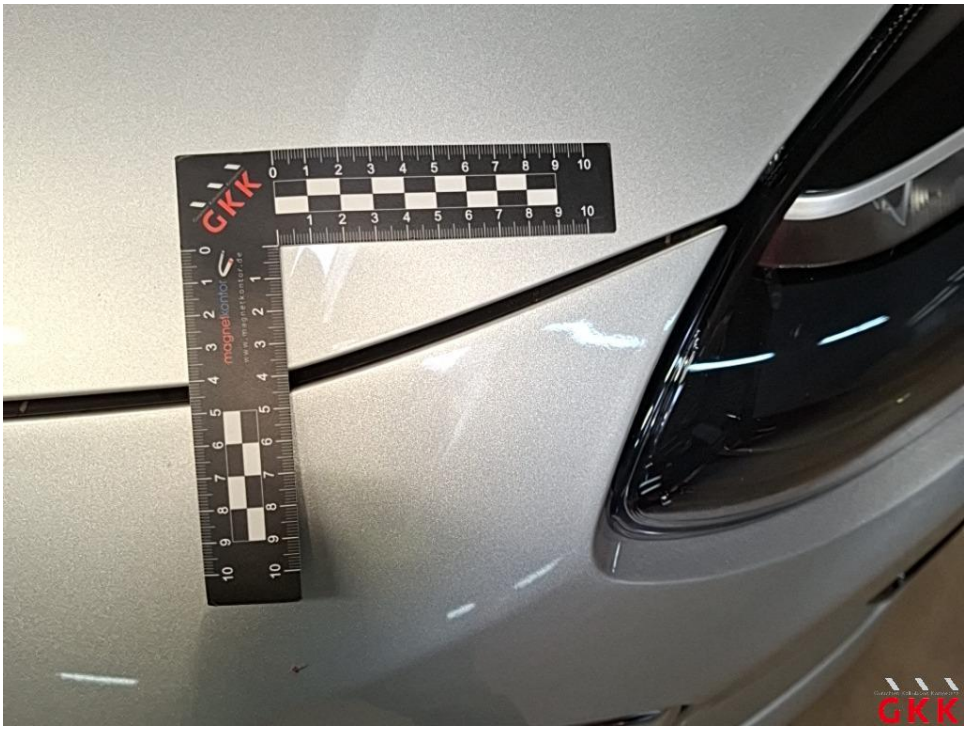


Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

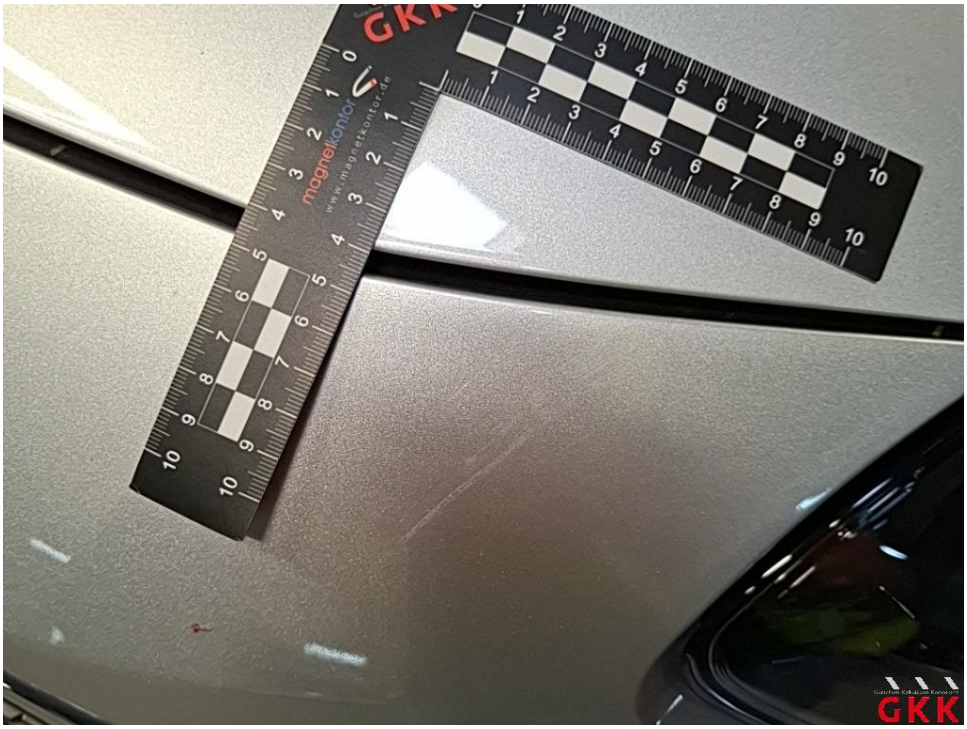


Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

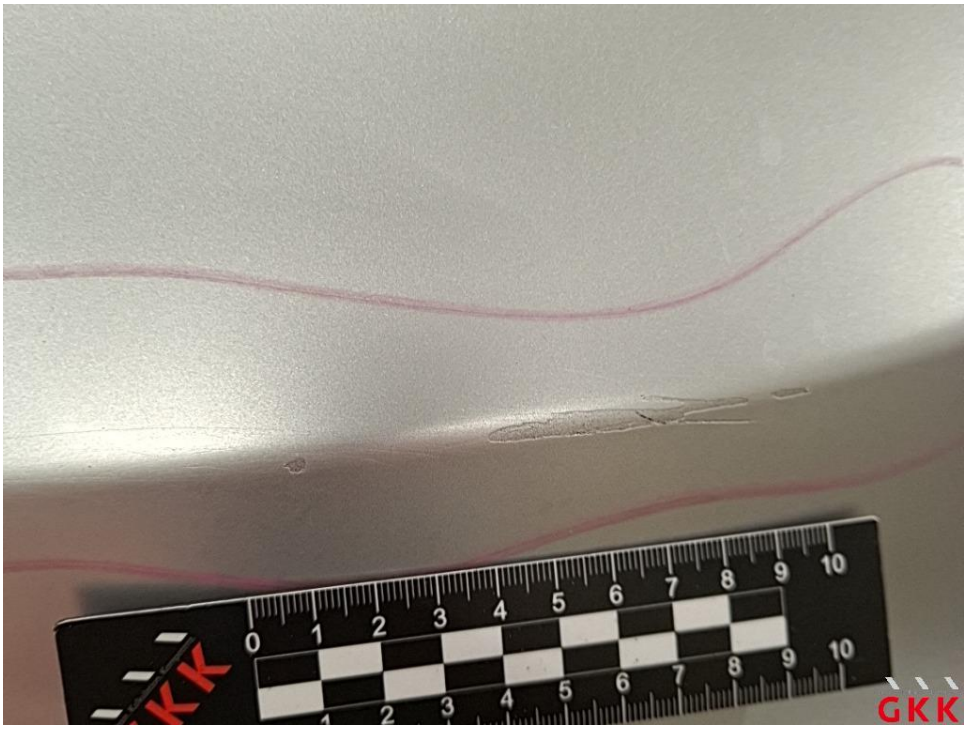


Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

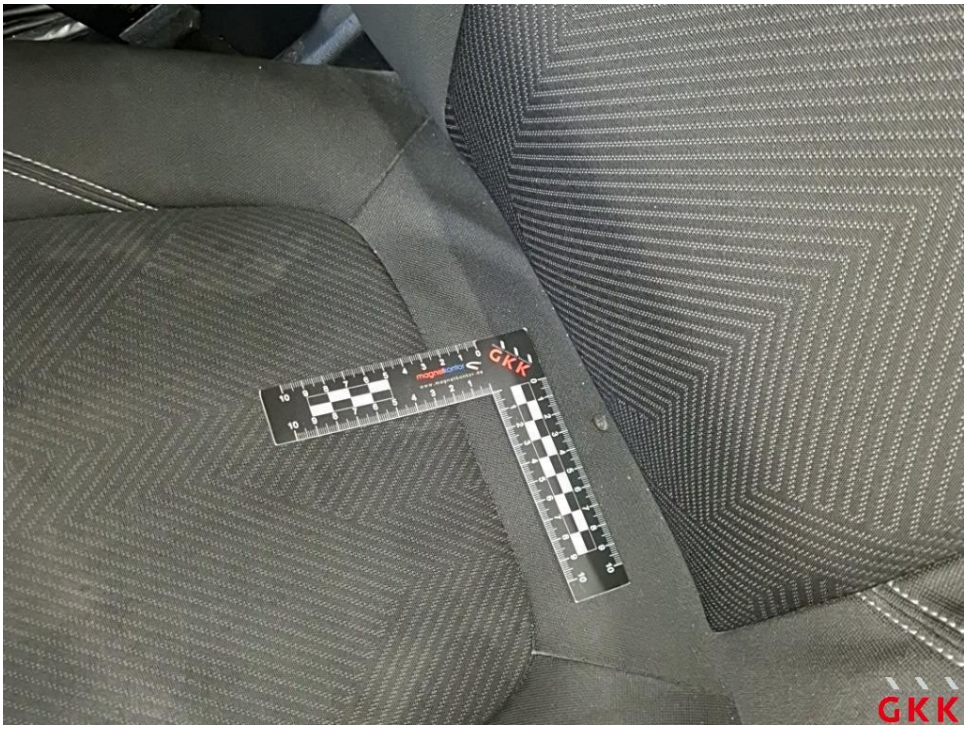


Bild 27 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair



Bild 28 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

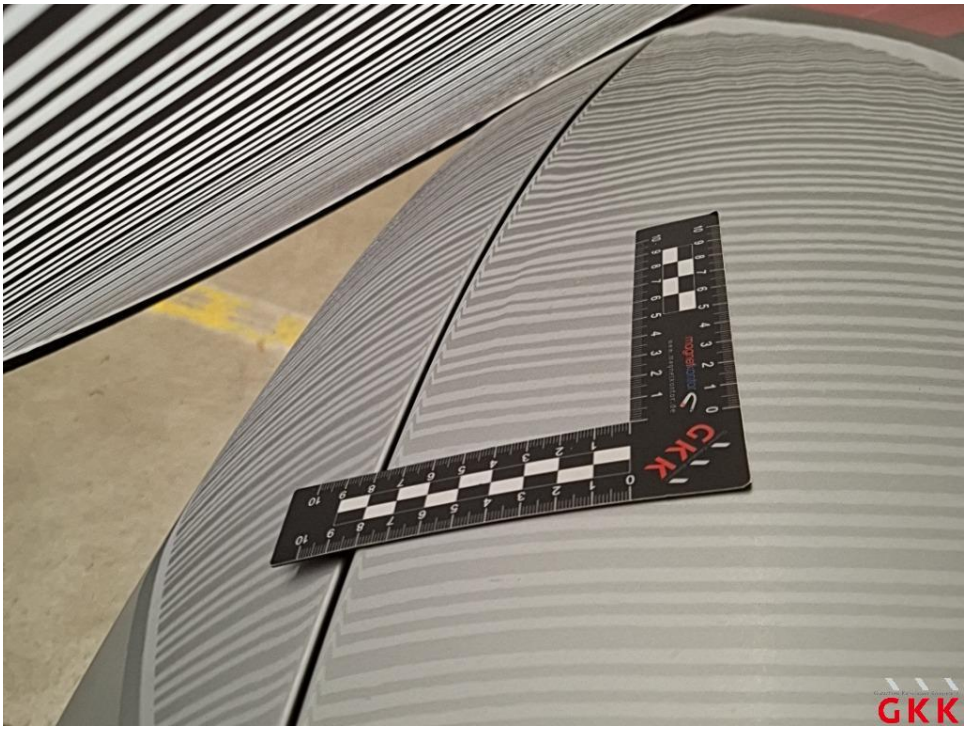


Bild 30 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

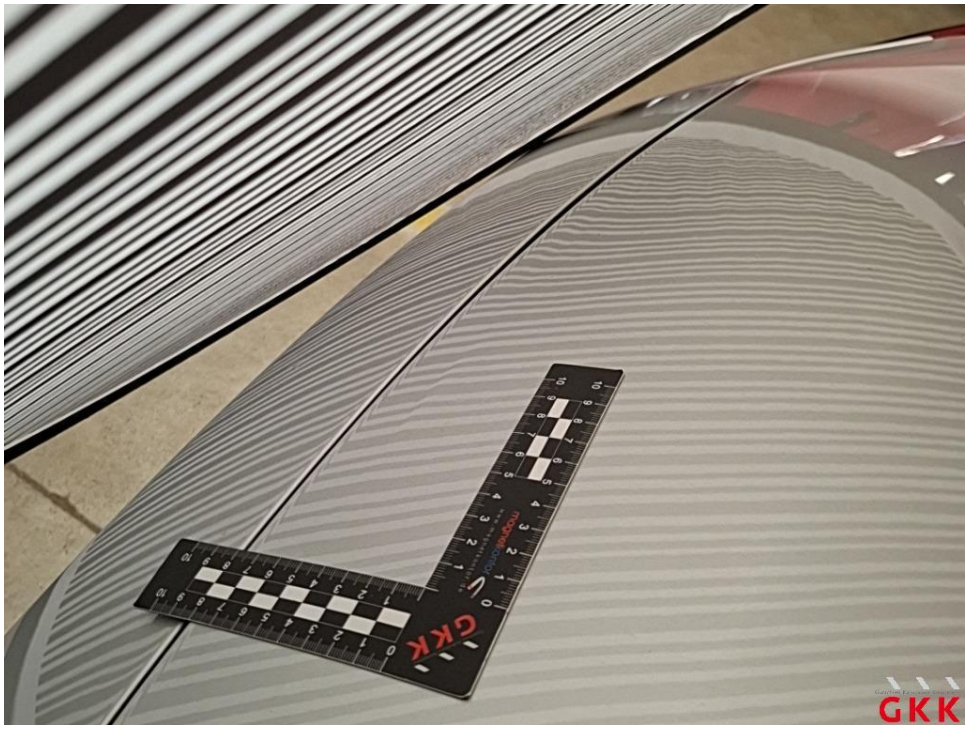


Bild 31 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015