KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002652310
Besichtigt am:	15.09.2026 15:51
Berichts-Nr:	11447037
FIN:	WVGZZZ5NZNM133803



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

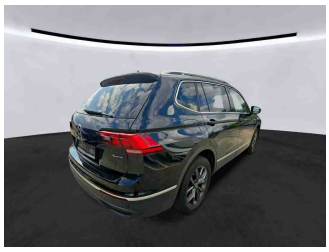

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

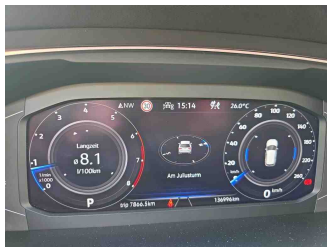

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIU
Erstzulassungsdatum:	21.08.2022
Laufleistung:	136.996 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	11.07.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	109.258 km
Restlauf bis Service:	2.300 KM

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18

4 Leichtmetallräder "Kingston" 7 J x 18 in Dark Graphite

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Allradantrieb 4MOTION

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse silber lackiert

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Bergabfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell -,Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen;Türinnenbetätigung in Chrom matt

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Horizont Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall Ablagefach im Dachhimmel

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Mexiko

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar

Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halterung für Verbandkasten/Warndreieck

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kingston 7 J x 18, AirStop®-Reifen 235/55 R 18

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlergrill

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Scheinwerfer

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen

Mittelarmlehne vorn

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne spezielle Aufkleber/Schilder

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Vorgezogener TPPA

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,5 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
3	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
6	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
7	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden	Fachgerecht repariert Linker Seitenbereich (Kotflügel, Vorder-/Fondtür ersetzt, Scharniersäule instand gesetzt und nachlackiert)	€ 12.000,00
2	Andere		Fachgerecht repariert Stoßfängerverkleidung vorn sowie Kotflügel links instand gesetzt und nachlackiert	€ 1.001,00
3	Andere		Fachgerecht repariert Fronthaube ersetzt	€ 1.001,00
4	Andere		Fachgerecht repariert Vordertür rchts instand gesetzt und nachlackiert	€ 1.001,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 15.003,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	176,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	171,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	170,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	167,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZ5NZNM133803 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

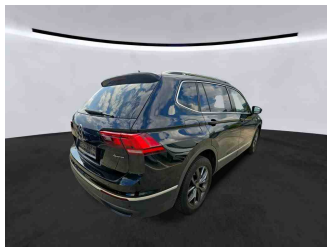

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

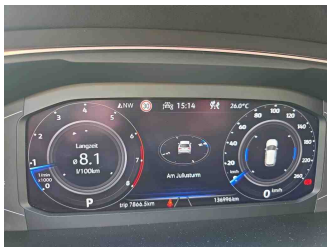

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

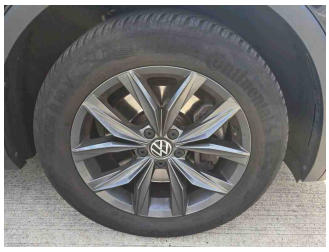


Räder - Rad montiert vorne rechts

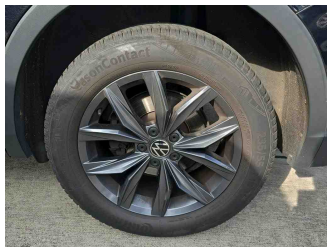


Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts

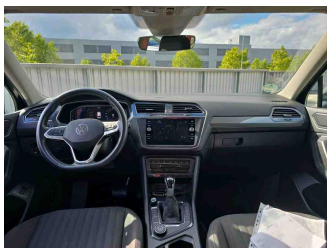

Innenraum - Mittelkonsole

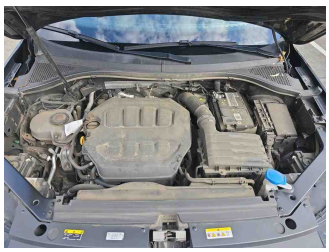


Fahrzeug - Motorraum offen

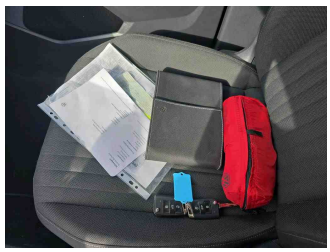


Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

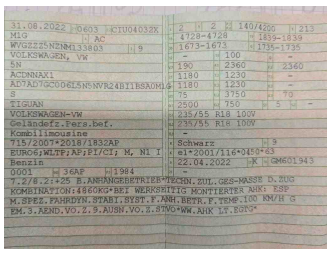

Fahrzeug - abgegebene ZB1

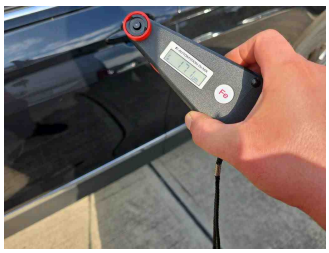

Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts


FIN: WVGZZZ5NZNM133803

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

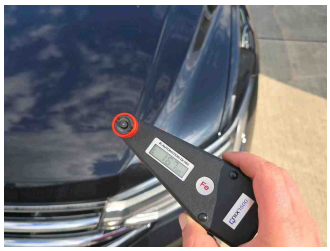


Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne links

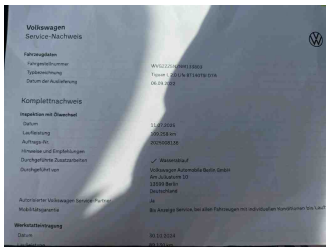

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

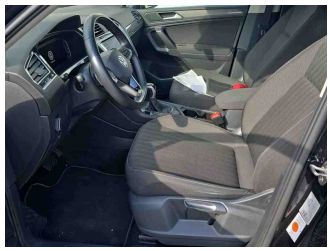

Innenraum - vorne

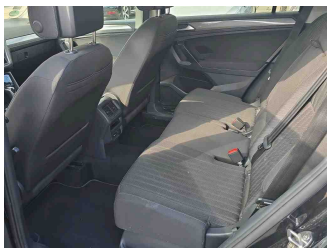

Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen	
Kommentar	Bereifung der Vorder-/Hinterachse porös/Rissbildung

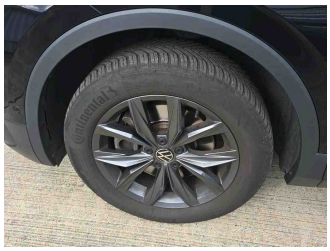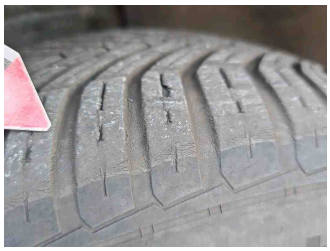

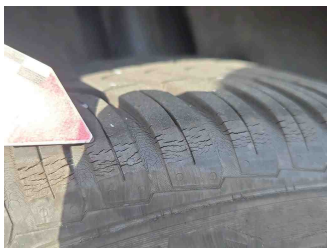
2 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen	
Kommentar	Bremsscheibe der Vorderachse verschlissen/Kantenbildung





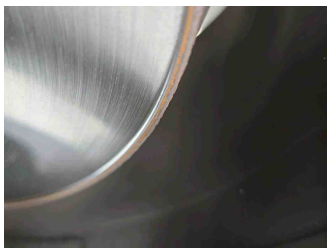



KÜS AUTOMOTIVE


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026


3 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen	
Kommentar	Bremsscheiben der Hinterachse verschlissen/Kantenbildung

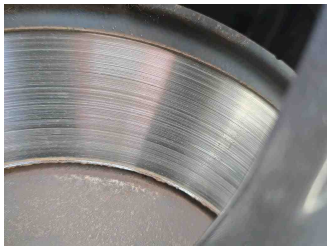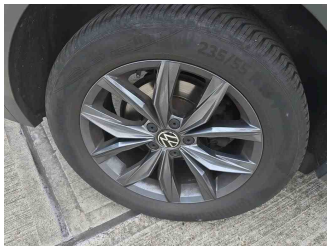


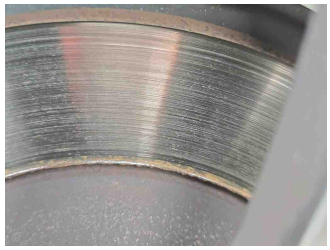


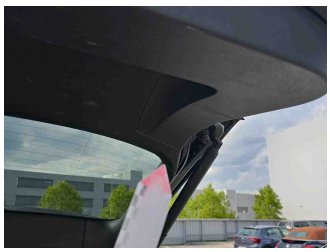


4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken	
Kommentar	Türeinstieg vorne links mehrfach im mittleren Bereich gedellt


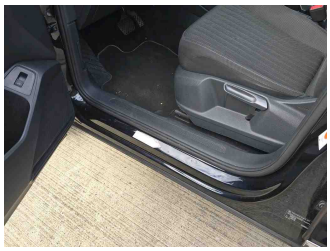


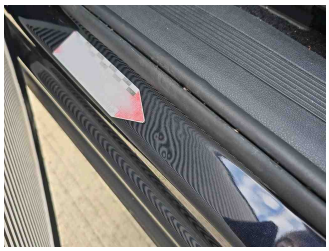

5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen	
Kommentar	Heckklappenverkleidung im rechten Bereich in der Materialstruktur beschädigt

6 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen	
Kommentar	Bremsbeläge der Hinterachse verschlissen/unterhalb der Trägerstärke


KÜS AUTOMOTIVE

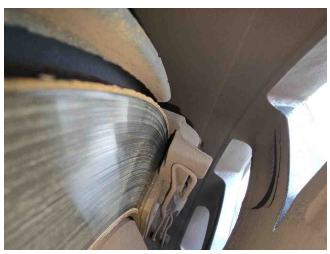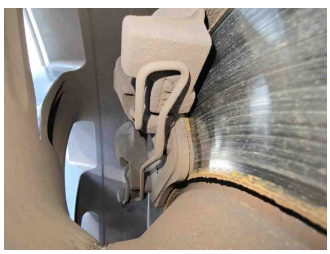Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11447037
vom: 15.09.2026

7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair	
Kommentar	Stoßfängerverkleidung im unteren rechten Bereich an der Lackierung beschädigt

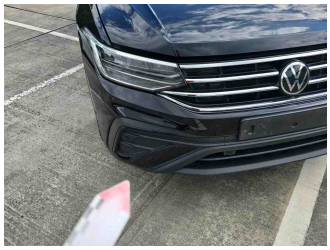


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	Fronthaube im oberen linken Bereich gedellt

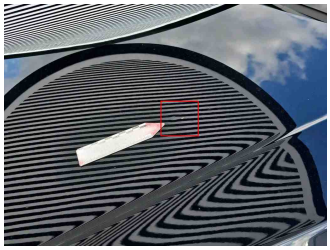2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	Frontscheibe im mittleren Bereich an der Glasoberfläche beschädigt




3 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	Fondtür links im oberen Bereich an der Lackoberfläche beschädigt

