GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	28.09.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	02.10.2026
Referenznummern	0002080680

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF01XXTTG1PD04328**		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	**Farbton / Lackart**	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	09/2028
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	**Laufleistung abgelesen**	44.758 km
Erstzulassung	25.09.2023	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6 / 198 g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	9 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung
Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Karosserievariante: Normaldach
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert
Style-Farb-Paket	Außenspiegel in Wagenfarbe
Stoßfänger in Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Kurvenlicht statisch	Trend
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderausstattung

Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall
Ford SYNC 3	Doppelklimaanlage
Heckscheibenwischer	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung
Sicht-Paket 1	Frontscheibe heizbar

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	1064,47 €	840,84 €
Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links Einstieg, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 30, Bild 31)	409,43 €	334,46 €
Tür vorne links Begrenzungsleuchte, fehlt, ersetzen (Bild 29)	30,49 €	30,49 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schiebetür rechts Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	80,00 €	80,00 €
Schiebetür rechts Dichtung -Einstieg-, lose, instand setzen (Bild 20, Bild 21)	79,76 €	79,76 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	751,41 €	597,77 €
Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	691,60 €	508,05 €

Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	80,00 €	80,00 €

Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen (Bild 28)	358,95 €	251,27 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz hinten rechts Betätigung, funktionsuntüchtig, instand setzen (Bild 13, Bild 14)	79,76 €	79,76 €
Trittbrett rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 15, Bild 16)	80,00 €	80,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**4.572,35 €**
Minderwert	**3.828,88 €**
Händlereinkaufspreis	**11.550,00 €**
Händlerverkaufspreis	**13.200,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 06.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

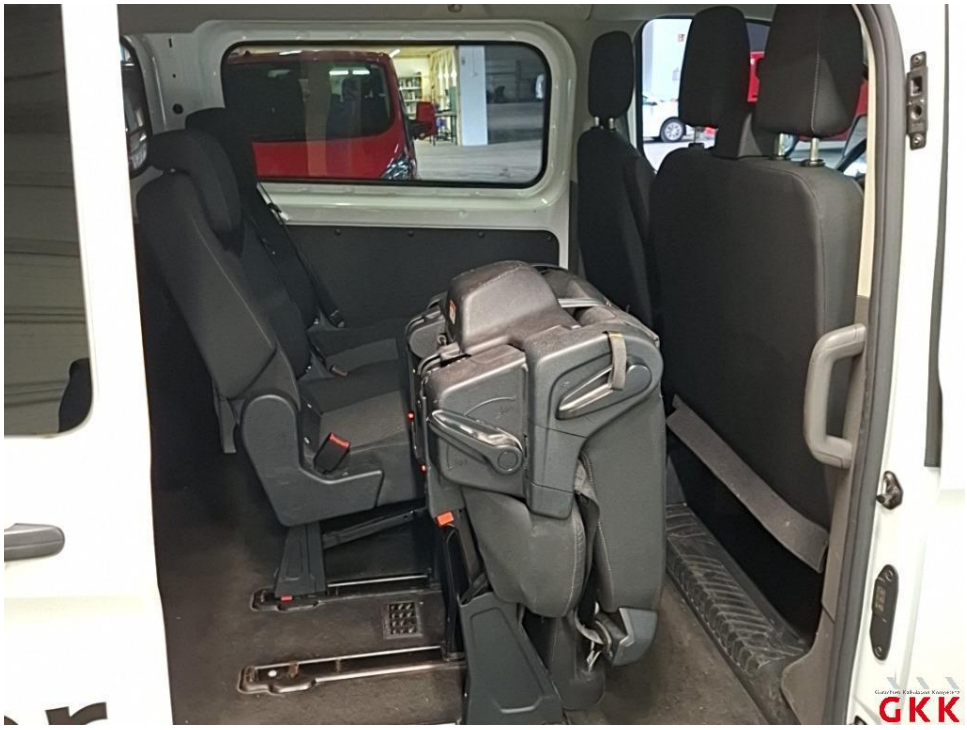


Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

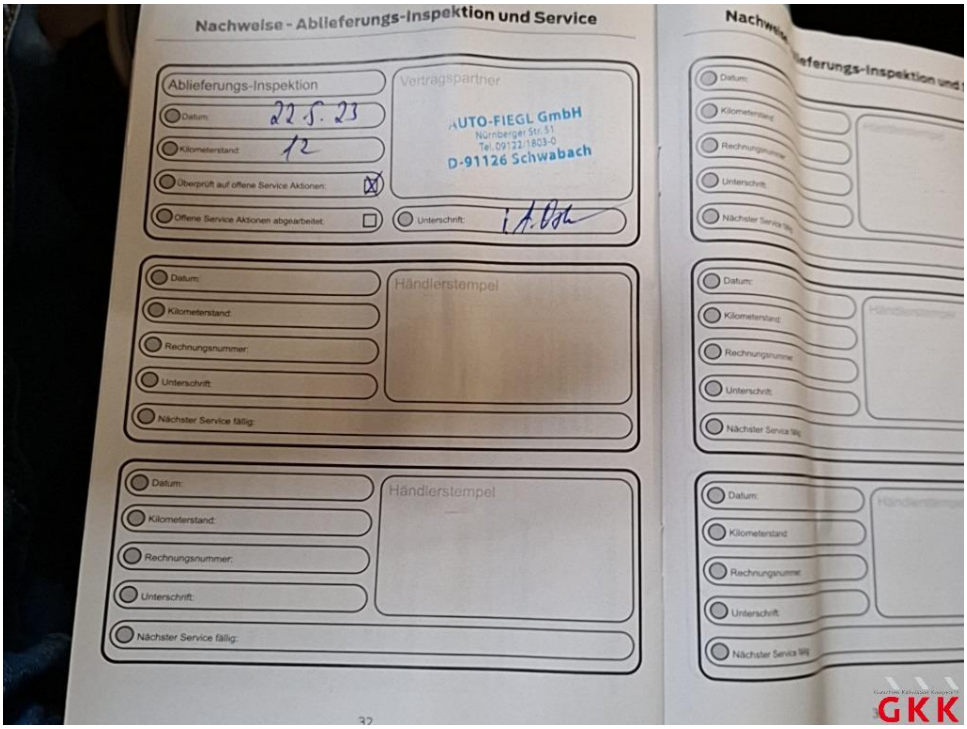


Bild 11

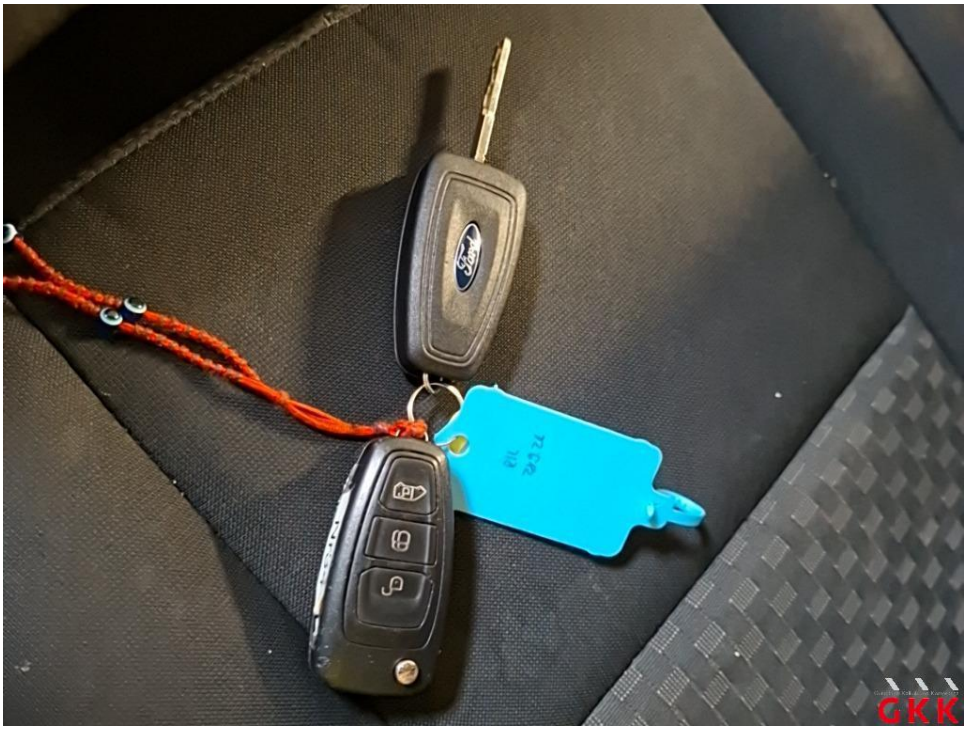


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Sitz hinten rechts Betätigung, funktionsuntüchtig, instand setzen



Bild 14 Sitz hinten rechts Betätigung, funktionsuntüchtig, instand setzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Trittbrett rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 16 Trittbrett rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 Schiebetür rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Schiebetür rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Schiebetür rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 20 Schiebetür rechts, Dichtung -Einstieg-, lose, instand setzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21 Schiebetür rechts, Dichtung -Einstieg-, lose, instand setzen



Bild 22 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 23 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, Begrenzungsleuchte, fehlt, ersetzen



Bild 30 Tür vorne links, Einstieg, korrodiert, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 31 Tür vorne links, Einstieg, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 32 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 33 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 34 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015