DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002545660
Besichtigt am:	07.07.2026 14:19
Berichts-Nr:	11209971
FIN:	TMBAR7NP7P7022653



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

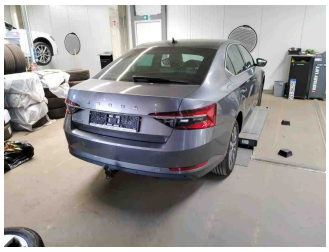

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AVY
Erstzulassungsdatum:	18.01.2023
Laufleistung:	94.518 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Beige
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22.400 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System

"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion

"REAR VIEW CAMERA MID"

"SMART LINK" (drathlos f}r Apple)

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose(n)

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung

2x USB vorne + 2x USB hinten

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abfalleimer

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement

Adaptives Fahrwerk DCC inkl. "DRIVING MODE SELECT"

Aktive Reifenkontrollanzeige

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerkupplung, schwenkbar

Anhängerkupplung, schwenkbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Assistenz

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausstattungsstufe - Style

Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Vordersitze

Beifahrersitzverstellung vom Fond

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Business Columbus

Chrom-Paket (Ausführung 2)

Chromrahmen um die Seitefenster

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einstiegsleisten vorne und hinten

Elektrische Zusatzheizung

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibenheizung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)

Heckscheibenwischer "AERO"

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Klimakomfortscheibe

Komfortsitze vorn

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

Leergewichtsbereich 1

Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum

Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links

Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Linkslenker

Matrix-Beam

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Halter

Mit Multifunktionskamera

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Motorenstart Standard

Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Netzprogramm

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne 2. Batterie

Ohne Adapter

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling / Dachlastträger

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Kindersitz

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Preisstützung

PREMIUM Edition

Progressive Lenkung

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R17 94W

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbelüftung vorn

Sitzbezüge in Leder

Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschield

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stufenheck

Textilfußmatten

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Virtuelles Pedal-Öffnung/Schliessung der5.Türen(nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus.Warnleuchten (Türbereich)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Korrosion	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
4	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Dach	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.500,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 9.009,47
			Summe (ohne MwSt.):	€ 14.509,47

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	658,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	168,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	217,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBAR7NP7P7022653 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

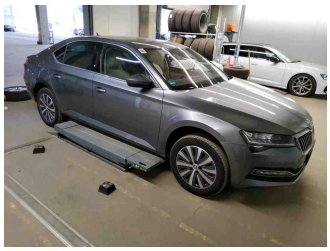

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

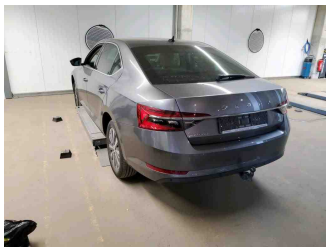

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

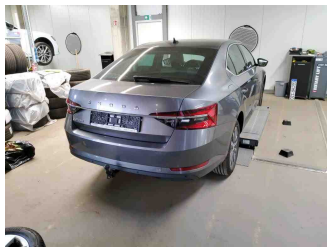

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

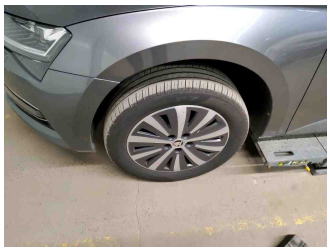


Räder - Rad montiert vorne links

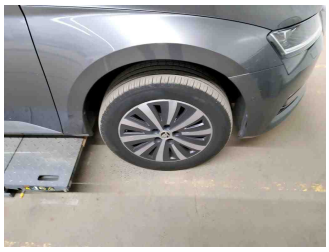

Räder - Rad montiert vorne rechts

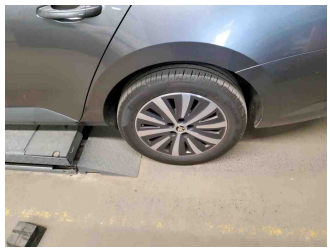


Räder - Rad montiert hinten links

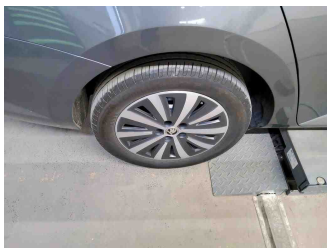


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

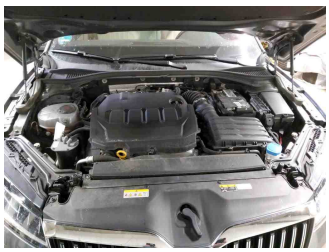


Fahrzeug - Motorraum offen

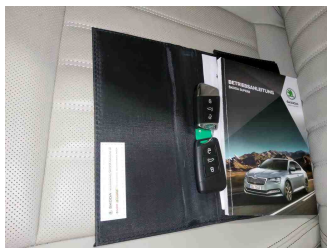

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

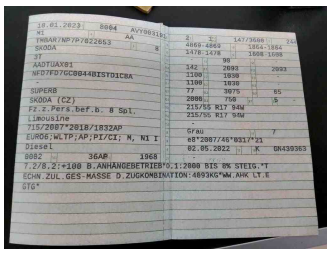

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts

FIN: TMBAR7NP7P7022653

Berichts-Nr: 11209971

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

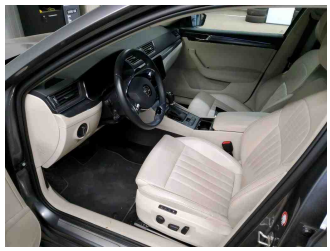


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

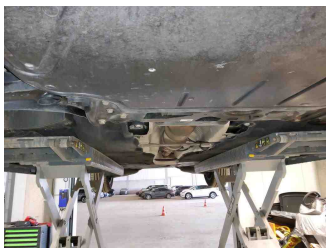

Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBAR7NP7P7022653

DEKRA

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Korrosion - Instandsetzen + lackieren	
Kommentar	Korrodierte Steinschläge

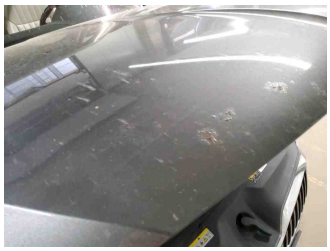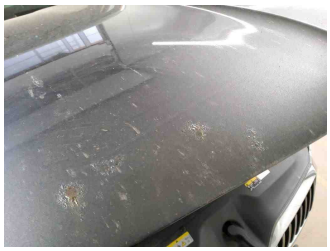
2 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

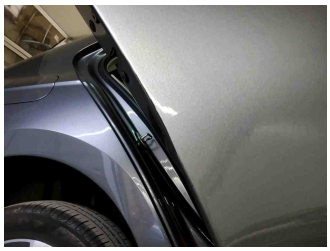
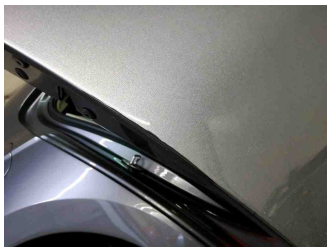



3 - Stoßfänger vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren	
Kommentar	Lack löst sich

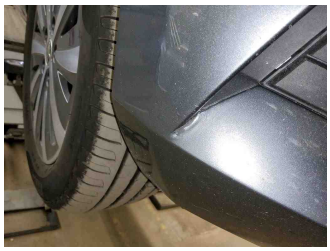


4 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren	
Kommentar	Wellig und Krater

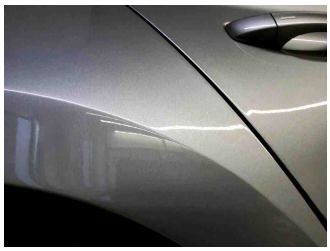

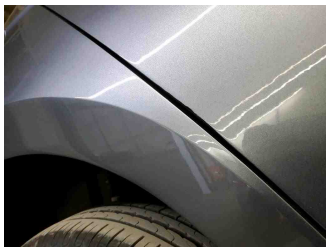
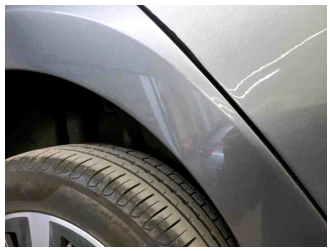
DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11209971
vom: 19.08.2026

5 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren	
Kommentar	Lack Läufer an PDC Sensoren

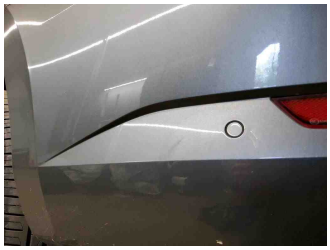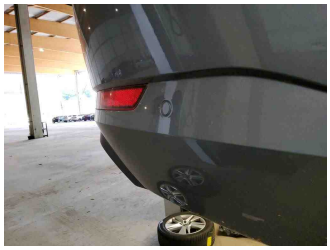
6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




8 - Dach - Steinschlag - Auslegen + Polieren