TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 43921108
Auftrags-Nr / Referenz: 22083602
Besichtigungsdatum: 10.02.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 B4 B Core		
Kennzeichen	F-FF 20	**Fahrgestellnummer**	LYVUZK9V0RB798047
Erstzulassung	29.01.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	22.799 km
HSN/TSN	9101 / BRT 00018	**Kraftstoffart / Zylinder**	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Weiß Perleffekt	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	145 kW / 1.969 ccm	**Nächste HU**	01/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	338 Tag(e)
Letzte Wartung	01/2026 bei 22.762 km	**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.400 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52417257	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R20 105W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	6mm / 7mm	i.O.
2	255/45 R20 105W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	7mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R20 105V	Sommerreifen auf ohne	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	255/45 R20 105V	Sommerreifen auf ohne	Michelin	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrhilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte
Dachkantenspoiler
Dachreling in Schwarz (integriert)
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Frontgrill im Wasserfall-Design in hochglänzendem Schwarz
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe (in B-Säule integriert)
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Kunststoff
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Notfall-Bremsleuchen bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichten; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Ottopartikelfilter
Paket: Parkassistenz - Einparkhilfe vorne und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Polsterung: Premium-Textil Komfortsitze - Einlage: Iron Ore - Dachhimmel: Hell Beige
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 220 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Distanzwarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanalage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den QI-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln - automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung / -schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung - Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert

Sonderausstattung

Bezeichnung
Frontscheibenheizung
Lackierung: Crystal Weiß-Perleffekt
Paket: Driver Awareness-Paket - Blind Spot Information System (BLIS) - Totwinkelassistent inkl. Spurwechsel -Warnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen inklusive Lenkeingriff bei Nichtbeachtung der Warnsignale - Cross Traffic Alert (CTA) - Querverkehrs-Warnung mit Bremseingriff - Warnung vor sich seitlich nähernden Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern beim rückwärtigen Ausparken inkl. Bremsung bis zum Stillstand bei Nichtbeachtung der Warnsign. - Heckaufprallabschwächung - Präventivschutz bei drohende Heckkollision
Paket: Fahrerassistenz-Paket Driver Assistance - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h)
Paket: Licht-Paket - LED-Nebelscheinwerfer (im Frontspoiler integriert) - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED -Tagfahrlicht - Ambientebeleuchtung Erweitert: Ambientebeleuchtung v/h Ausstiegsleuchten v/h Beleuchtete Türablagen - öffner v/h Fußraumbeleuchtung h. Leseleuchten h. Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten - Lenkradheizung
Räder: Leichtmetallfelgen 20"-5-Y-Speichen Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz Reifen 255/45 R20 mit Felgen 8,0 x 20"
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Kennzeichen (Halter & Kennzeichenverstärkung) - beschädigt - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bemerkungen

Die montierten Allwetterreifen sind kein Bestandteil der Ausstattung.

1. Serviceeintrag Datum falsch (liegt vor EZ und müsste 15.01.2025 sein)

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

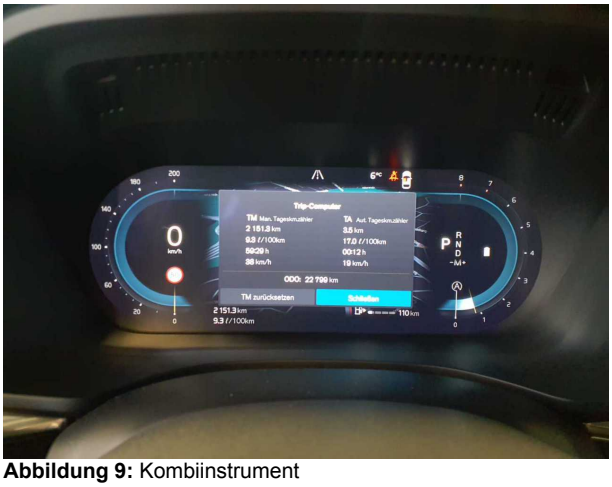


Abbildung 9: Kombiinstrument

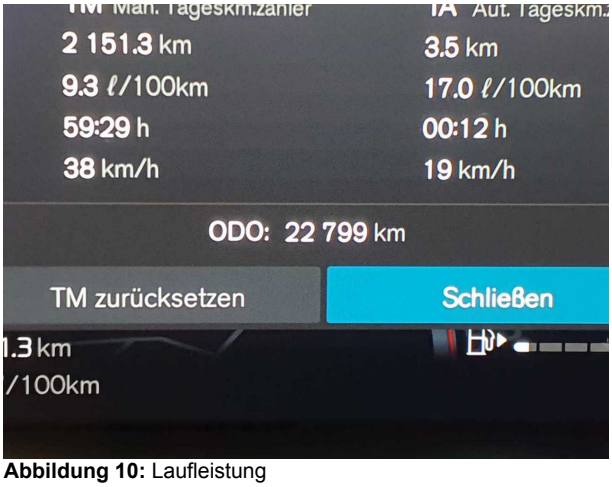


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

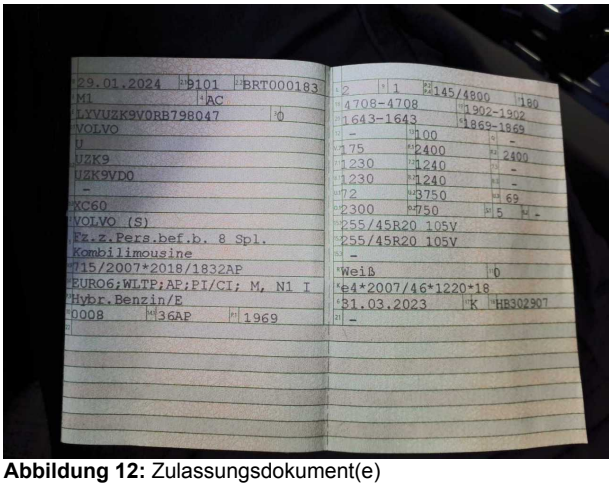


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

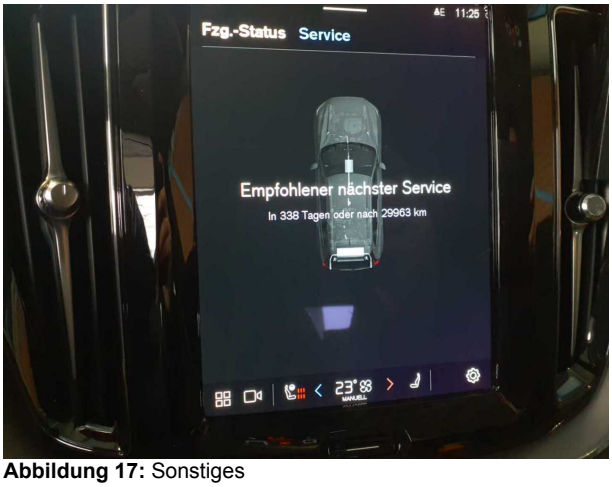


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

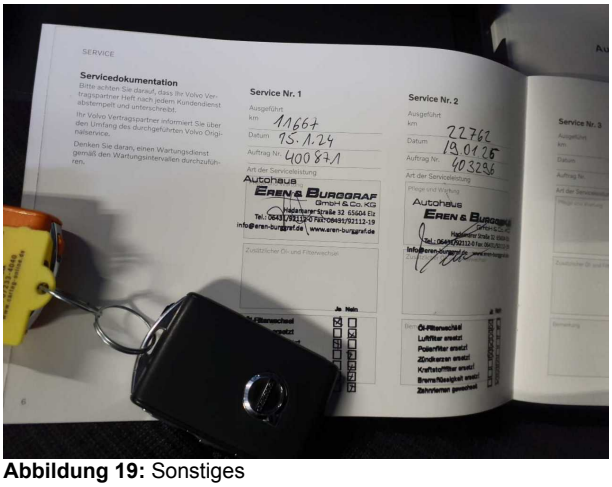


Abbildung 19: Sonstiges

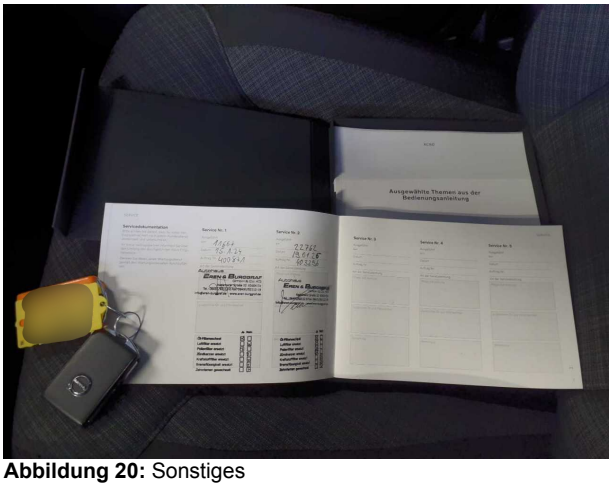


Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Kennzeichen (Halter & Kennzeichenverstärkung) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Kennzeichen (Halter & Kennzeichenverstärkung) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Kennzeichen (Halter & Kennzeichenverstärkung) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hint… links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - Wertminderung