Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

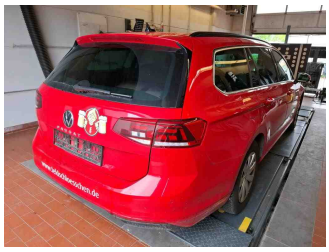
Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002490388
Besichtigt am:	09.06.2026 14:45
Berichts-Nr:	10761761
FIN:	WVWZZZ3CZPE057884



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	16.05.2023
Laufleistung:	117.990 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tornadorot
Farbe Dach:	Tornadorot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	15.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	94.817 km

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Business

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Mistralgrau

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Heckklappe

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden aufstellbar

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,3 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,3 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,7 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Kofferraumboden	Beschädigt	Ersetzen
3	Mittelarmlehne hinten	Deformiert	Ersetzen
4	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
8	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
9	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Spotrepair
10	Kofferraumtürverkleidung links	Kratzer	Smart Repair
11	Heckklappenverkleidung	Deformiert	Ersetzen
12	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
13	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
14	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
15	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
16	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
17	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
18	Tür vorne links	Kratzer	Spotrepair
19	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen
20	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
21	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
22	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Lackieren
23	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren
24	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Lackieren
25	Unterbodenschutz hinten links	Gebrochen	Ersetzen
26	12V Steckdosenabdeckung	Gebrochen	Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Radkappe vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Radkappe hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Radkappe hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVWZZZ3CZPE057884 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



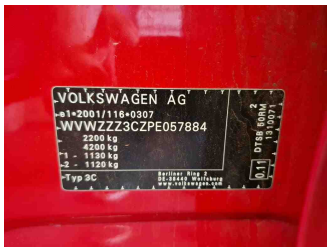
Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



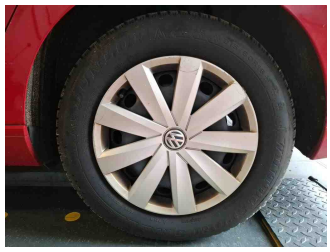Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

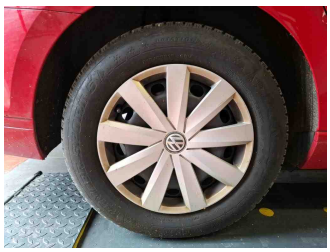


Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



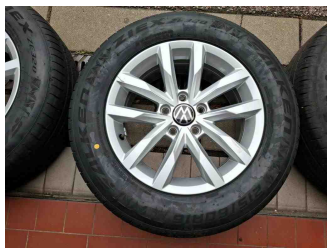Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

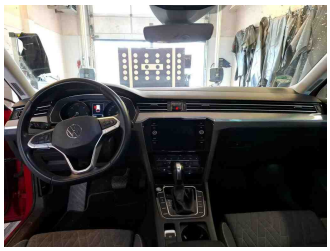
Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

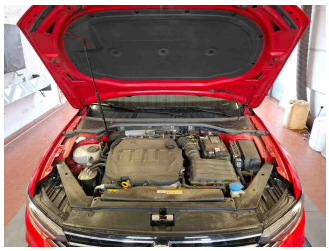


Fahrzeug - Motorraum offen

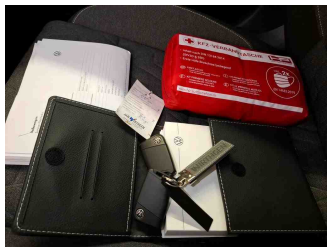

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



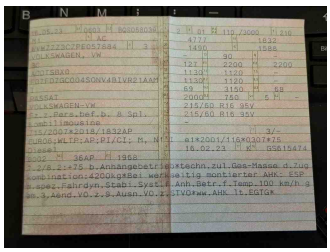
Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



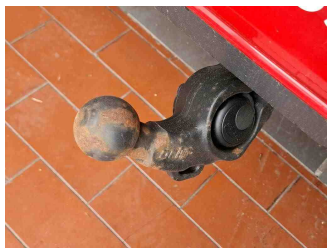
Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung

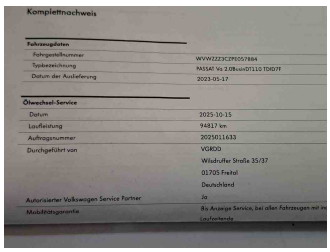

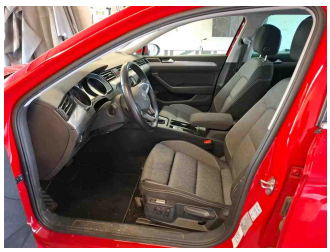
Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

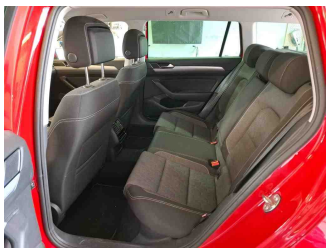


Innenraum - hinten

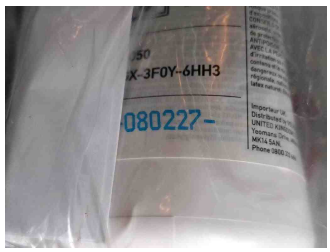

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

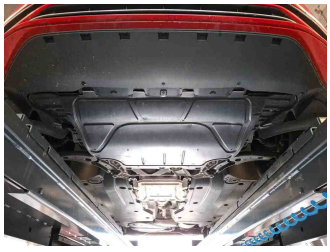

Unterbodenscan

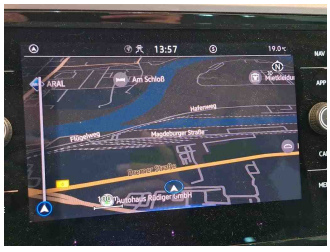

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

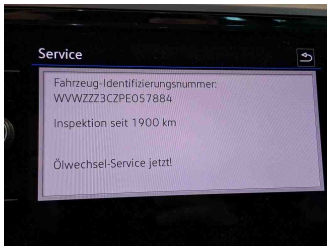
- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen




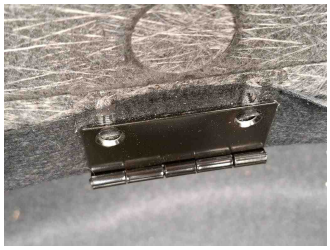
2 - Kofferraumboden - Beschädigt - Ersetzen





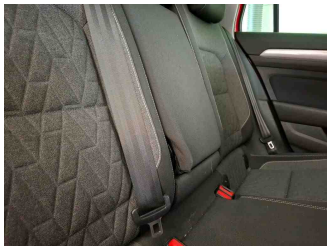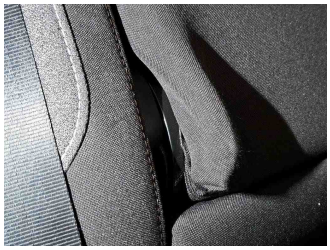
3 - Mittelarmlehne hinten - Deformiert - Ersetzen






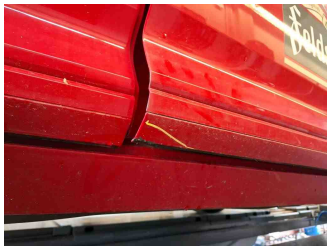4 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen





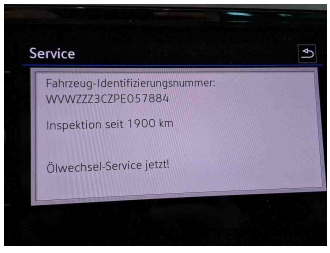5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

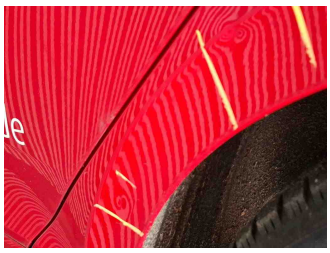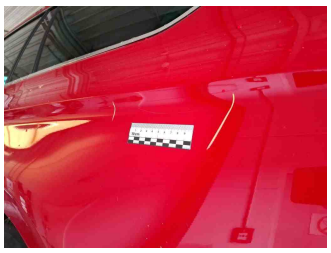6 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

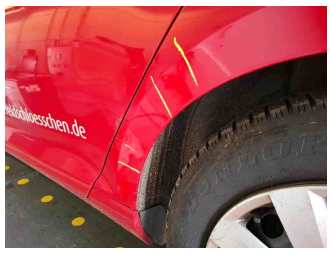7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair










8 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen







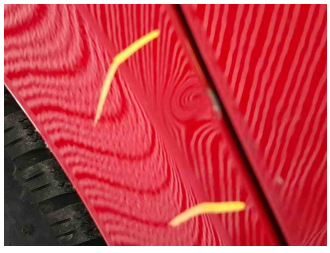9 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Spotrepair








Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

10 - Kofferraumtürverkleidung links - Kratzer - Smart Repair	
Kommentar	Minderwert, Kofferraumverkleidungen rundum verkratzt


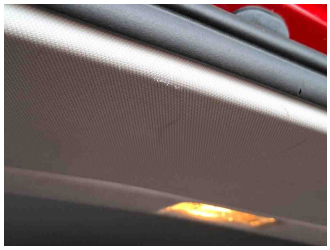


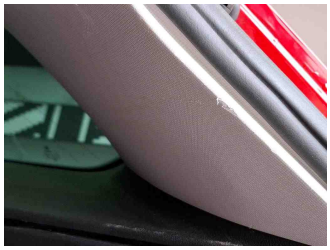11 - Heckklappenverkleidung - Deformiert - Ersetzen







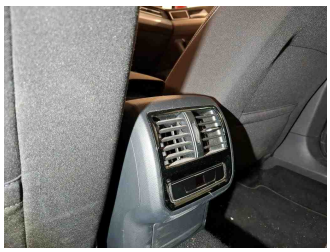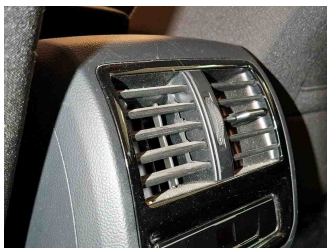12 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen

13 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair

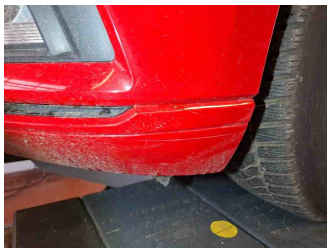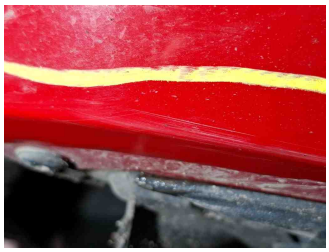
Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

14 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



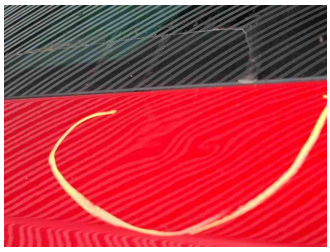15 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken







16 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren






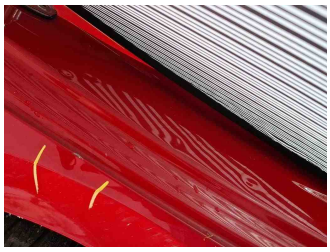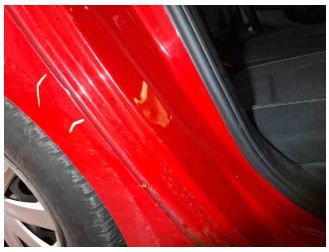
17 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





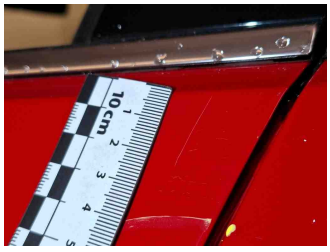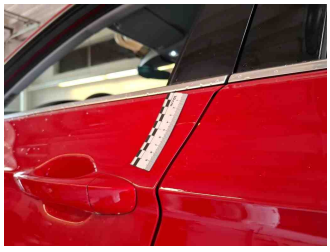18 - Tür vorne links - Kratzer - Spotrepair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

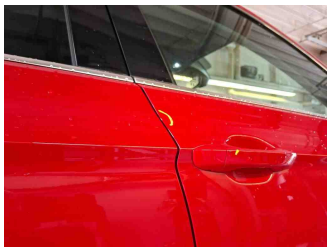
Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

19 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen






20 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair







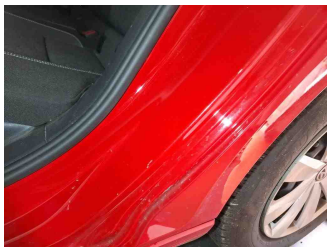
21 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Lackieren


22 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Lackieren

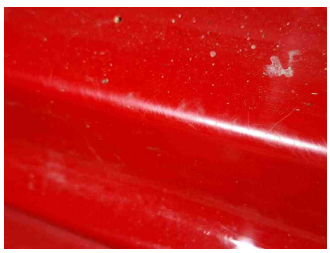
23 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren

FIN: WVWZZZ3CZPE057884

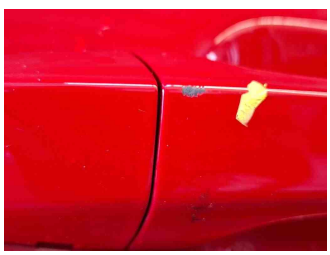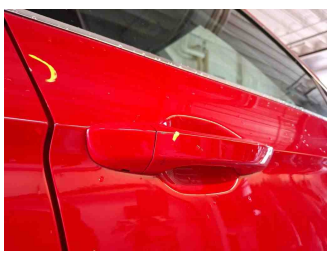Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

24 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Lackieren





25 - Unterbodenschutz hinten links - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar	Steinschlagschutz Querlenker HL gebrochen

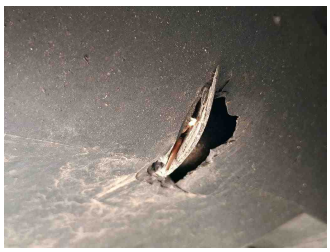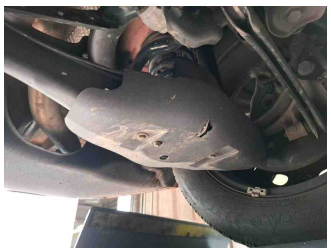


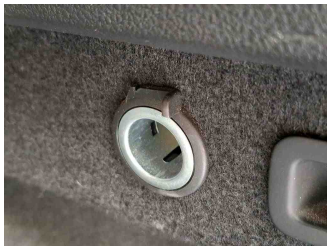
26 - 12V Steckdosenabdeckung - Gebrochen - Ersetzen





GEBRAUCHSSPUREN

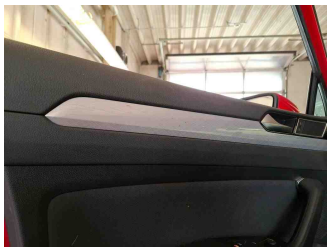1 - Türverkleidung Zierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



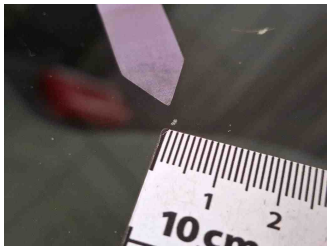
2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

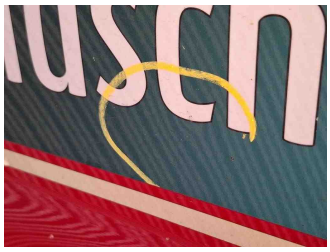
- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026



3 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






4 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



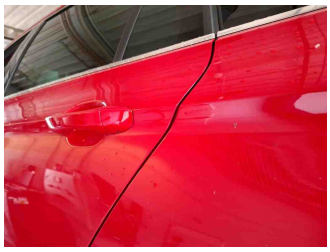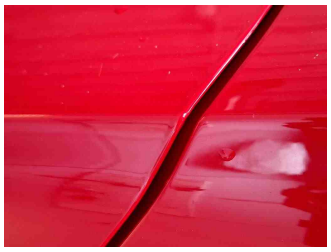

5 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

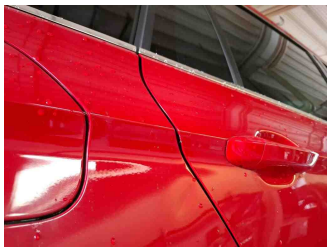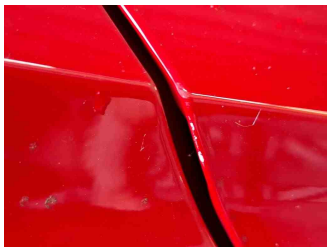7 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

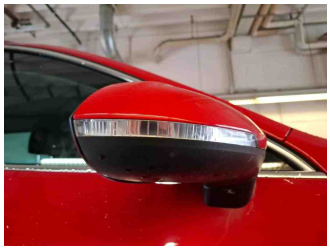- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10761761
vom: 09.06.2026

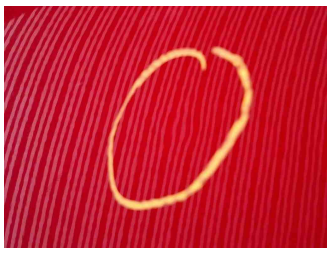8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






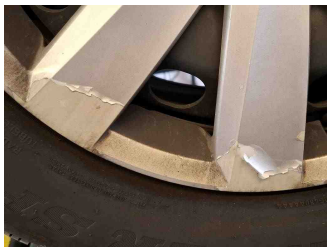
9 - Radkappe vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

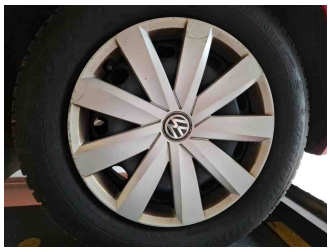10 - Radkappe hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



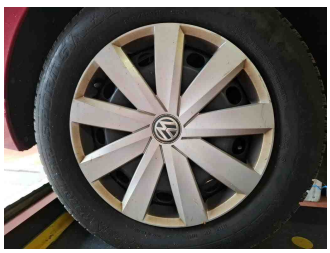
11 - Radkappe hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

12 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)