TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Heinrich Rosier GmbH, Menden

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: HSK V4223
Kennzeichen: HSK V4223

L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber	Telefonnummer
	Niclas Strassburger	

Kundendaten

Fahrzeughalter / Leasingnehmer	E-Mail
C. & A. Veltins GmbH & Co. KG	

Straße	Plz	Ort	Tel.(Privat)
An der Streue 1	59872	Meschede	

Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	Kundenkonto

Umsatzsteuer	§25a	Rückgabedatum	Steuernummer
ja	nein		

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Mercedes-Benz	C T-Modell C 200 T d	C 200 d EU6d, Avantgarde, 2021 - ..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
W1KAH0DB5PF087321	Kombi	5	Diesel	2222/BDF

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
HSK V4223	08.12.2022	k. A.	1	120 kW	4	1993	12/27

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse	CO_2-Emission (g/km)
0,00 %	0,00 %	0	keine Angabe	122-141 (WLTP)

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
1 km	172.971 km	k. A.	nein	03/26	150.088 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SELENITGRAU - METALLICLACK	metallic	k. A.	k. A.	2.118 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
nicht vorhanden	Digital

Polster	Polsterfarbe	Getriebe	Schadstoffk.
Leder Nappa	Schwarz	Getriebe Automatik - (..	Euro6d

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
Unbekannt	k. A.

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablage-Paket	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Design- und Ausstattungslinie Avantgarde	Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynam..	Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassis..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fußmatten Velours
Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheit..	Getränkehalter vorn (doppelt)	Getriebe Automatik - (9-Stufen)
Heckklappe mit automatischem Öffnungs- un..	Infotainment-System: Remote Service (Plus)	Innenhimmel Stoff
Innenraumlicht-Paket	Karosserie: 5-türig	Keyless Go Startanlage
Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung M..	Lenkrad (Leder)	Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
Media-Display	Mercedes-Benz Notrufsystem	Mild-Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW ..
Mittelkonsole schwarz hochglänzend	Mittenairbag vorn	Motorhaube mit Powerdome
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt / klappbar	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED High Performance
Servolenkung	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (..
Standard Interieur		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Ausstattungs-Paket: Business	Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volum..	Laderaum-Paket	Metallic-Lackierung
Multimediasystem MBUX Entertainment	Reifen-Reparaturset (Tirefit)	Seitenairbag (Sidebag) hinten
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Sound-System	Sport-Fahrwerk
Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic ..		

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Auftraggeber: Niclas Strassburger, KFZ-ID:155027
KFZ angelegt: 25.06.2026 - 07:46:04
Bewertung: nicht zutreffend

Dokument erzeugt: Niclas Strassburger 25.06.2026 - 09:02:47
Preise - wenn nicht anders angegeben - als Nettowerte

TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Heinrich Rosier GmbH, Menden

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: HSK V4223
Kennzeichen: HSK V4223

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Fondseite rechts - Dellen - entfernen	140,00 €	100 %	140,00 €
2.	Motorhaube - Delle - entfernen	120,00 €	100 %	120,00 €
3.	Radhausschale VR unten - gerissen - erneuern	129,09 €	100 %	129,09 €
4.	Rücksitzbank - eingedrückt - Hinweis (1)	0,00 €	0 %	0,00 €
5.	Sommerfelge HR - Kratzer - Wertminderung	250,00 €	100 %	250,00 €
6.	Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren	392,70 €	62.5 %	245,44 €
7.	Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren	848,10 €	62.5 %	530,06 €
8.	Stoßfängerabd. H Zierleiste - gebrochen - erneuern	123,35 €	100 %	123,35 €
~~9.~~	~~Stoßfängerabd. HR - lose - prüfen (2)~~	~~5.000,00 €~~	~~100 %~~	~~5.000,00 €~~
~~10.~~	~~Tirefit - fehlt - erneuern (3)~~	~~170,00 €~~	~~100 %~~	~~170,00 €~~
11.	Türverkl. HR - eingedrückt - Hinweis (4)	0,00 €	0 %	0,00 €
12.	Winterfelge VR - Bordsteinschaden - Wertminderung	200,00 €	100 %	200,00 €
13.	WSS - Steinschlag gesprungen - erneuern	1.422,86 €	100 %	1.422,86 €
	Zwischensumme (Netto)	~~**8.796,10 €**~~	3.160,80€	~~**8.330,80 €**~~

Bemerkung zum optischen Zustand:
- Das Fahrzeug hat dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
zu (1): Folgekosten möglich; zu (2): Die eingetragenen 5000 Euro dienen nur als Platzhalter. Reparaturentsprechende kosten werden von der Werkstatt festgelegt.; zu (3): gemäß der Ausstattungsliste; zu (4): Folgekosten möglich;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
~~1.~~	~~COC-Papiere fehlen~~	~~160,00 €~~	~~100 %~~	~~160,00 €~~
	~~**Zwischensumme (Netto)**~~	~~**160,00 €**~~		~~**160,00 €**~~

Summe Minderwerte

Optischer Zustand	~~8.796,10 €~~	3.160,80€	~~8.330,80 €~~
~~Technischer Zustand~~	~~0,00 €~~		~~0,00 €~~
~~Fehlteile und Dienstleistungen~~	~~160,00 €~~		~~160,00 €~~
Endbetrag (Netto)	~~**8.956,10 €**~~	3.160,80€	~~**8.490,80 €**~~
~~**19% Mehrwertsteuer**~~	~~**1.701,66 €**~~		~~**1.613,25 €**~~
~~**Endbetrag (Brutto)**~~	~~**10.657,76 €**~~		~~**10.104,05 €**~~

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Auftraggeber: Niclas Strassburger, KFZ-ID:155027
KFZ angelegt: 25.06.2026 - 07:46:04
Bewertung: nicht zutreffend

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: HSK V4223
Kennzeichen: HSK V4223

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225/50R17 98Y	VL 4,00 mm (Pirelli)	VR 4,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten 225/50R17 94Y	HL 5,00 mm (Continental)	HR 5,00 mm (Continental)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225/50R17 98H	VL 6,00 mm (Pirelli)	VR 6,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten 225/50R17 98H	HL 4,00 mm (Pirelli)	HR 4,00 mm (Pirelli)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: HSK V4223
Kennzeichen: HSK V4223

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers

Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Ladekabel		Ladegerät	
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 1 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz C T-Modell C 200 T d

Auftr.-Nr: HSK V4223
VIN: W1KAH0DB5PF087321
Kilometerstand: 172.971 km
Erstzulassung: 08.12.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe











TÜVNORD


ASSYST PLUS
Service A
in 2118 km
AdBlue
Reichweite 6400 km

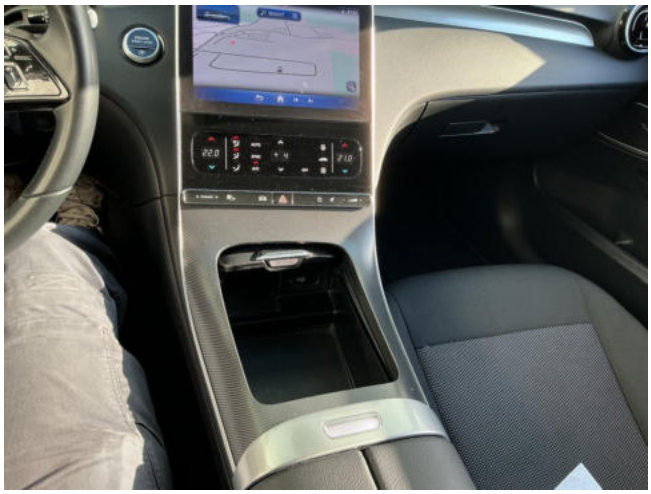


Mercedes-Benz




MERCEDES-BENZ AG
WIKAH0B6GF087321
2400 kg
4270 kg
1130 kg
1320 kg










Fahrzeug









DIESEL


TÜVNORD







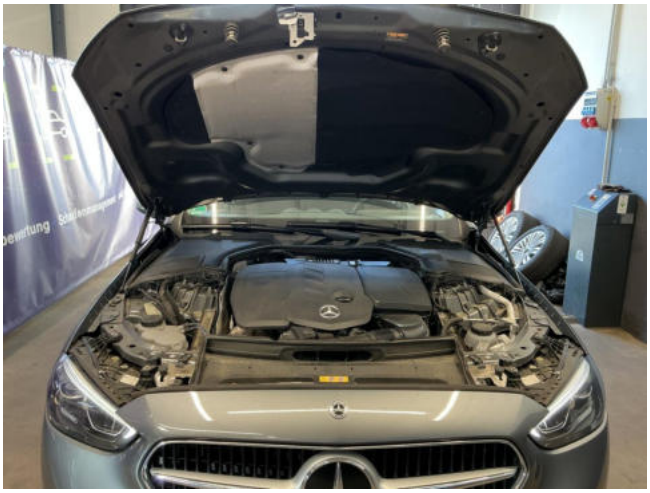











POWERGY


Continental
225/50 R17 Y

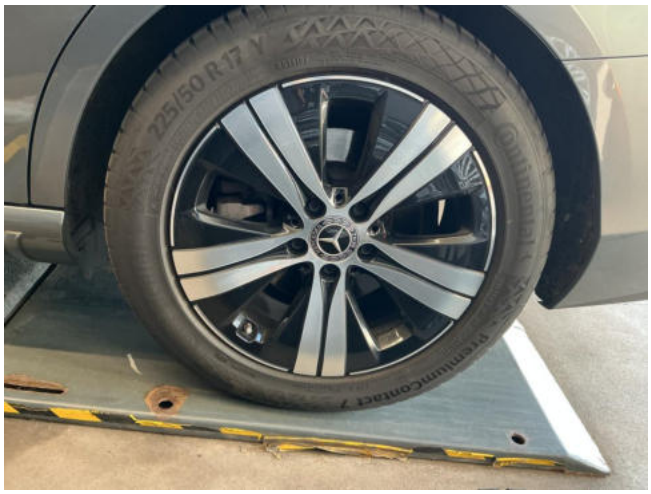
225/50 R17 Y


PIRELLI













Schadensbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz C T-Modell C 200 T d

Auftr.-Nr: HSK V4223
VIN: W1KAH0DB5PF087321
Kilometerstand: 172.971 km
Erstzulassung: 08.12.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Türverkl. HR - eingedrückt - Hinweis



Türverkl. HR - eingedrückt - Hinweis



Rücksitzbank - eingedrückt - Hinweis



Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren



Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren



Winterfelge VR - Bordsteinschaden - Wertminderung



Winterfelge VR - Bordsteinschaden - Wertminderung



WSS - Steinschlag gesprungen - erneuern



WSS - Steinschlag gesprungen - erneuern




WSS - Steinschlag gesprungen - erneuern



WSS - Steinschlag gesprungen - erneuern



Motorhaube - Delle - entfernen

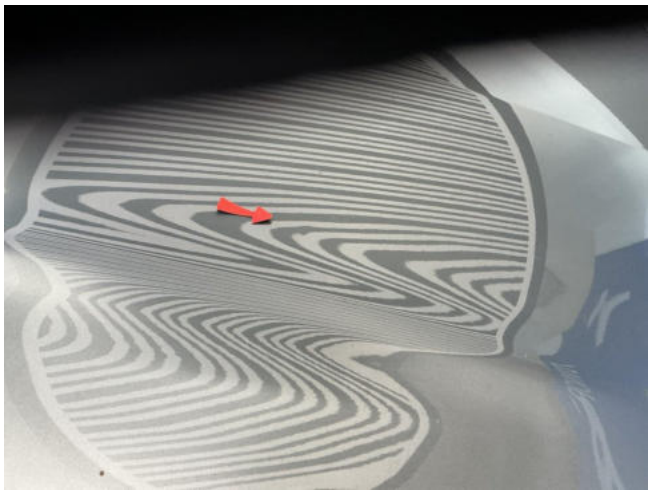

Motorhaube - Delle - entfernen



Fondseite rechts - Dellen - entfernen



Fondseite rechts - Dellen - entfernen



Stoßfängerabd. HR - lose - prüfen



Stoßfängerabd. HR - lose - prüfen



Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren




Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren



Radhausschale VR unten - gerissen - erneuern



Radhausschale VR unten - gerissen - erneuern

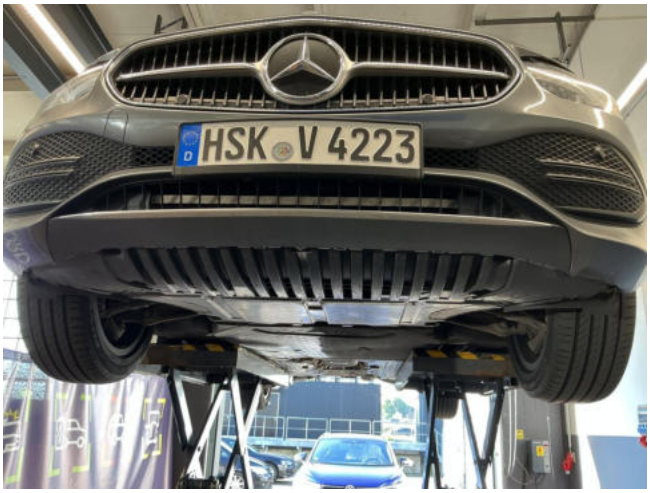

Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren




Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren



Stoßfängerabd. H Zierleiste - gebrochen - erneuern



Stoßfängerabd. H Zierleiste - gebrochen - erneuern

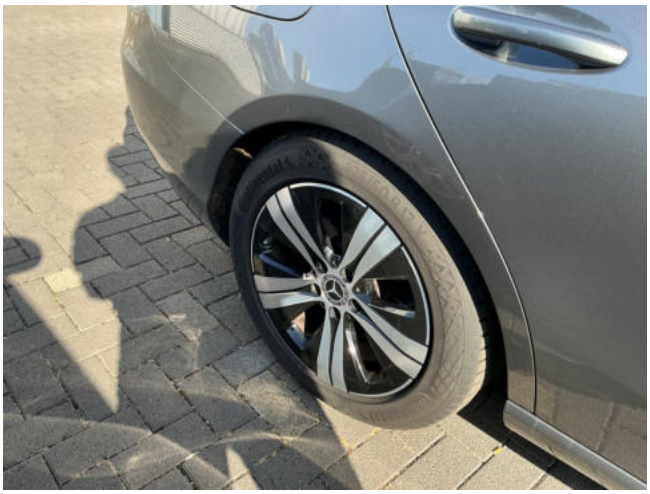

Sommerfelge HR - Kratzer - Wertminderung



Sommerfelge HR - Kratzer - Wertminderung