TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48439410
Auftrags-Nr / Referenz:	52101402
Besichtigungsdatum:	23.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model X Plaid		
Kennzeichen	HEF-TX 3E	**Fahrgestellnummer**	7SAXCCE63PF405238
Erstzulassung	08.11.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	62.850 km
HSN/TSN	1480 / ABG 00020	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Mehrzweckfahrzeug	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Midnight Silver Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	357 kW	**Nächste HU**	11/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.970 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	6 / 5
Vertragsnummer	52101402	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/35 R22 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	285/35 R22 106Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/45 R20 108V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	275/45 R20 110V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags - Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags vorne und Vorhangairbags, Seitenairbags hinten, Knie airbags vorne
Allradantrieb mit drei Motoren
Ambientebeleuchtung
Anhängerkupplung - Hochfeste Anhängerkupplung aus Stahl, Klasse II für Anhängelasten bis zu 2.250 kg
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung, integrierter erweiterter Stabilitätskontrolle und durch das elektronische Fahrpedal aktiviertes regeneratives Bremssystem
Automatischer HomeLink-Garagentoröffner

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Autopilot - Abstandsgeschwindigkeitsregler: Passt die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs an die des Verkehrs in der Umgebung an. - Lenkassistent: Unterstützt beim Lenken auf klar gekennzeichneter Spur und verwendet den Abstandsgeschwindigkeitsregler.
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dreistufiges, dynamisches LED-Abbiegelich für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
Fahrwerk: Smart-Air Luftfederung mit GPS-Speicher für automatisches Höher-/Tieferlegen
Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung und Einklemmschutz
Frontkofferraum für Gepäck
Frontscheibe beheizbar Panorama Windschutzscheibe
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
ISOFIX-Kindersitzbefestigung
Klimaautomatik mit 3-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen (6)
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad beheizt
Lenkrad: Standard
Luftreinigungsfilter HEPA für den Innenraum
Mittelkonsole
Navigation
Notbremsautomatik und Seitenaufprall-Warnfunktion
Radio: Premium-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung - Musik und Medien über Bluetooth von mehreren Geräten - 17-Zoll Touchscreen, 12,3-Zoll Display für Fahrer und 8-Zoll-Display in der zweiten Sitzreihe - Gaming-Computer mit 10 Teraflops Rechenleistung - Kompatibilität mit Drahtlos-Controllern
Räder: 20-Zoll Cyberstream Felgen
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückfahrkamera 360
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Sitze für alle Insassen Belüftete Vordersitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung mit Memoryfunktion und Fahrerprofilspeicher
Sitze: Premium Sitze mit Schwarz Innenraum - Dekor Karbonfaser
Sitze: Sechssitzer Innenraum - 2 Einzelsitze 2.Sitzreihe - 2er Sitzbank 3. Sitzreihe
Steckdose: USB-C
Traktionskontrolle
Türen: Falcon Wing-Flügeltüren
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Lenkrad: Yoke Lenkung
Räder: 20-Zoll Pirelli-Winterrädersatz

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair
2	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Codekarte
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Ausstattungsliste ohne Gewähr.

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug, je nach Fälligkeit, angezeigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

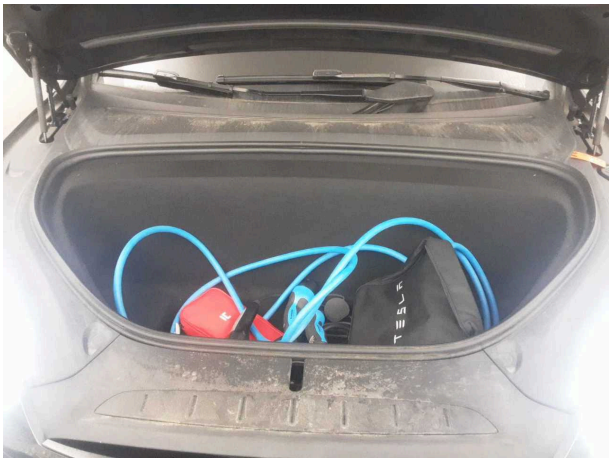


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

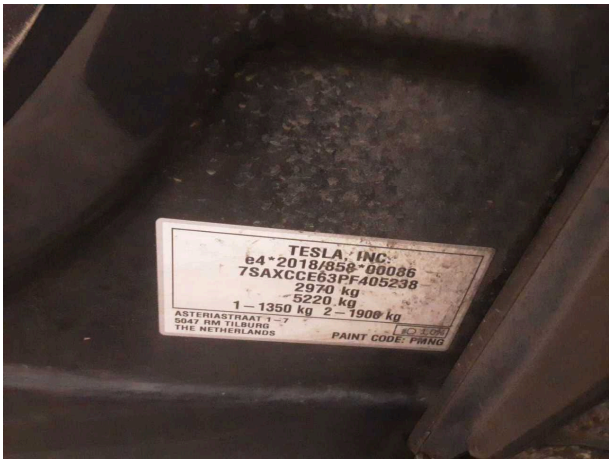


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

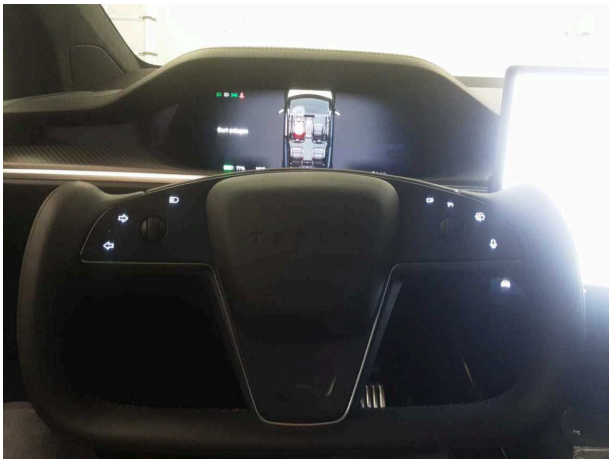


Abbildung 9: Kombiinstrument

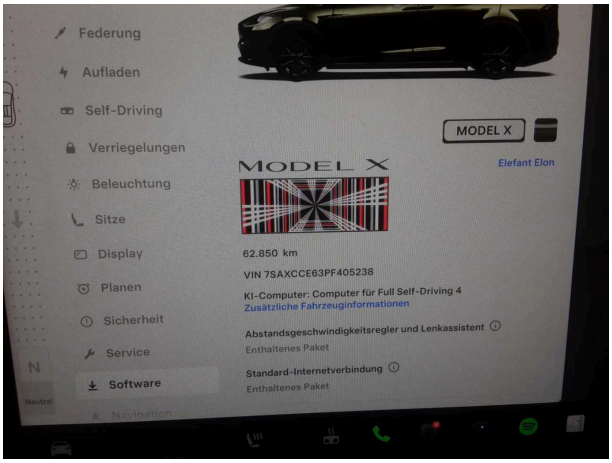


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

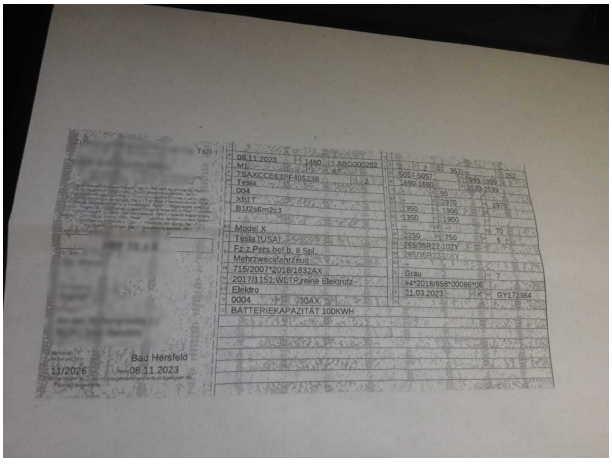


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges

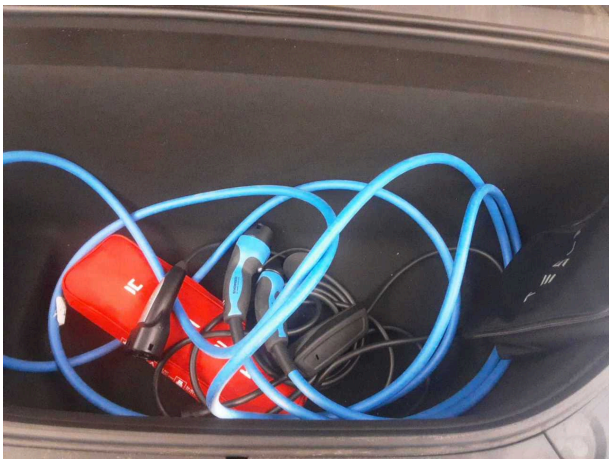


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

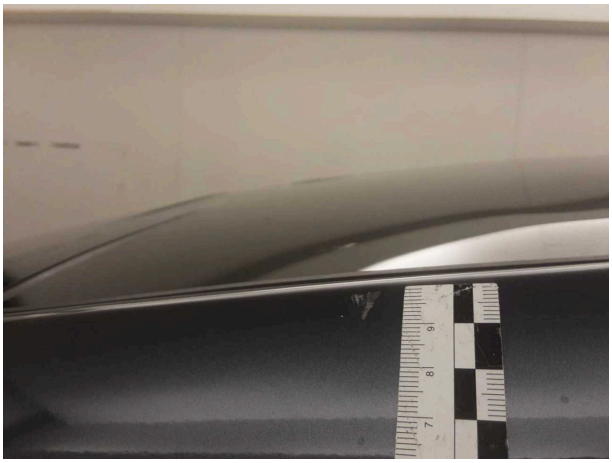

Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

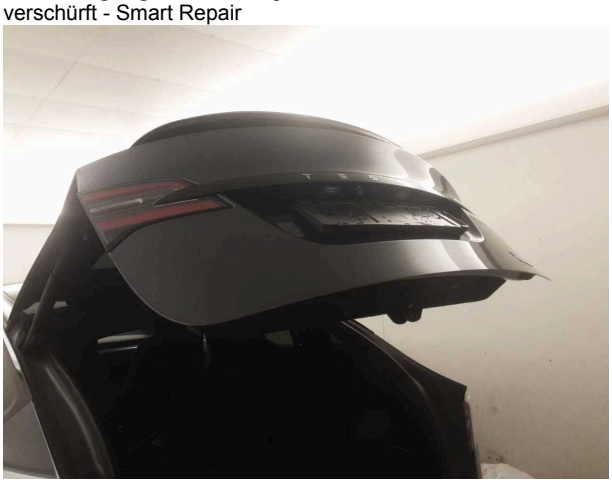

Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

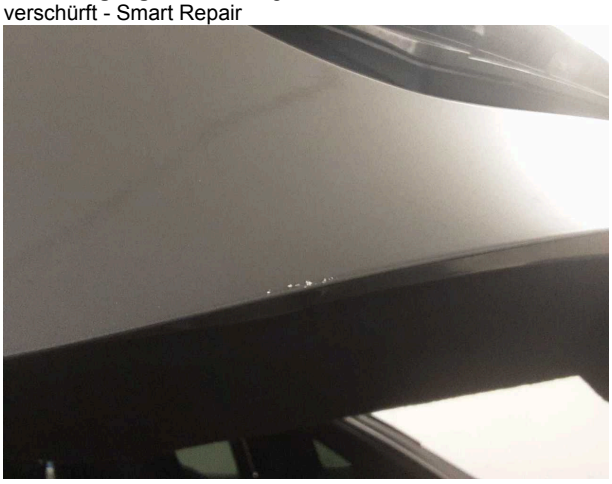

Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

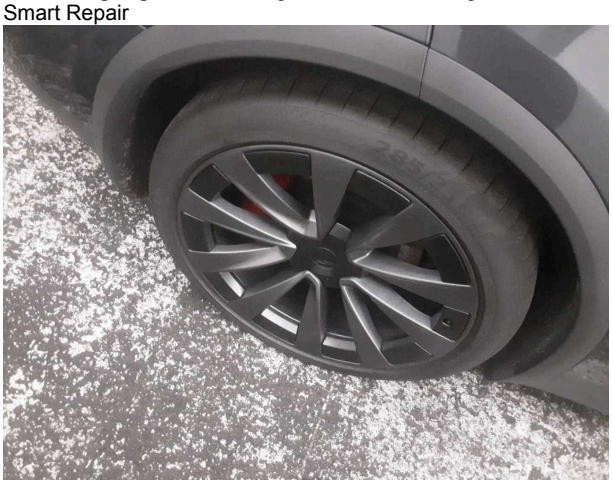

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

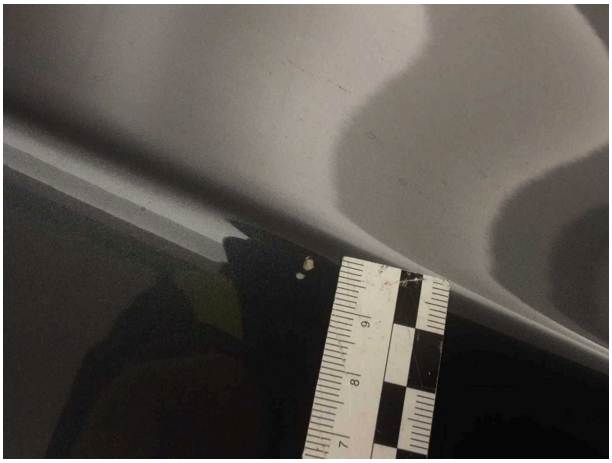

Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten links



Nachlackierung 1: Tür hinten links