GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	03.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	09.10.2026
Referenznummern	0002056312

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF01XXTTG1MK31830**		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	**Farbton / Lackart**	Race-Rot / Uni
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	09/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	**Laufleistung abgelesen**	123.168 km
Erstzulassung	01.12.2021	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6 / 158 g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107T	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107T	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107T	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107T	6 mm
Reservebereifung: Fehlteil					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 26.09.2024 bei km 89.586.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	
Tür vorne links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung
Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Karosserievariante: Normaldach
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert
Style-Farb-Paket	Außenspiegel in Wagenfarbe
Stoßfänger in Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Kurvenlicht statisch	Trend
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderausstattung

Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall
Ford SYNC 3	Doppelklimaanlage
Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	Heckscheibenwischer
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	Parksensoren seitlich

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Sicht-Paket 1	Frontscheibe heizbar
Standheizung	Trittstufe unter Schiebetür rechts
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 17)	94,41 €	47,21 €
Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	1396,14 €	857,59 €
Spiegelgehäuse rechts Rahmen, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	346,34 €	173,17 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 18)	94,41 €	47,21 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 30, Bild 31)	100,00 €	100,00 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	234,45 €	117,23 €
Rückleuchte rechts Glas, verkratzt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	223,39 €	223,39 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reserverad / Notrad, fehlt, ersetzen (Bild 39)	258,02 €	258,02 €

Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen (Bild 37, Bild 38)	358,95 €	179,48 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen (Bild 14)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 15, Bild 16)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 24, Bild 25, Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29)	1478,44 €	1478,44 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**5.902,84 €**
Minderwert	**4.800,03 €**
Händlereinkaufspreis	**7.000,00 €**
Händlerverkaufspreis	**8.225,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 39 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 12.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

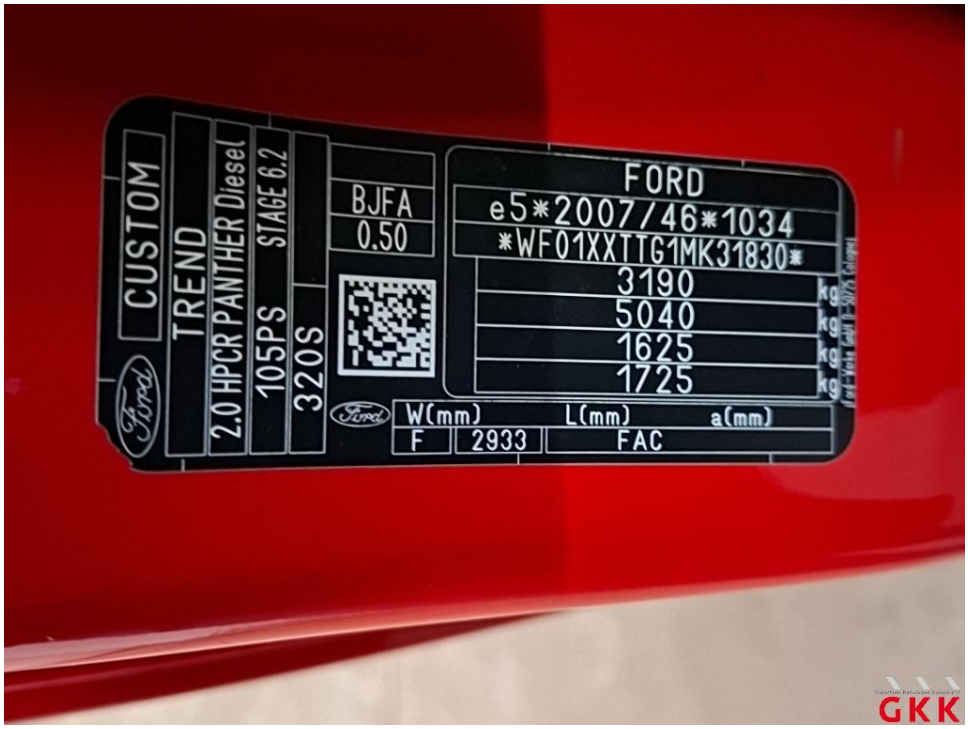


Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9

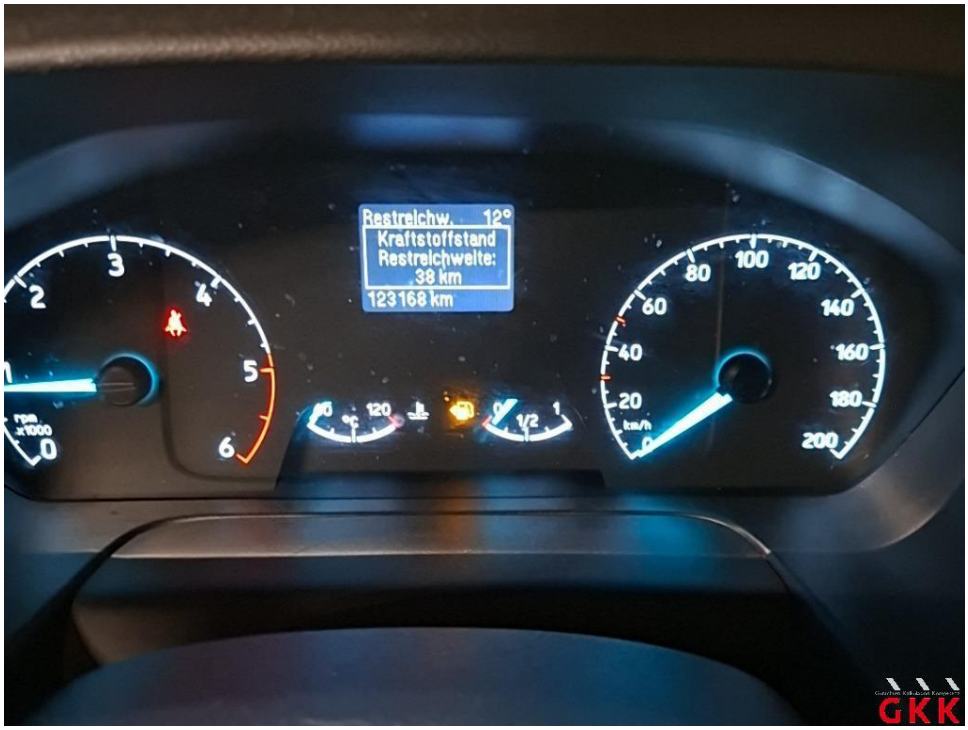


Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11

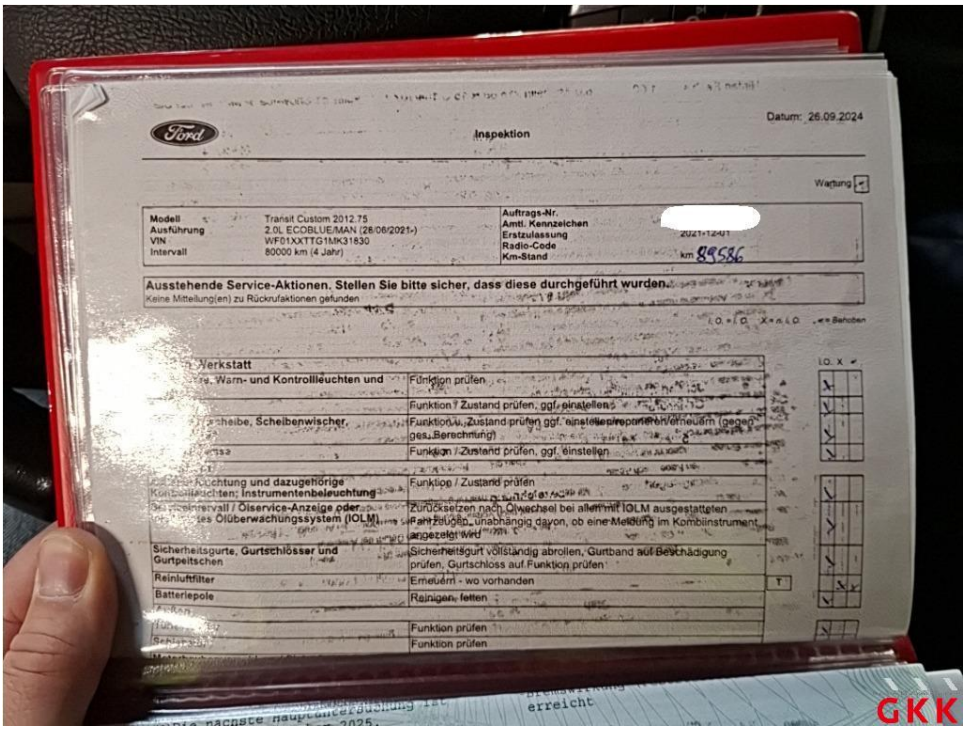


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, fällig, durchführen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

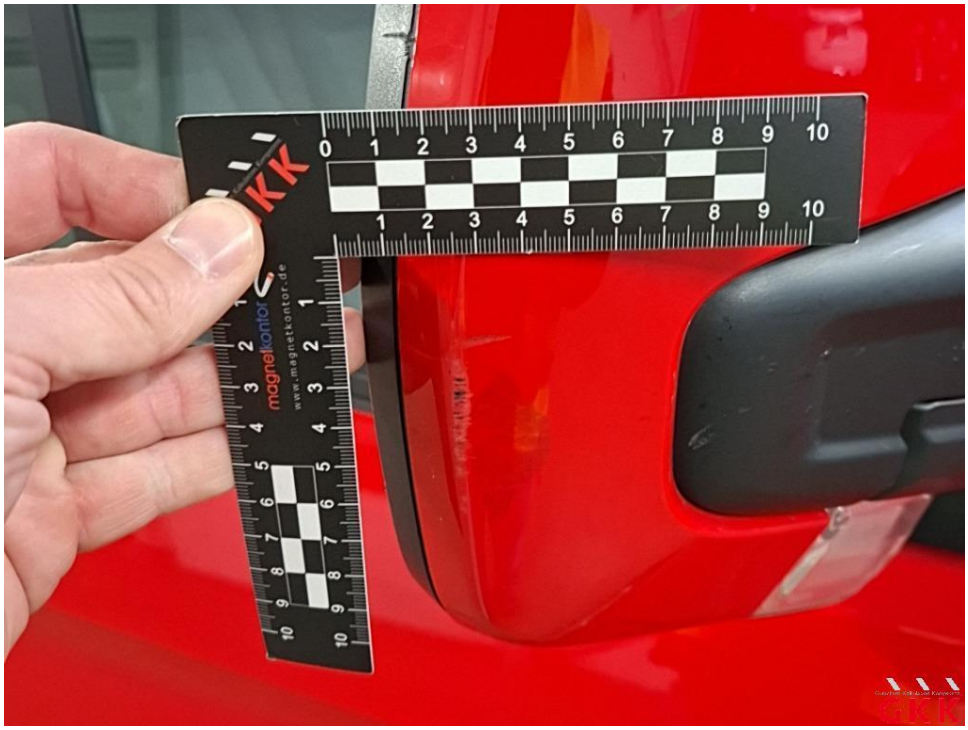


Bild 18 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 Spiegelgehäuse rechts, Rahmen, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Spiegelgehäuse rechts, Rahmen, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

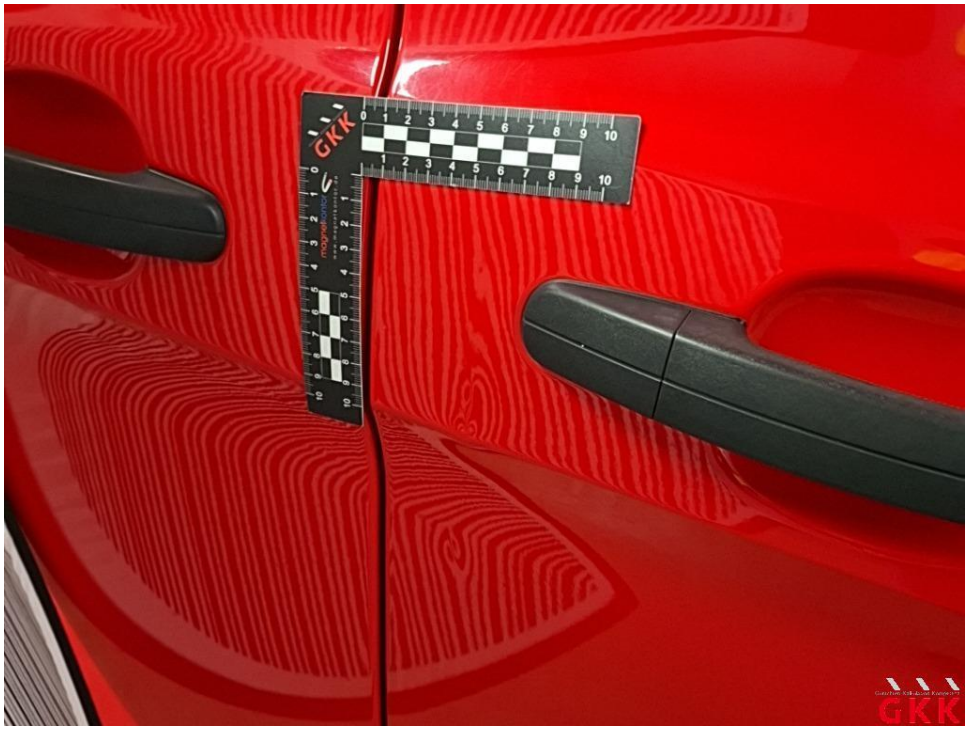


Bild 22 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 26 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 30 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

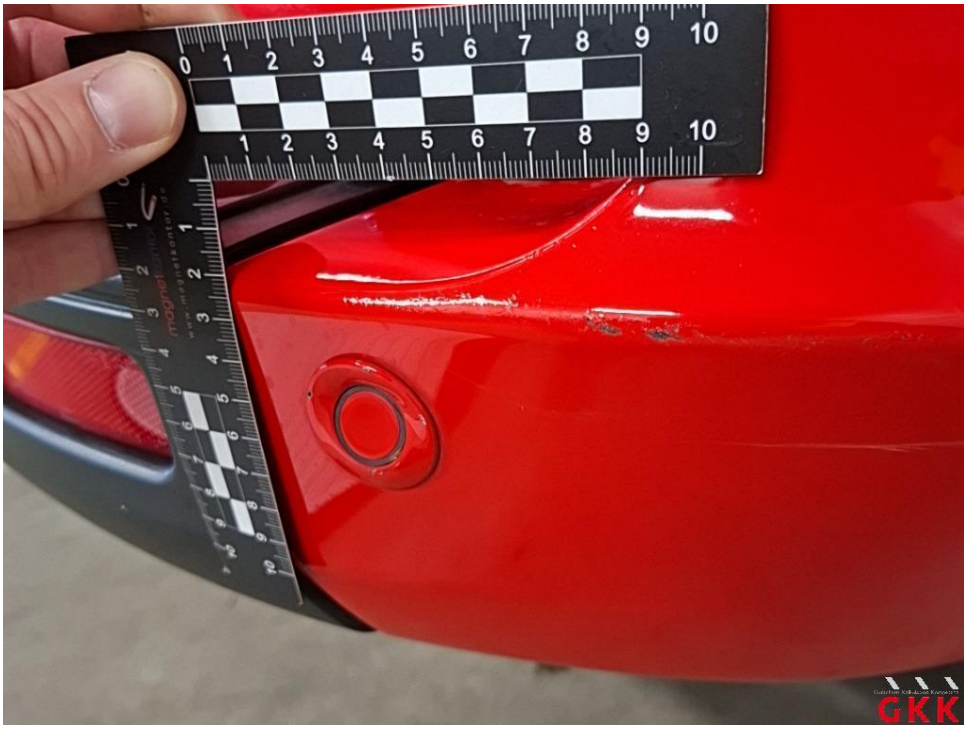


Bild 31 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 32 Rückleuchte rechts, Glas, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 33 Rückleuchte rechts, Glas, verkratzt, ersetzen



Bild 34 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 36 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 37 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen



Bild 38 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage

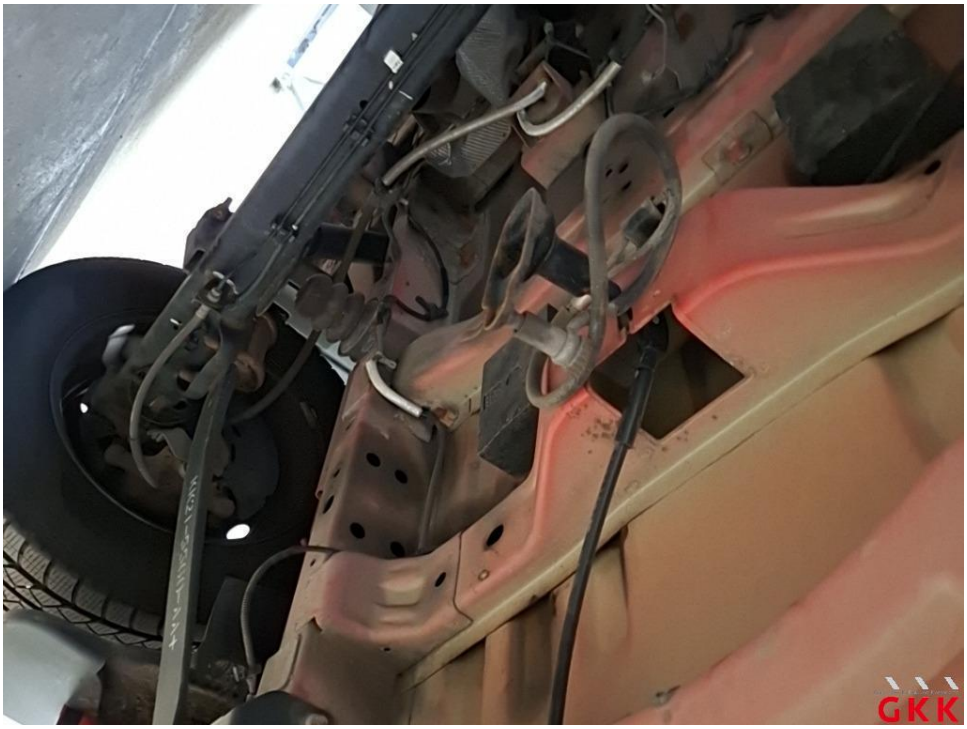


Bild 39 Reserverad / Notrad, fehlt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015