Datum: 03.07.2026

Besichtigungsdatum / Ort	02.07.2026 /
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPPC39625

Datum: 03.07.2026

Besichtigungsdatum / Ort	02.07.2026 /
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Focus Turnier 1.0 EcoBoost Start-Stopp-System TITANIUM
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8566 BPP 00636
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPPC39625
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	26.04.2023 / 26.04.2023
Nächste HU	04/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	119.010 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Frozen White
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	999 ccm/ 92 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	3 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.394
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.950
zul. Nutzlast (kg)	556

Datum: 03.07.2026

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	30 %
Durchgeführte Wartungen	12.11.2024 bei 65.267 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 96H	Continental	Winterreifen auf Stahl	4 / 4
#2 205/60 R16 96H	Continental	Winterreifen auf Stahl	4 / 4

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/60 R16 92V	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/60 R16 92V	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung

Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar

Befestigungspunkte hinter der 2. Sitzreihe für die Montage des Sicherheitstrennnetz

Bereifung: 6,5 J x 16 Design-Räder (4) mit 205/60 R16 Reifen

Berganfahrassistent

Dachhimmel aus Webstoff

Dachreling, Aluminium

Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert

Drehzahlmesser

Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)

Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer, farbig (10,7 cm Bildschirmdiagonale)

Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent

Fensterheber vorn und hinten, elektrisch

Feststellbremse, elektrisch mit Auto-Hold-Funktion

Ford Power Startfunktion

FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformation

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbeleuchtung

Geschwindigkeitsbegrenzer

Geschwindigkeitsregelanlage

Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe

Handschuhfach, beleuchtet

Heckscheibenheizung

Heckscheibenwischer

Innenbeleuchtung mit LED-Technologie

Innenspiegel, automatisch abblendend

Serienausstattung

Intelligentes Sicherheits-System

Isofix-Halterung

Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle

Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar

Lackierung: Uni

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer

Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design

Lenksäule, verstellbar

Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende

Mittelkonsole "Premium" vorn

MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel)

Navigation: Ford SYNC 4 inkl. Ford Navigationssystem mit AppLink, 13,2"-Touchscreen und DAB/DAB+

Notruf-Assistent

Ottopartikelfilter

Park-Pilot-System vorn und hinten

Polster: Stoff

Post-Collision-Assist

Pre-Collision-Assist

Reifen-Reparatur-Set

Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System)

Schaltknauf, Sensico in Leder-Optik

Scheibenwischer mit Regensensor (Sensitivität variabel einstellbar)

Scheinwerfer-Abblendlicht

Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor

Selektiver Fahrmodus-Schalter

Servolenkung elektro-mechanisch geschwindigkeitsabhängig

Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, manuell

Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar

Serienausstattung

Sitze: Rücksitzlehne

Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt

Start-Stopp-System

Steckdose 12 Volt im Gepäckraum

Teppichfußmatten vorn

Variabler Kühlerlufteinlass

Verzurrösen im Gepäckraum

Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe

Wegfahrsperre, elektronisch

Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

Sonderausstattung

Bereifung: 6,5 J x 16 Leichtmetallräder (4) mit 205/60 R16 Reifen

Gepäckraumwendematte

Lackierung: Frozen White

Paket: Easy-Parking

Paket: Winter

Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag - Smart Repair
3	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Datum: 03.07.2026

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 22 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos, 2 Nachlackierungfotos

Datum: 03.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

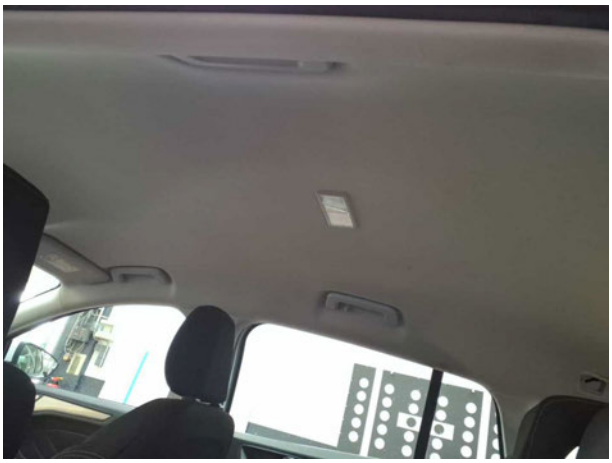


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN

Datum: 03.07.2026



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Dokumente

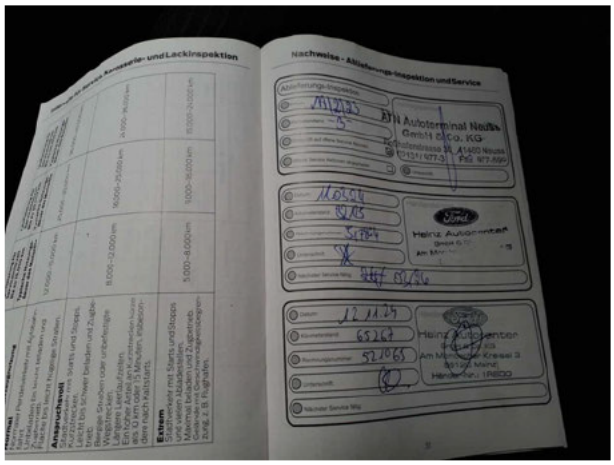


Abbildung 15: Dokumente

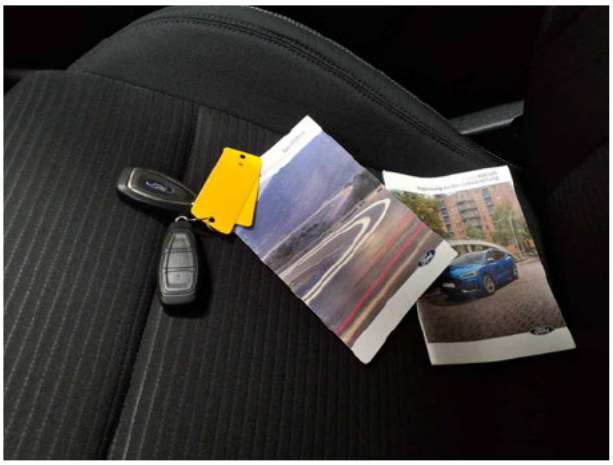


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

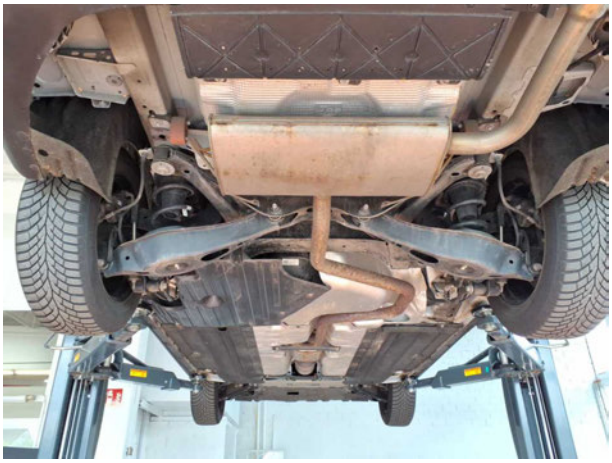


Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges

Datum: 03.07.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

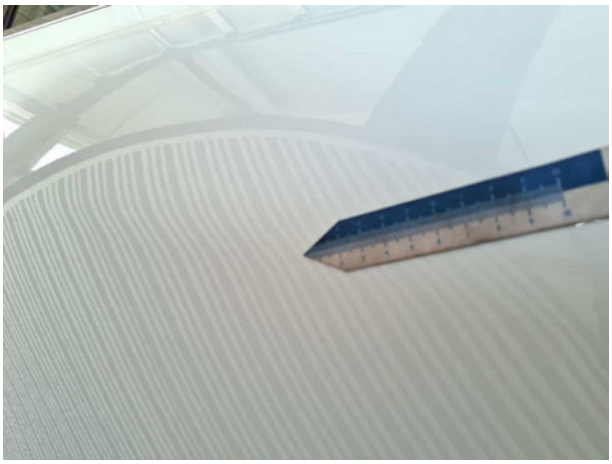

Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 2: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - Smart Repair

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links



Nachlackierung 2: Tür hinten links