UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: F09FADD9-6C74-4DA9-B1E9-868E31423997

FAHRZEUG

MARKE: Volvo
MODELL: C40 Recharge - 69 kWh

KILOMETERSTAND: 74.814 km
FIN: YV1XKEFV7P2059676
DATUM UND UHRZEIT:
15.10.26, 15:38

DURCHGEFÜHRT VON: HARTMANN Compound-Professionals Germany GmbH -NL-Niederaula

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


93,7 %

ENERGIE 63kWh | 67kWh

WLTP-REICHWEITE 456km | 487km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

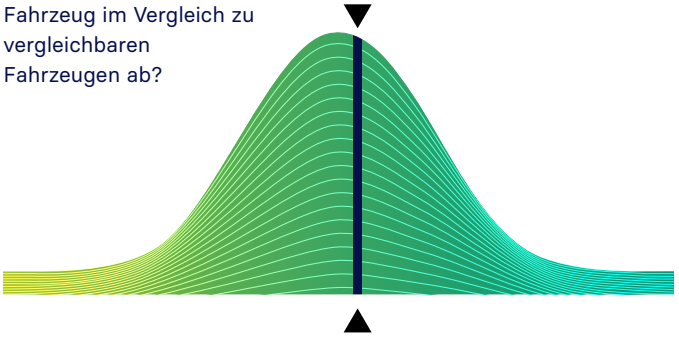

unterdurchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemesswerte ✓
- Batteriezellspannungen ✓
- Fahrzeugkommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

GUTER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in gutem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	64,6kWh	62,7kWh	60,2kWh
Neu:	69,0kWh	67,0kWh	64,3kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	404-456km	317km	321km
Neu:	431-487km	338km	343km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden.	15:38:39
FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	35%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	93%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	26,8°C	32,4°C	5,6°C	✓
Zellspannung	3,653V	3,656V	4mV	✓
Packspannung	350,9V			
Durchschn. Stromstärke	-1,7A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.655	3.656	3.654	3.654	3.655	3.655	3.654	3.654	3.656	3.655	3.653	3.653	3.653	3.655	3.654	3.655	3.654	3.655	3.654	3.654
21 - 40	3.653	3.654	3.654	3.653	3.653	3.654	3.656	3.655	3.656	3.654	3.656	3.654	3.654	3.654	3.654	3.655	3.655	3.655	3.655	3.654
41 - 60	3.655	3.655	3.654	3.654	3.656	3.654	3.656	3.656	3.654	3.654	3.654	3.654	3.653	3.655	3.656	3.654	3.655	3.655	3.653	3.654
61 - 80	3.654	3.655	3.653	3.655	3.653	3.656	3.655	3.655	3.655	3.654	3.653	3.654	3.654	3.654	3.655	3.654	3.655	3.653	3.655	3.655
81 - 96	3.655	3.654	3.654	3.655	3.654	3.656	3.655	3.656	3.653	3.655	3.655	3.655	3.654	3.654	3.654	3.653				

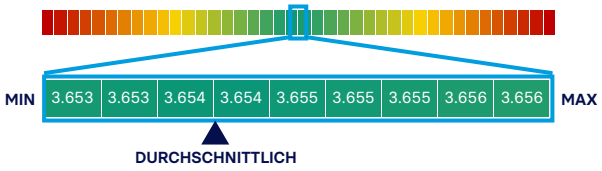

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

F09FADD9-6C74-4DA9-B1E9-868E31423997

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG


GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten

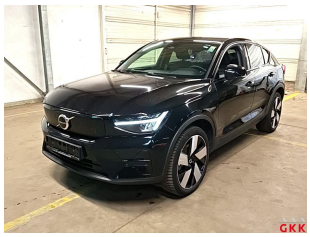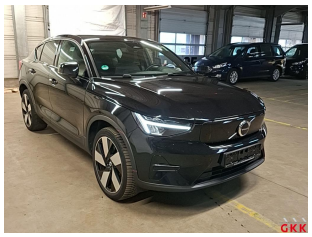

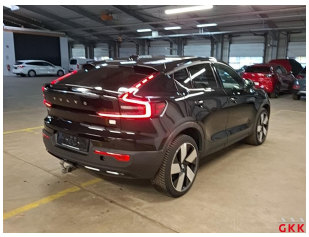Vorgang	
Ihr Auftrag vom	15.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	23.10.2026
Referenznummern	0002070125

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**YV1XKEFV7P2059676**		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	**Farbton / Lackart**	Schwarz / Metallic
Hersteller	Volvo	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	C40 Plus Recharge 2WD	**Laufleistung abgelesen**	74.814 km
Erstzulassung	18.08.2023	**Emissionsklasse / CO2**	keine Angabe / 0 g/km
Getriebe / Gänge	Reduktionsgetriebe / 1	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	**Batteriekapazität**	69,00 kWh
Dauerleistung	80 kW	**Max. Leistung**	170 kW
Ladestecker		**Antriebsart**	Frontantrieb

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/45R20 100H	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/45R20 100H	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/40R20 101H	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/40R20 101H	7 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
Rad 1	Winterreifen	Ohne Felgen	Pirelli	235/45R20 100V	3 mm
Rad 2	Winterreifen	Ohne Felgen	Pirelli	235/45R20 100V	3 mm
Rad 3	Winterreifen	Ohne Felgen	Pirelli	255/40R20 101V	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Ohne Felgen	Pirelli	255/40R20 101V	8 mm

Allgemeines / Zustand

✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✓	Ladekabel vorhanden
✓	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden

Kundendienst laut Serviceheft am 27.05.2026 bei km 64.098.

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	✓	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand

✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort

✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Knieairbag Fahrer, Seitenairbag vorn, Kopfairbag vorn / hinten
Alarmanlage mit Bewegungssensor und Neigungsüberwachung	Ambiente-Beleuchtung erweitert
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
Antriebsart: Frontantrieb	Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
Audiosystem Volvo High Performance	Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
Außenspiegel heizbar	Außenspiegel schwarz, hochglänzend
Befestigung für Abfallbeutel im Fond	Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Convenient Entry & Start
Dachhimmel Anthrazit	Dachspoiler Wagenfarbe
Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation	Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
Einstiegsleisten mit Schriftzug (Aluminium)	Elektromotor 170 kW (cont. 80 kW)
Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring	Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
Frontkamera (Toter Winkel)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Fahrassistenz-System: Bremsassistent	Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
Fahrassistenz-System: Connected Safety	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)	Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification	Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
Fahrassistenz-System: Driver Assistance	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist	Fahrassistenz-System: Pilot Assist
Fahrassistenz-System: Driver Awareness	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
Fußraumleuchte vorn	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Gepäckraumboden variabel	Getriebe für Elektrofahrzeug
Getränkehalter in Mittelkonsole	Gurtstraffer
Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar
Heckspoiler	HV-Batterie 69 kWh brutto / 66 kWh netto (Lithium-Ionen)
Induktionsladeschale für Smartphone	Infotainment-System: Android (DAB+)
Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	Service-System: Google Services
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (Beifahrersitz, Rücksitz)	Karosserie: 5-türig
Keyless Drive	Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
Türgriffe außen beleuchtet	Kindersicherung elektr. betätigt

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Serienausstattung

Klimaautomatik 2-Zonen	Innenraumfilter: Pollenfilter
Ladekabel (6,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)	Ladekantenschutz (Edelstahl)
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)	Lenkrad (Sport)
Lenkrad mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Leseleuchten vorn und hinten	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Make-up-Spiegel beleuchtet	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)	Nebelschlussleuchte
One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)	Panoramadach fest (Glas)
Parkbremse elektrisch	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2702 mm	Reifen-Reparaturset
Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED	Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)	Standheizung elektrisch
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Taschenhaken im Gepäckraum
Textilfussmatten	USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten
Verglasung getönt	Volvo ON CALL
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	Wegfahrsperre
Winter-Paket	Sitzheizung vorn
Lenkradheizung	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung semi-elektrisch	LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9x20 (5-Speichen-Sport-Design, Diamantschnitt / schwarz, hochglänzend)
Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	Service-Paket: Wartungsservice und Versicherung
Sitzbezug / Polsterung: Micro-Tech (Ledernachbildung)	Innenausstattung: Dekoreinlagen Topography beleuchtet
Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 17, Bild 18)	707,80 €	460,07 €
Tür hinten links, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16)	572,85 €	372,35 €
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen	145,48 €	145,48 €
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	1060,05 €	1060,05 €
LM-Rad vorne links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	1060,05 €	1060,05 €
LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	1060,05 €	1060,05 €
LM-Rad hinten links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	1060,05 €	1060,05 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) BEV, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	79,83 €	79,83 €
Fahrzeug Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29, Bild 30, Bild 31)	2955,55 €	2955,55 €
Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 35, Bild 36, Bild 37, Bild 38, Bild 39, Bild 40)	3220,43 €	3220,43 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 349,13 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**11.922,14 €**
Minderwert	**11.473,91 €**
Händlereinkaufspreis	**5.825,00 €**
Händlerverkaufspreis	**7.125,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 41 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 27.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3

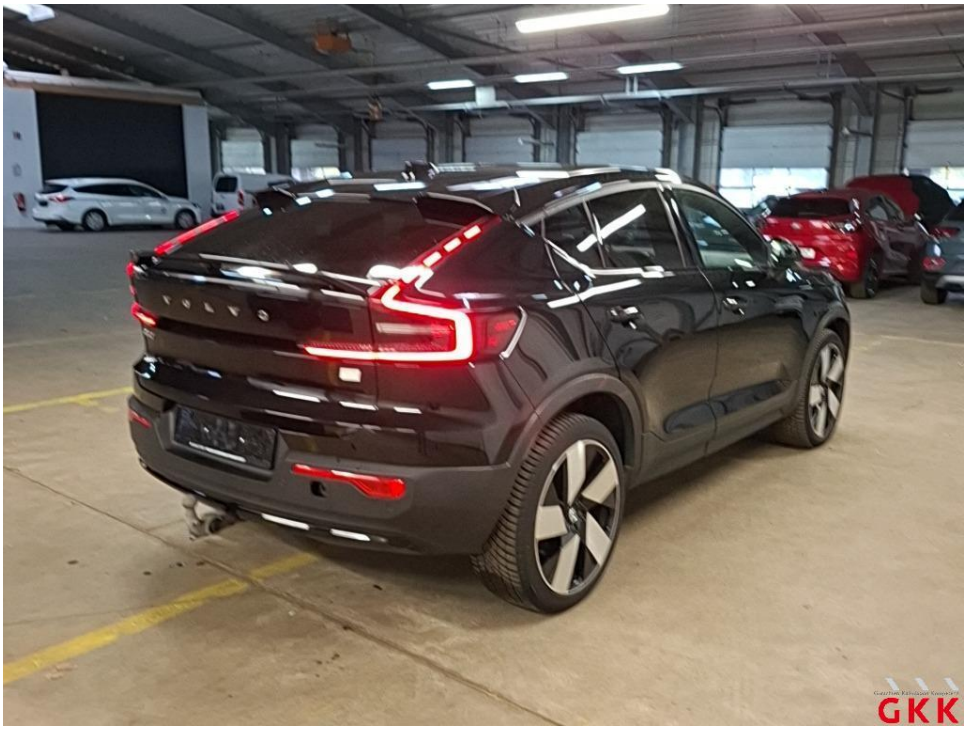


Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

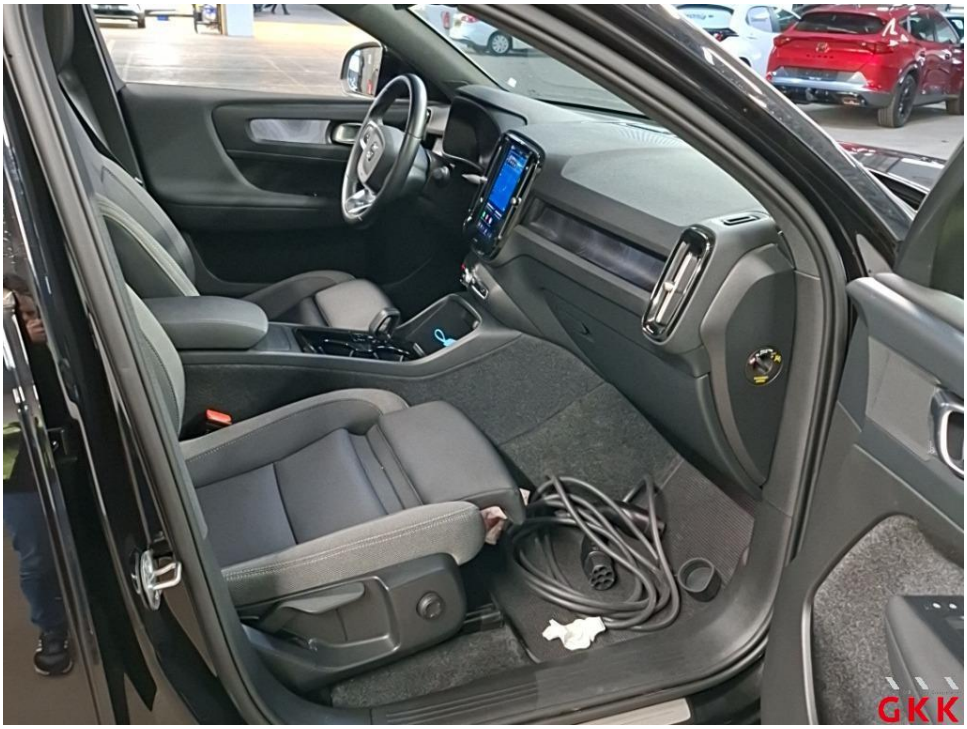


Bild 7

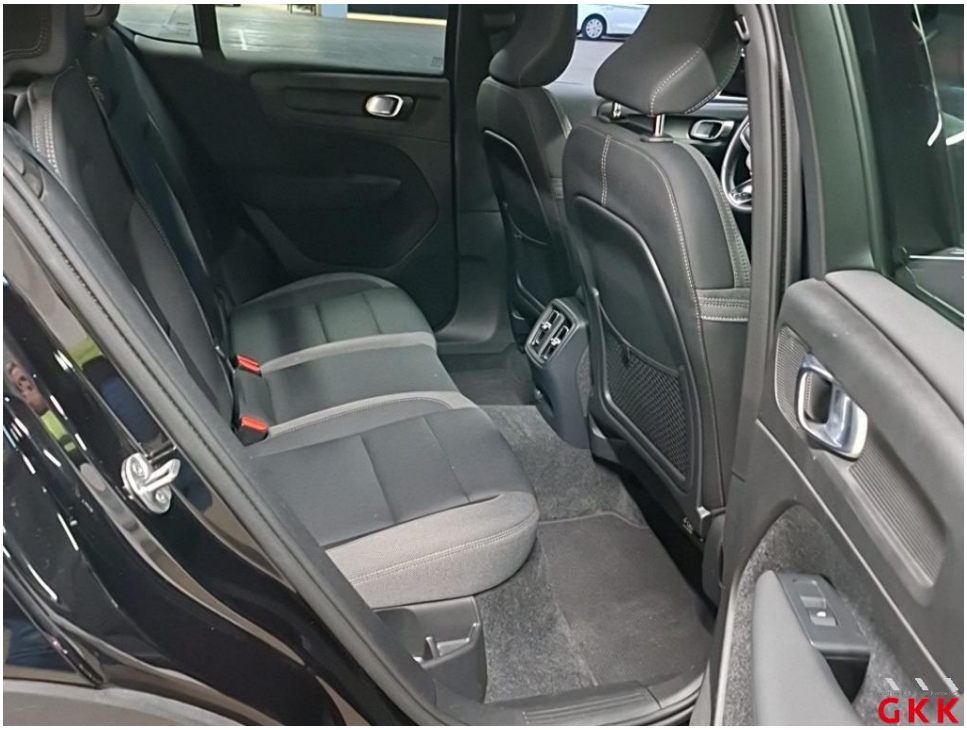


Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11

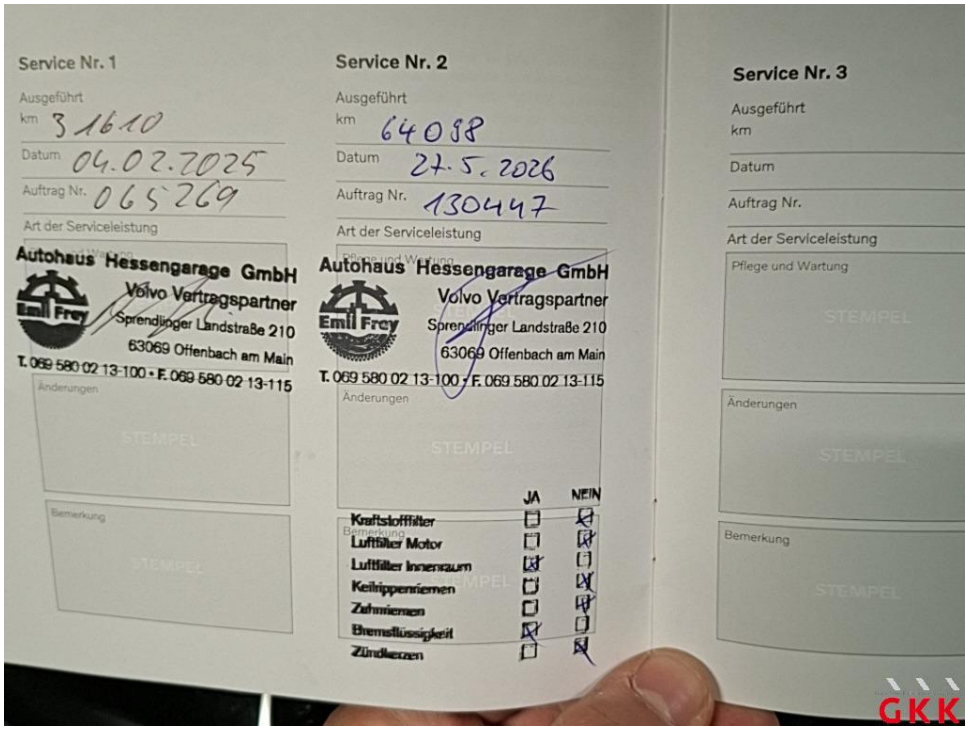


Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13


Bild 14

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Tür hinten links, verkratzt, lackieren

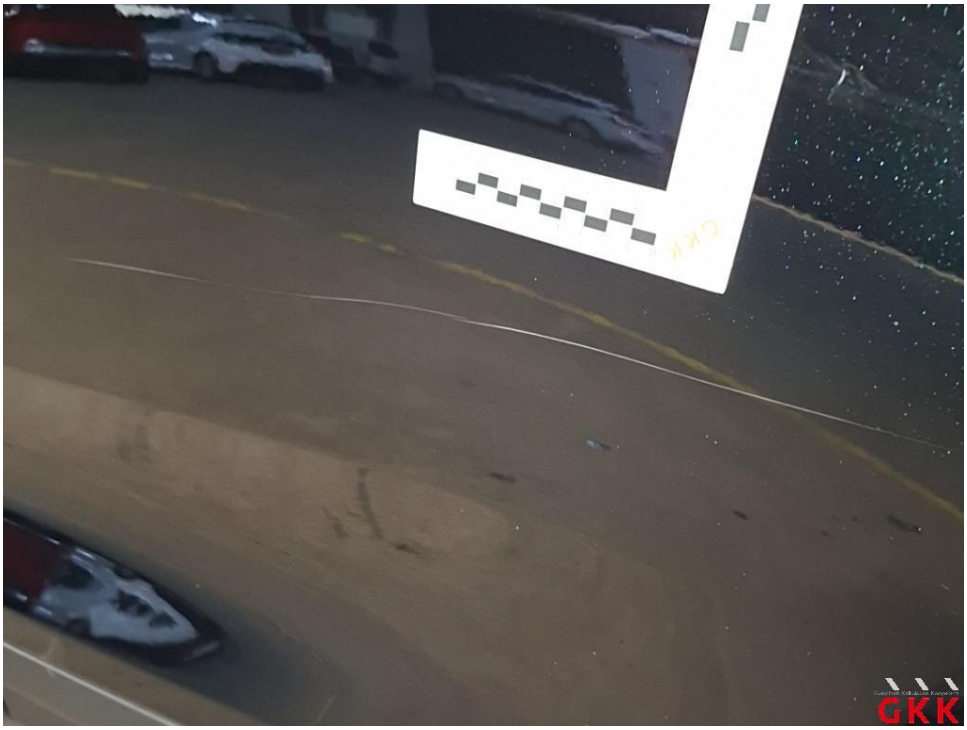


Bild 16 Tür hinten links, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 18 Tür vorne links, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage

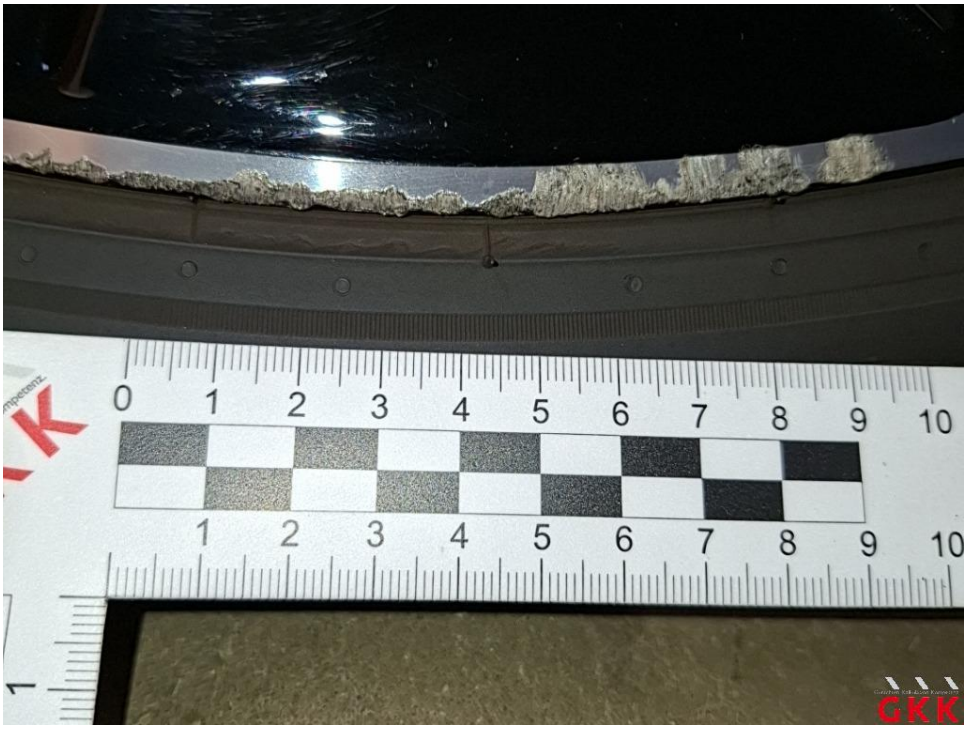


Bild 21 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

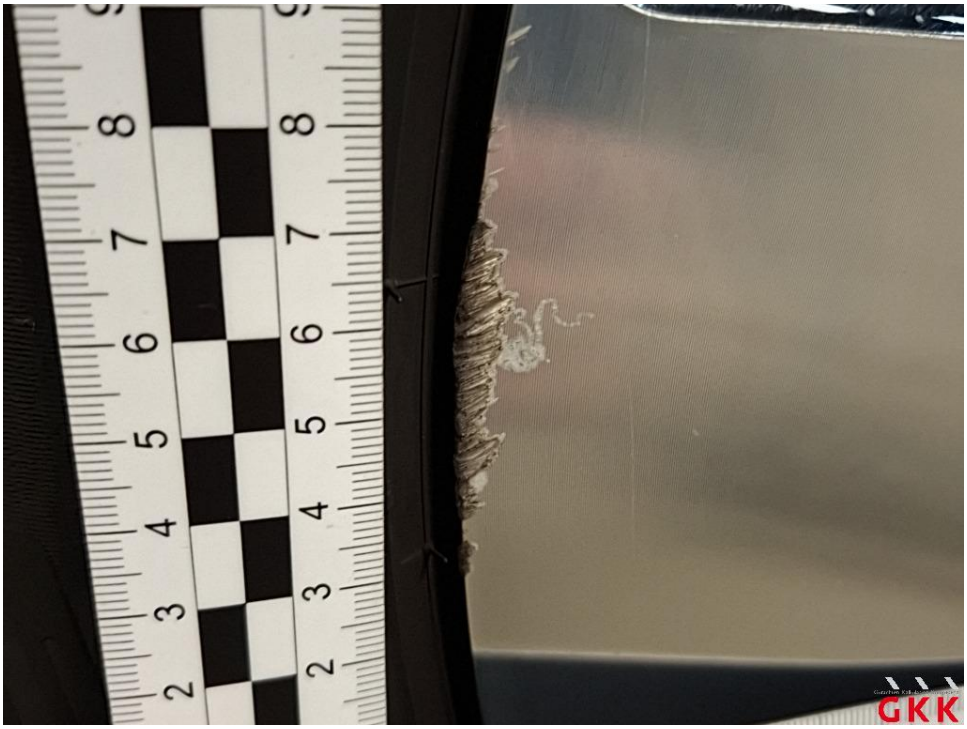


Bild 23 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 24 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

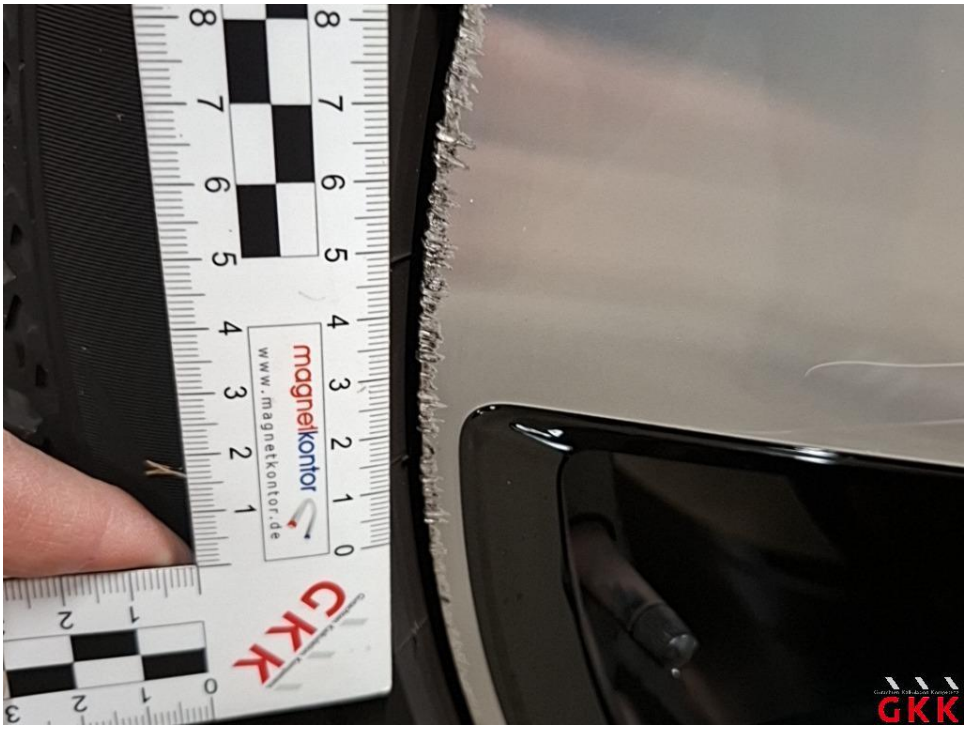


Bild 25 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 26 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

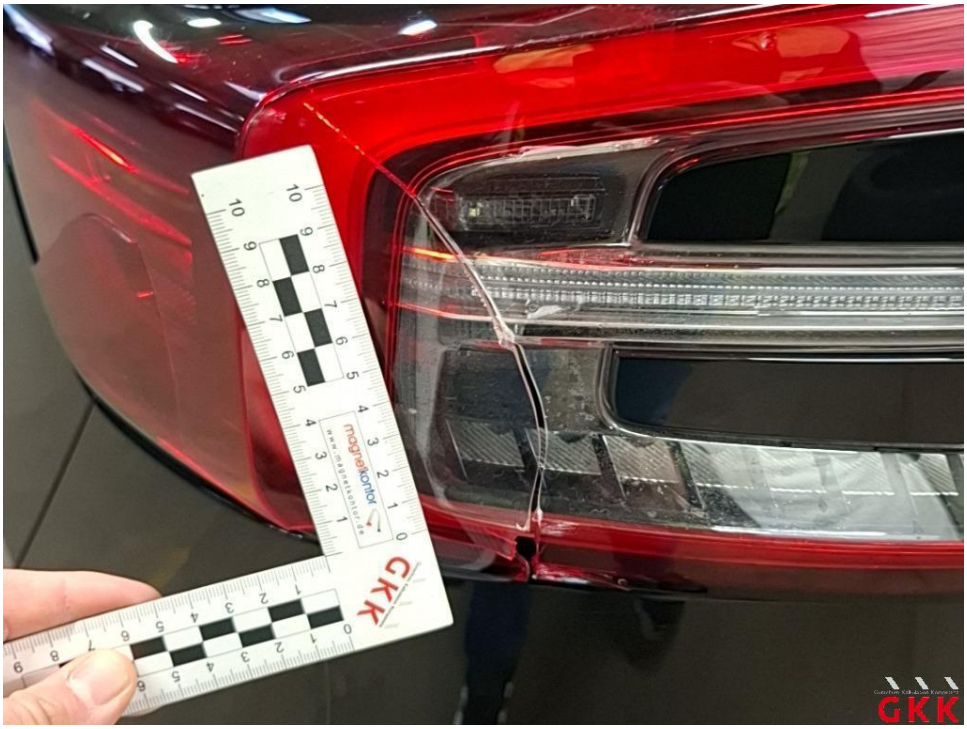


Bild 27 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 30 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 32 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 33 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 34 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 35 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 36 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 37 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 38 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 39 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 40 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 41

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015