TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48448055
Auftrags-Nr / Referenz: 41408249
Besichtigungsdatum: 01.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC40 B3 B DKG Ultra Dark		
Kennzeichen	MD-MB2809	**Fahrgestellnummer**	YV1XZK7V3S2463754
Erstzulassung	11.07.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	93.527 km
HSN/TSN	9101 / BUO 00010	**Kraftstoffart**	Hybr.Benzin/E
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Blau Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	120 kW	**Nächste HU**	07/2027
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	60 Tag(e)
Letzte Wartung	01/2026 bei 67.538 km	**Polsterart**	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Beige
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.220 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	41408249	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/60 R17 102H	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	3mm / 3mm	n.i.O.
2	235/60 R17 102H	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	3mm / 3mm	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R19 103V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	3mm / 3mm	i.O.
2	235/50 R19 103V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Abfalleimer in Mittelkonsole integriert, herausnehmbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorn und hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe - Ausstiegsleuchten vorn und hinten - beleuchtete Türablagen und Türöffner vorn und hinten - Fußraumbeleuchtung hinten - Leseleuchten hinten
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+)
Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar
Außenspiegel-Sport in Hochglanzschwarz
Bergabfahrassistent
Berganfahrassistent
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bremsleuchte, dritte
Dachkantenspoiler
Dachreling in Hochglanzschwarz (integriert)
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp, wie Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, Anzeigen der Fahrzeugposition und digitales Handbuch) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Info. zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händler
Digitale Instrumentierung der zweiten Generation 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm -Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations -Kartenansicht)
Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond
Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Erweitertes Clean Zone Luftqualitätssystem - mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt
Faltbarer Laderaumboden mit Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Festbremsautomatik Festbremsen nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern.
Frontgrill-Sport mit horizontalen Streben und Grilleinfassung in Hochglanzschwarz
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Getränkehalter (zwei) in der Mittelkonsole
Gurthöheneinstellung vorn
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum - zwei auf jeder Seite
Heckklappenautomatik elektrisch

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Begrüßungsleuchten, Dachhimmelbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Leseleuchten vorn
Intelligent Speed Assist - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent - Warnung beim überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung inkl. getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Gebläseautomatik und Luftverteilung nkl. Luftreinigungssystem mit Aktivkohlefilter
Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster per Funkfernbedienung
Kopfstützen vorne
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkrad: Sportlenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach
Notfall-Bremsleuchen bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichten; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in hochglänzendem Schwarz
Ottopartikelfilter
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Lenkradheizung
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch) mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Connect Textil/Microtech (Ledernachbildung) - inkl. Mittelarmlehne hinten - Aluminiumeinlage: Cutting Edge - Dachhimmel: Anthrazit
Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman Kardon - 600 Watt Leistung - 13 Lautsprecher - Fresh Air Subwoofer - Dirac Unison Soundoptimierung
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Anschlüss im Mittelkonsole vorn
Radiozubehör: Zwei USB-C- Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Räder: Leichtmetallräder 19"-5-Y-Speichen-Design Diamantschnitt/Matt-Graphitoptik 7,5 Jx 19" mit Bereifung 235/50 R19 Reifenkategorie A
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
-Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanalage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung -Run-off Road
Schalthebel aus schwedischem Kristallglas mit Umrandung der Mittelkonsole in Hochglanzschwarz
Seitenfensterzierleiste in Hochglanzschwarz (unten)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sitze: Beifahrersitz höhen- und längenverstellbar
Sitze: Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Sport Front- und Heckschürze
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den QI-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Textilfußmatten: Sport Textilfußmatten vorn und hinten
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen (vier) im Gepäckraum
Volvo On Call Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo Cars App, wie Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs, Anzeige der Fahrzeugposition und digitales Handbuch.
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automaischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Frontscheibenheizung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Fahrerassistenz-Paket (Mild-Hybrid) -Adap. Geschwindigkeitsregelanlage -Emergency Stop Assist -automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand -Pilot Assist -Blind Spot Infor.Sys. -Toterwinkelassistent -Spurwechsel-Warnung inkl. Lenkeingriff -Cross Traffic Alert-Querverkehrs-Warnung mit Bremseingriff -Heckaufprallabschwächung
Parkkamera mit 360° Surround View - inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Kein Bestandteil der Ausstattung) - verschlissen - kein Abzug
2	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern
3	Karosserie	Karosserie (Anbauteile Politurreste) - entfernen
4	Kraftstoffanlage	Tankklappe (Aufnahme Tankklappe) - lose - erneuern
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Ausgeschlossen von der instandsetzung) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
6	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern
7	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern
8	Stossfänger hinten	Spoiler - Kratzer - erneuern
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1. & 2. Service >1250km überschritten) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung
10	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren
11	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
6	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz ist kein Bestandteil der Ausstattung.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

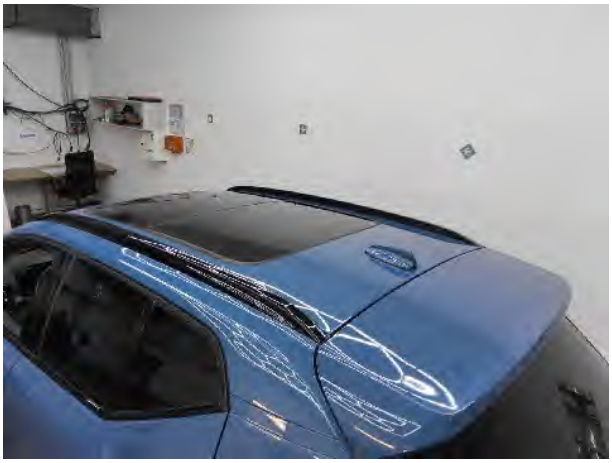


Abbildung 20: Sonstiges

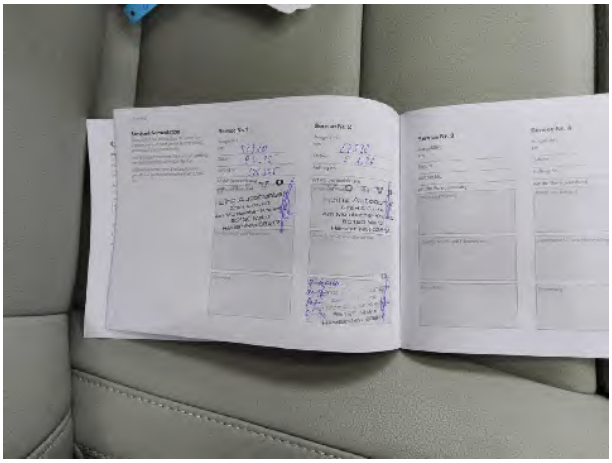


Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Kein Bestandteil der Ausstattung) - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Kein Bestandteil der Ausstattung) - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurreste) - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurrest… - entfernen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurreste) - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurrest… - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurreste) - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurrest… - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurreste) - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurrest… - entfernen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurreste) - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurrest… - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurreste) - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurrest… - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurreste) - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Anbauteile Politurrest… - entfernen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Kraftstoffanlage: Tankklappe (Aufnahme Tankklappe) - lose - erneuern



Beschädigung #4: Kraftstoffanlage: Tankklappe (Aufnahme Tankklappe) - lose - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Ausgeschlossen von der instandsetzung) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Ausgeschlossen von der instandsetzung) - nicht fachgerecht



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Ausgeschlossen von der instandsetzung) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Ausgeschlossen von der instandsetzung) - nicht fachgerecht

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - erneuern

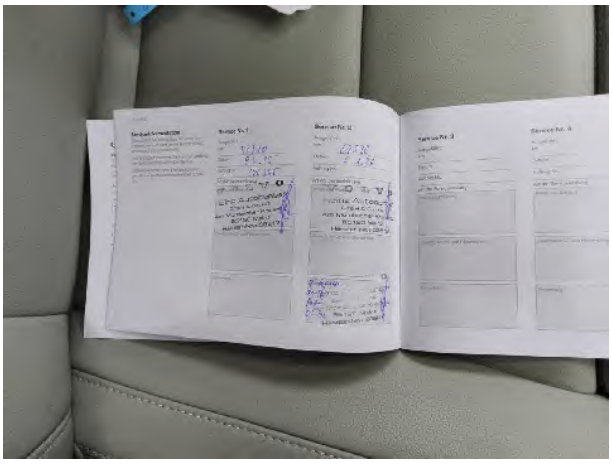

Beschädigung #9: Sonstiges: Inspektion/Wartung (1. & 2. Service >1250km überschritten) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschla… lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschla… lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - lackieren

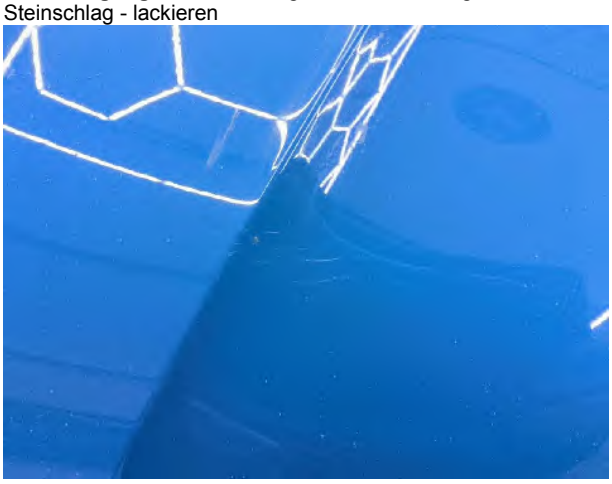

Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - lackieren