TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48081085
Auftrags-Nr / Referenz:	21172399
Besichtigungsdatum:	30.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen	TÜ-S 260E	**Vehicle Identification number**	XP7YGCEK6PB210302
Erstzulassung	05.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	77.019 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00004	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Quicksilver	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	190 kW	**Nächste HU**	10/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.518 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52100247	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20 101W	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	4mm / 4mm	i.O.
2	255/40 R20 101W	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf ohne	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf ohne	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Autopilot - Abstandsgeschwindigkeitsregler: Passt die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs an die des Verkehrs in der Umgebung an. - Lenkassistent: Unterstützt beim Lenken auf klar gekennzeichneter Spur und verwendet den Abstandsgeschwindigkeitsregler.
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüss, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Quicksilver
Räder: 20-Zoll Felgen Induction

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

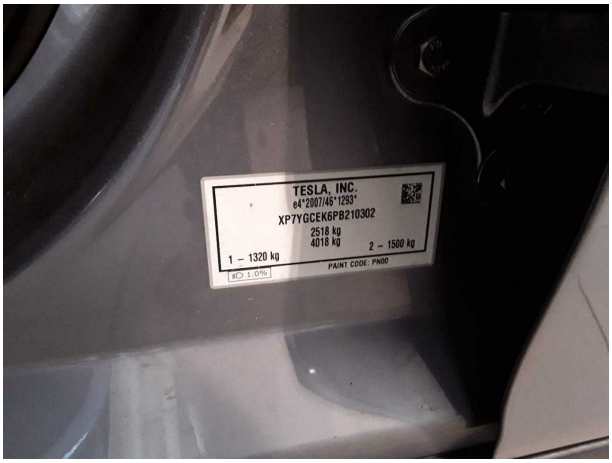


Abbildung 7: FIN

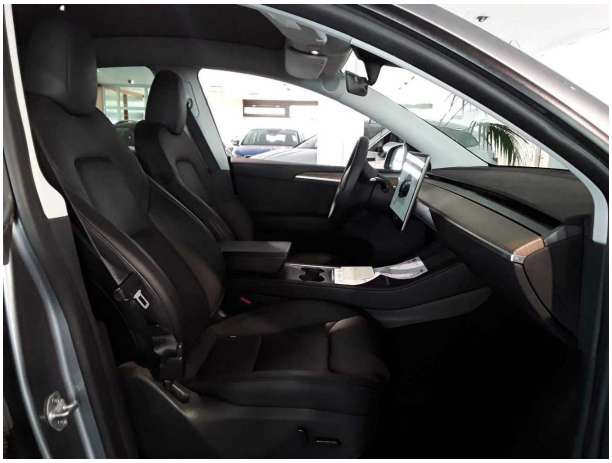


Abbildung 8: Innenraum vorne

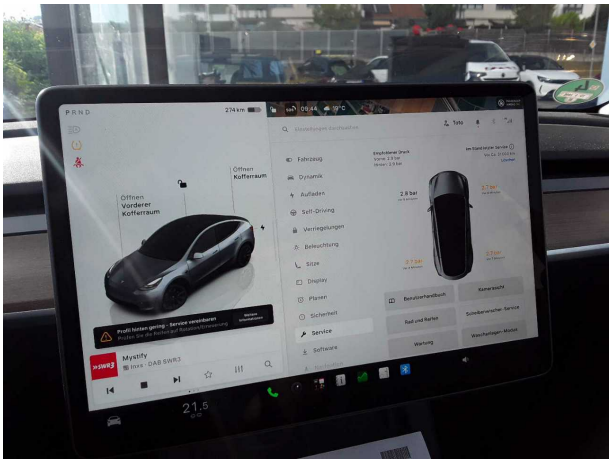


Abbildung 9: Kombiinstrument

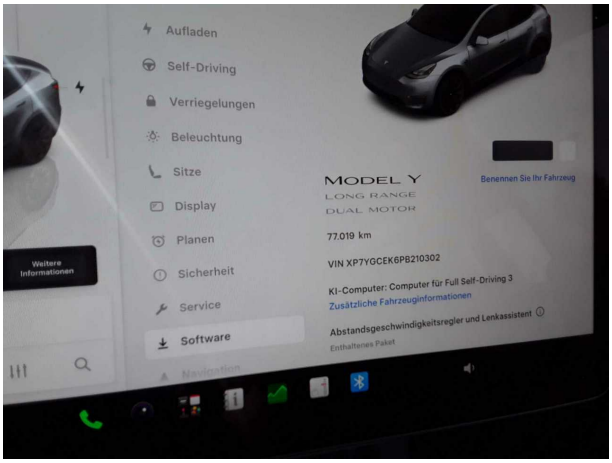


Abbildung 10: Laufleistung

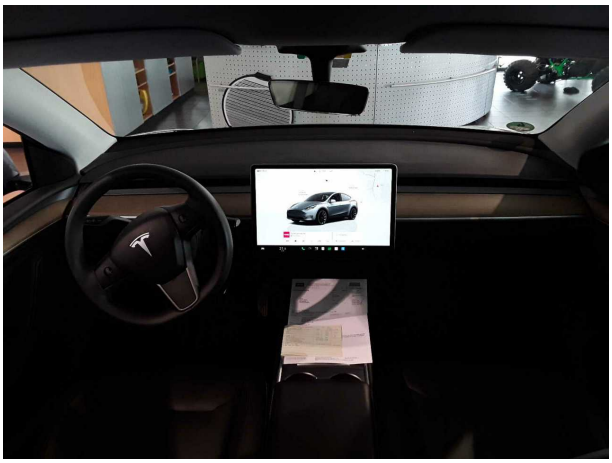


Abbildung 11: Instrumententafel

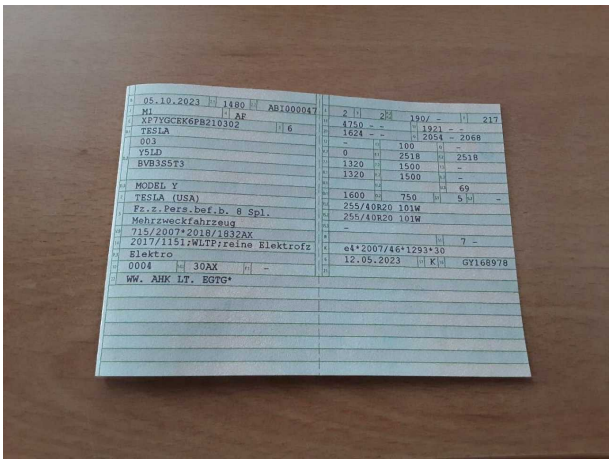


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

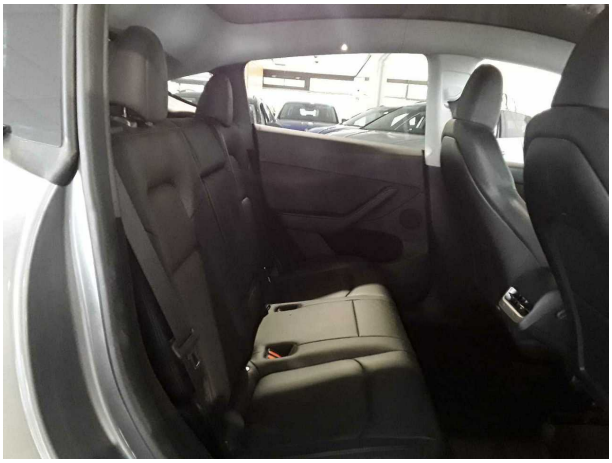


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch… - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

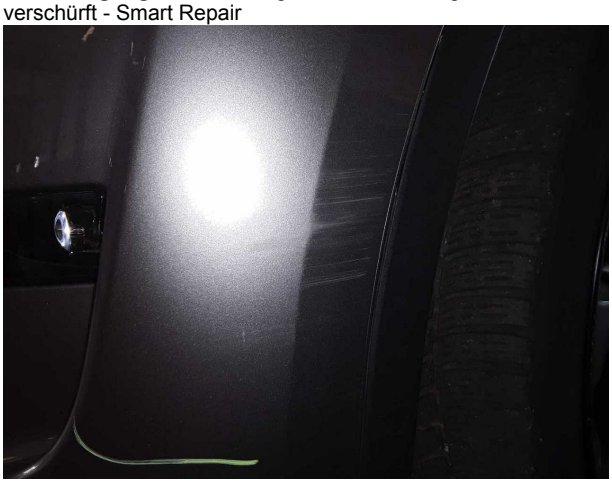

Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern