Händlerinformationen / Dealer-information

- behobener Unfallschaden Tür vorne und hinten links / fixed acc dam front and rear left

DEKRA-Nr: 0357 / 038576 / 2026 / B085566002047 vom 04.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	28.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 134 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.10.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier (CGE)(2018->) / Focus 1.5 EcoBlue Cool&Connect S/S (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPMC65962	HSN / TSN	8566 / BPV
DAT €uropa-Code®	012851530100004	DAT Marktindex	DE00D 6211
Km-Stand abgelesen	121642	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	88
Hubraum (ccm)	1499	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Magnetic-Grau (Metallic) / Metallic / PN4DQ0

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.09.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachhimmel Stoff, Dachreling (Aluminium), Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Velours - vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen 6,5x16 (5x2-Speichen), Laderaumboden verstellbar, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole Premium, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
11591	Lackierung Magnetic-Grau Metallic
11000	Metallic-Lackierung
39811	Rückfahrkamera mit Split View
18020	Scheinwerfer LED
1906	Sicht-Paket
29500	Sitzheizung vorn
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 16.05.2024 bei Kilometerstand 87.542

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

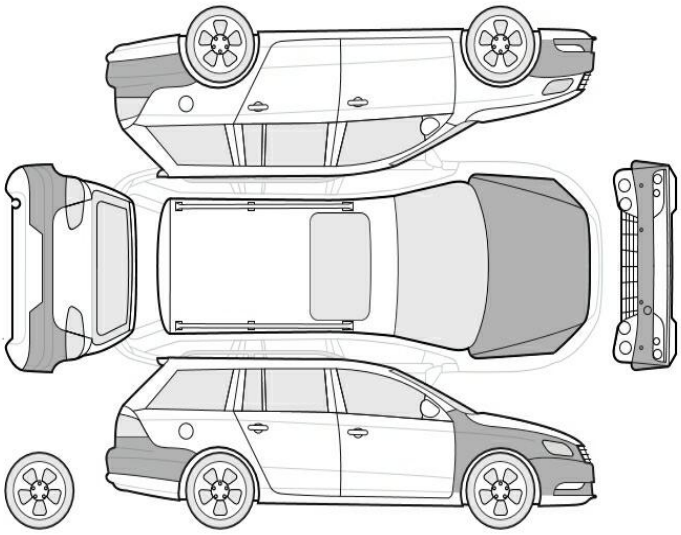

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig, (Bild 16)
2. Motorhaube springt nur mit Starthilfe an, gemäß KVA Batterie erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. Füllflasche Mhd abgelaufen, erneuern (Bild 17)
4. Motor Ölverlust, gemäß KVA Nockenwellengehäuse undicht, instandsetzen (Bild 18, 19)
5. Bremsscheiben vorne Tragbild mangelhaft, Korrosion, erneuern (Bild 21)
6. Bremsscheiben hinten Tragbild mangelhaft, Korrosion, erneuern (Bild 22)
7. Streifschaden links, beide Türen deformiert, Schadenhöhe lt vorliegenden Informationen,
8. Merkantiler Minderwert
9. Motorhaube Lackierung, Steinschlag >6St/cm2, lackieren (Bild 14, 15)
10. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag >6st/cm2, lackieren (Bild 12, 13)
11. Kotflügel vorne rechts, deformiert,

instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)
12. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 9)
13. Lackvorbereitung

Fehlende Teile

1. Schlüssel AHK



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

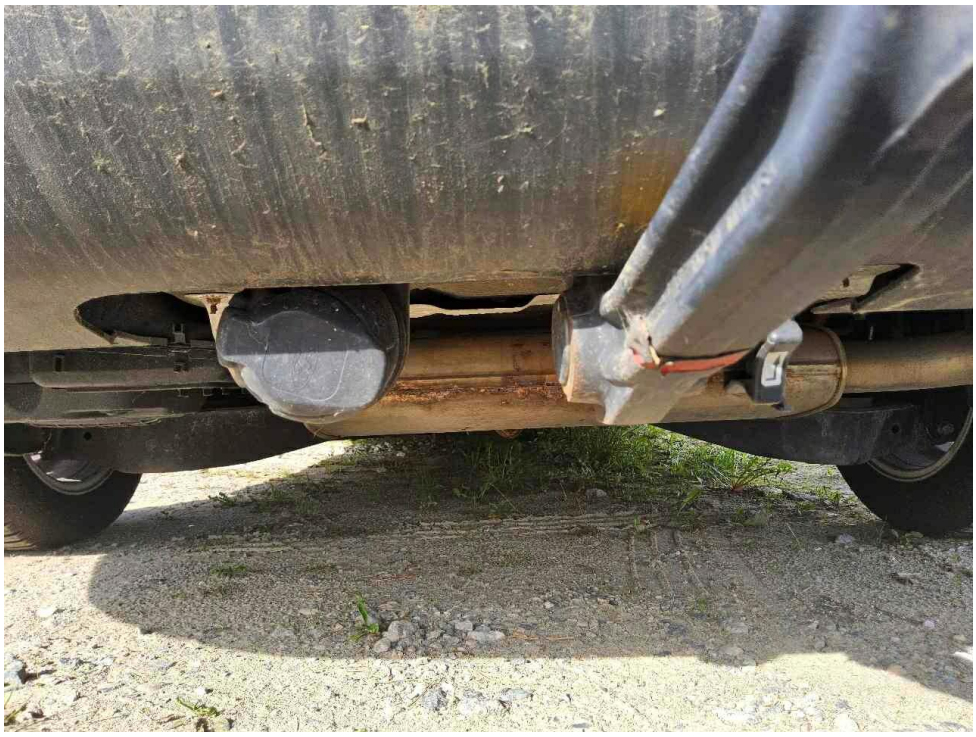


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

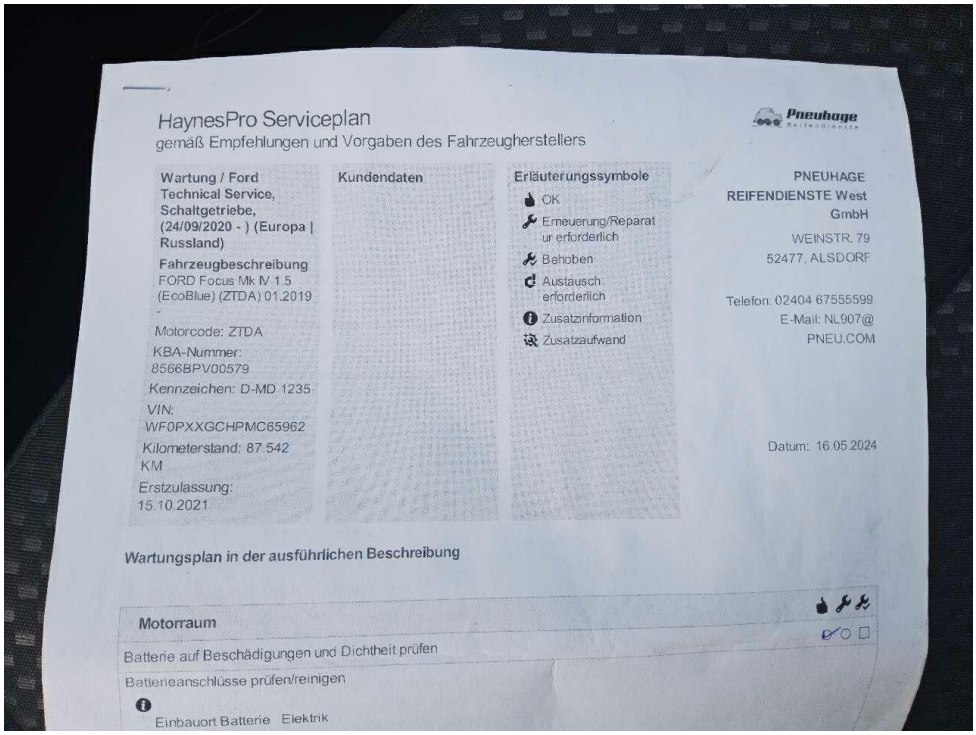


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK

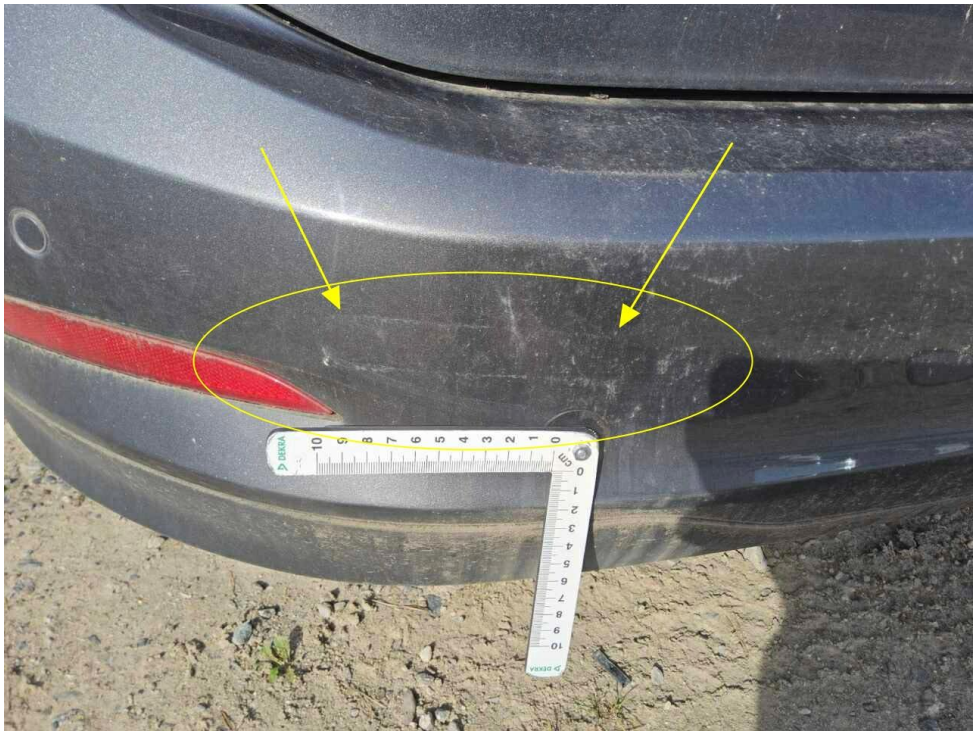


Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 10 : Kotflügel vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Kotflügel vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag >6st/cm2, lackieren



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag >6st/cm2, lackieren

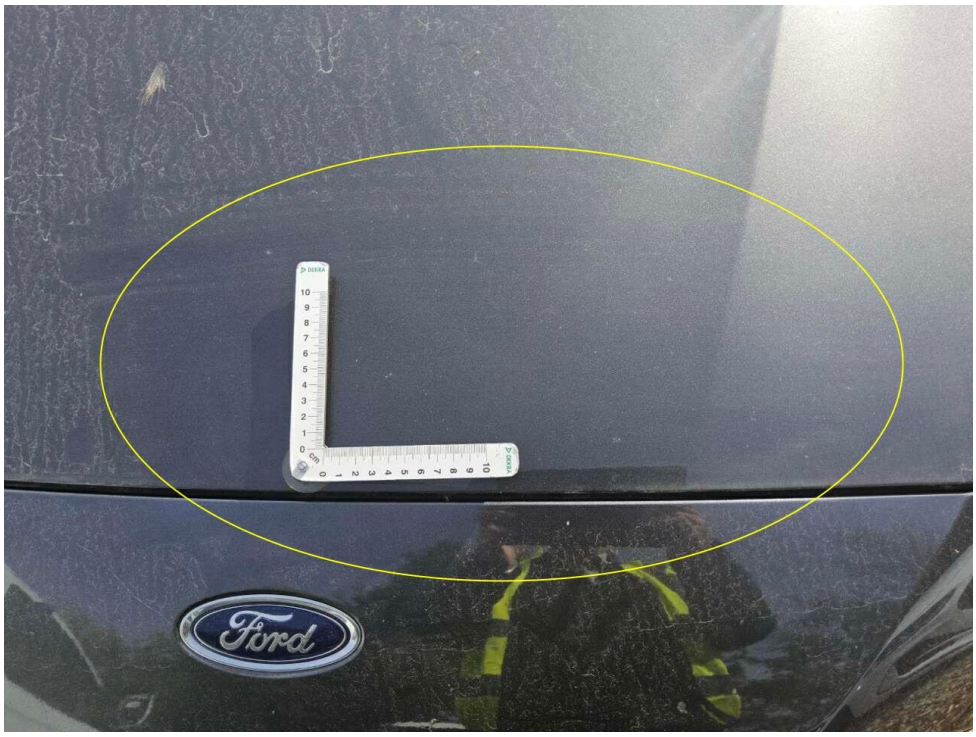


Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag >6St/cm2, lackieren

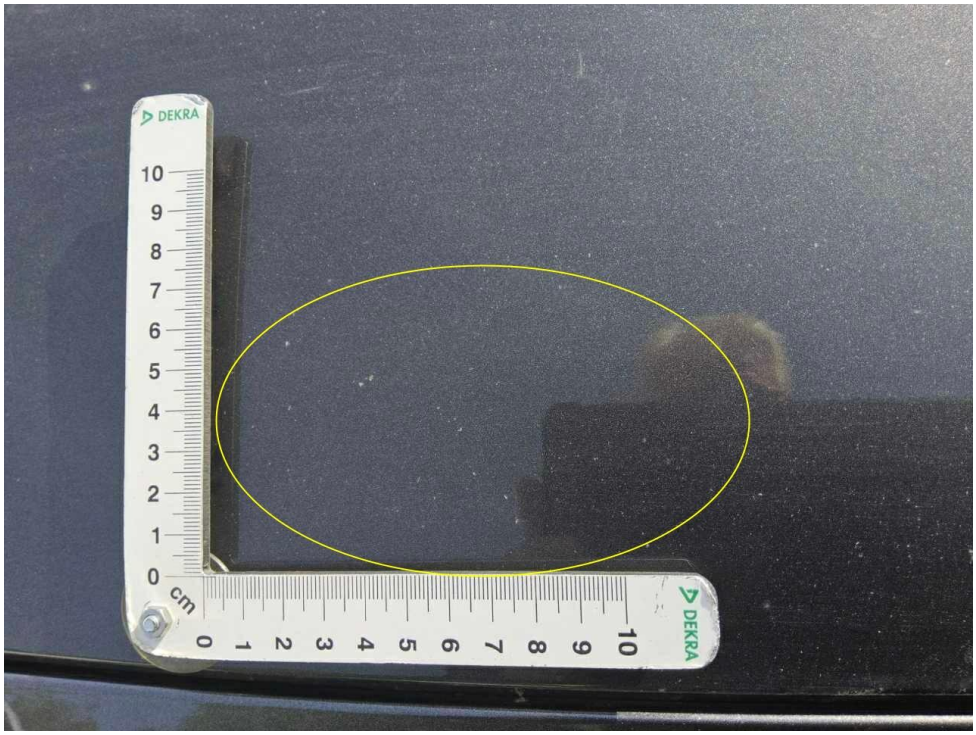


Bild 15 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag >6St/cm2, lackieren



Bild 16 : Wartung fällig



Bild 17 : Füllflasche Mhd abgelaufen

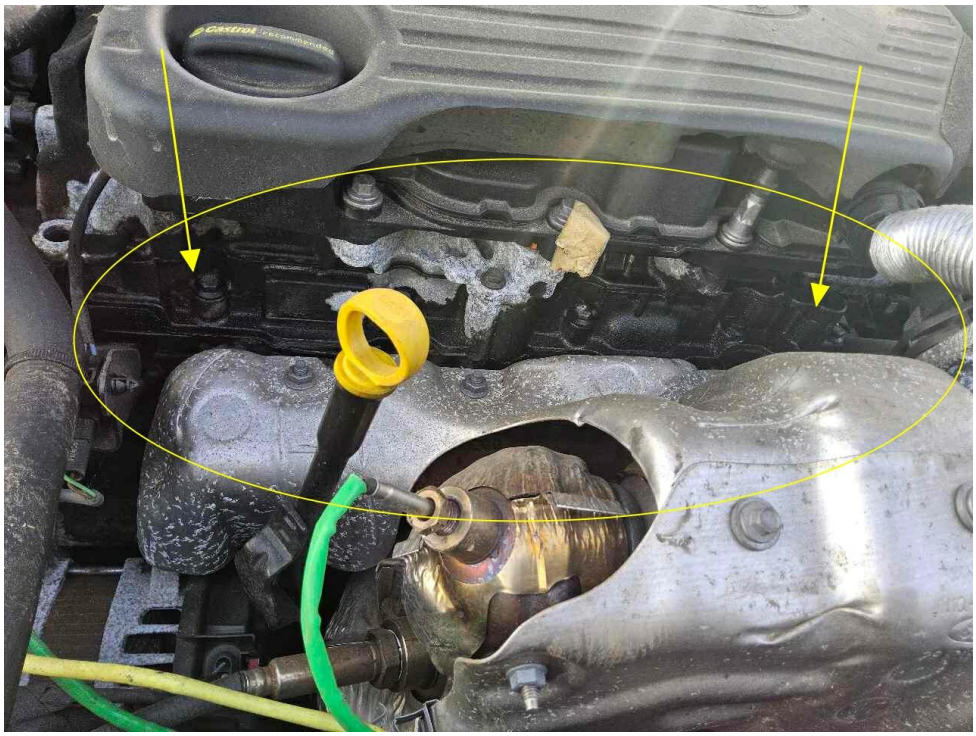


Bild 18 : Motor Ölverlust

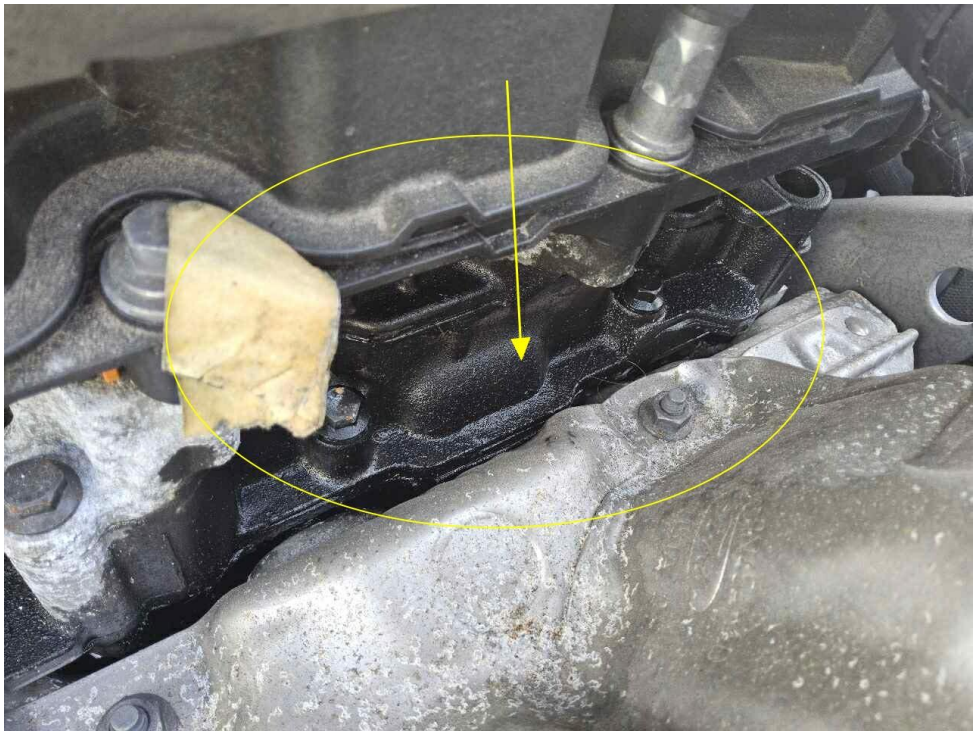


Bild 19 : Motor Ölverlust



Bild 20 : Schlüssel AHK
nicht vorhanden

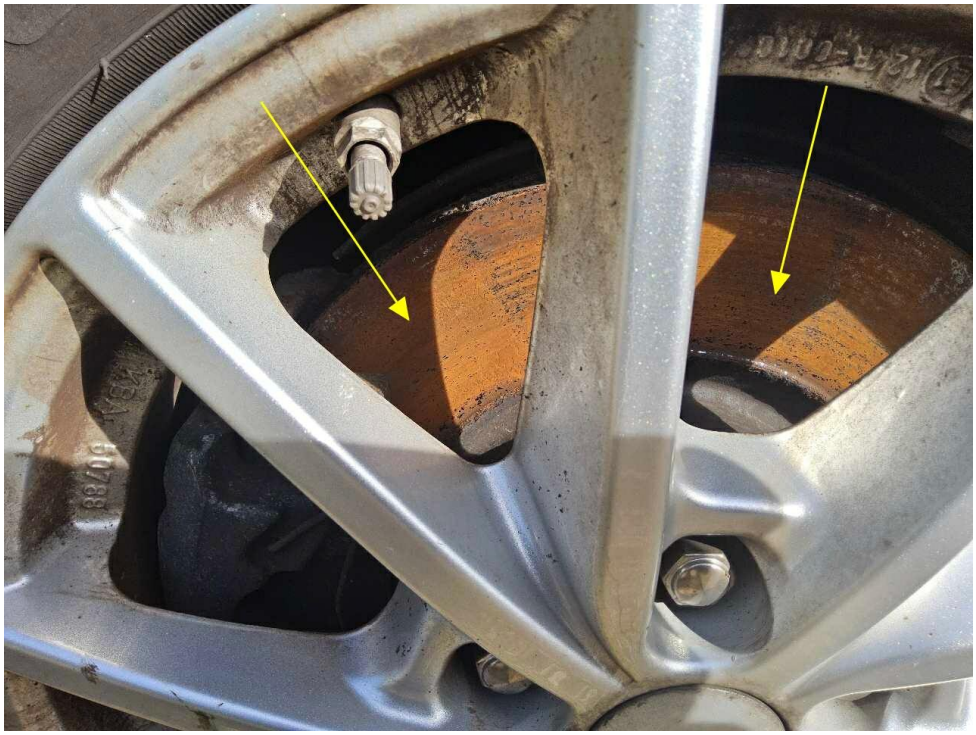


Bild 21 : Bremsscheiben vorne Tragbild mangelhaft, Korrosion



Bild 22 : Bremsscheiben hinten Tragbild mangelhaft, Korrosion



Bild 23 : Streifschaden links, beide Türen deformiert



Bild 24 : Streifschaden links, beide Türen deformiert

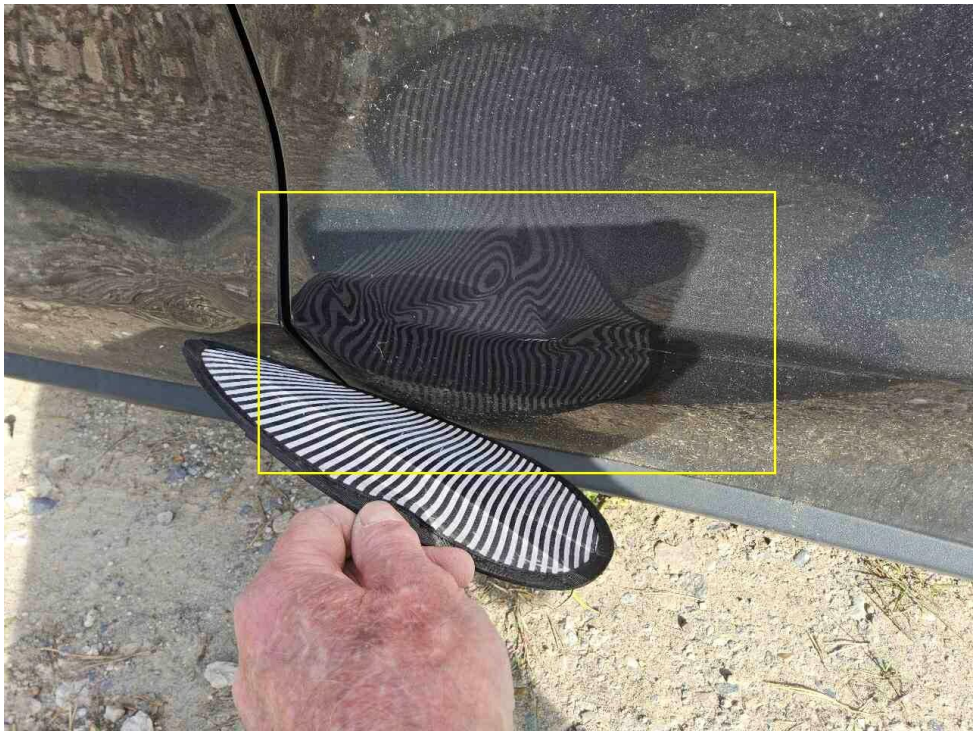


Bild 25 : Streifschaden links, beide Türen deformiert

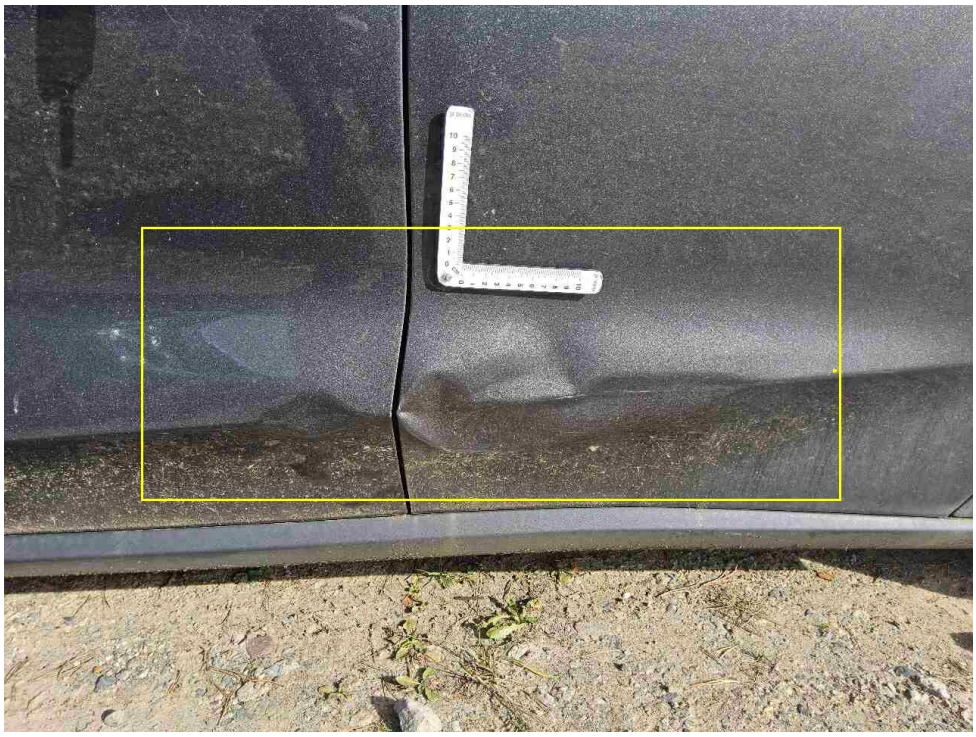


Bild 26 : Streifschaden links, beide Türen deformiert