DEKRA-Nr: 0357 / 061732 / 2026 / B083273002744 vom 02.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	02.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 124 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	3 Touring (G21N)(07.2022->) / 3er - 318 d Mild Hybrid (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11FZ000FR00088	HSN / TSN	0005 / DDH
DAT €uropa-Code®	011301480600001	DAT Marktindex	DE001 6406
Km-Stand abgelesen	88971	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1995	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	SCHWARZ II / Uni / 668 / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Pirelli / Powergy FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Pirelli / Powergy FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Pirelli / Powergy FSL	S /O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Pirelli / Powergy FSL	S /O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Tractions Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fernentriegelung Heckklappe, Fußmatten Velours, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 180 A, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel), Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Mild-Hybrid Diesel, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius, Spiegel-Paket, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Uni-Lackierung, Vlies-Batterie 70 Ah (AGM), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate, Widescreen Display, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
38205	Alarmanlage
16194	Dachreling Aluminium satiniert
3900	Entertainment-Paket
4034	Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
26302	Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
48332	LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 775, Bicolor)
32700	Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
29500	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 17.07.2026 bei Kilometerstand 80.624

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

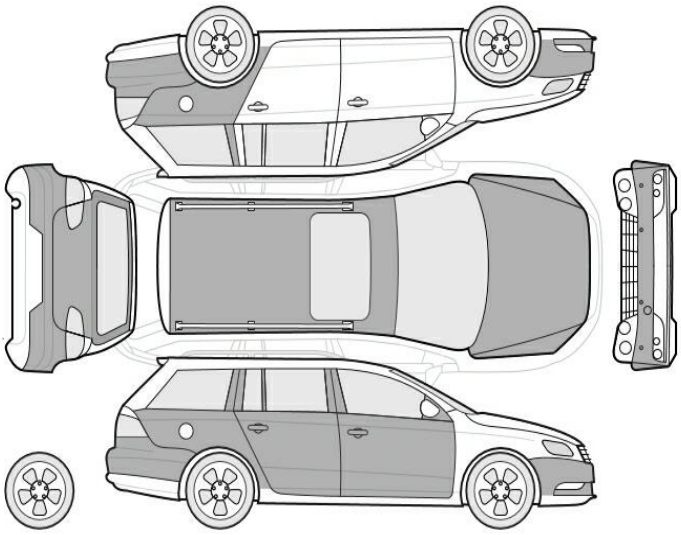

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kofferraumklappe Innenverkleidung verschrammt, smart repair (Bild 11)
2. Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 22)
3. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 21)
4. Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 19, 20)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 17, 18)
6. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren (Bild 14, 15)
7. Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 12, 13)
8. Motorhaube Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren (Bild 9, 10)
9. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 23)
Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 16)

Fehlende Teile

1. 1x Fahrzeugschlüssel



Bild 1 : Diagonal von vorne

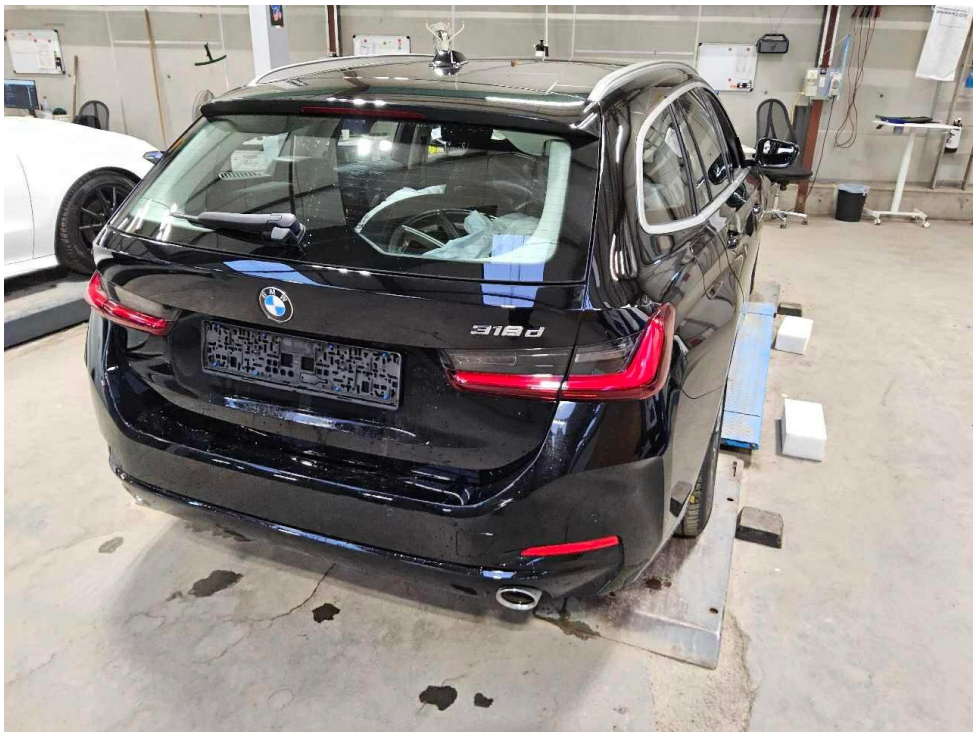


Bild 2 : Diagonal von hinten

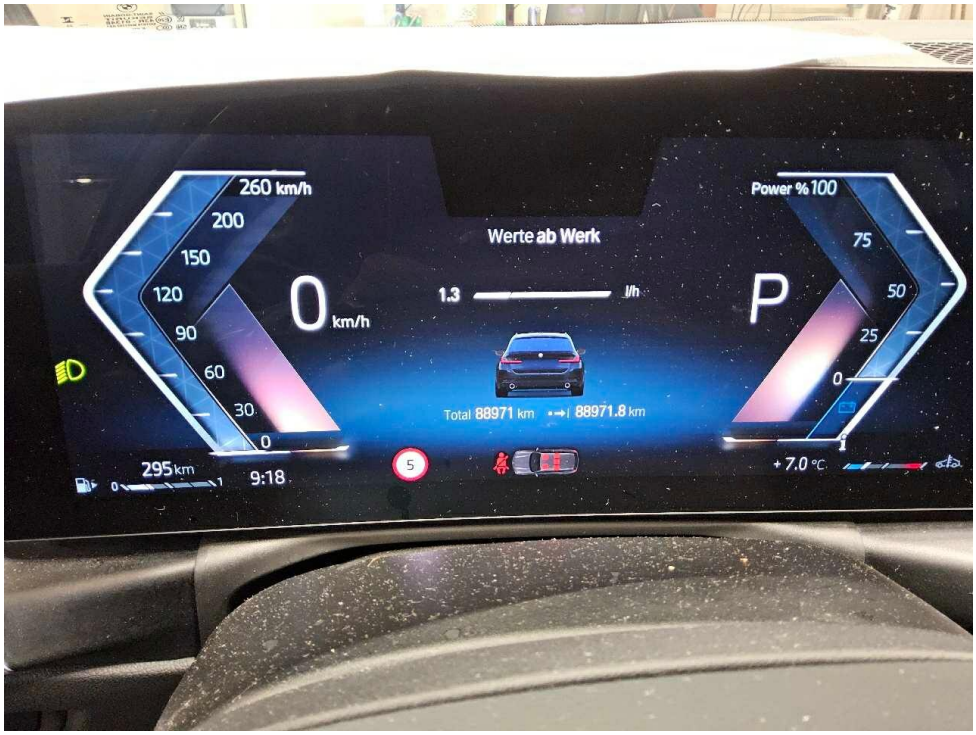


Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

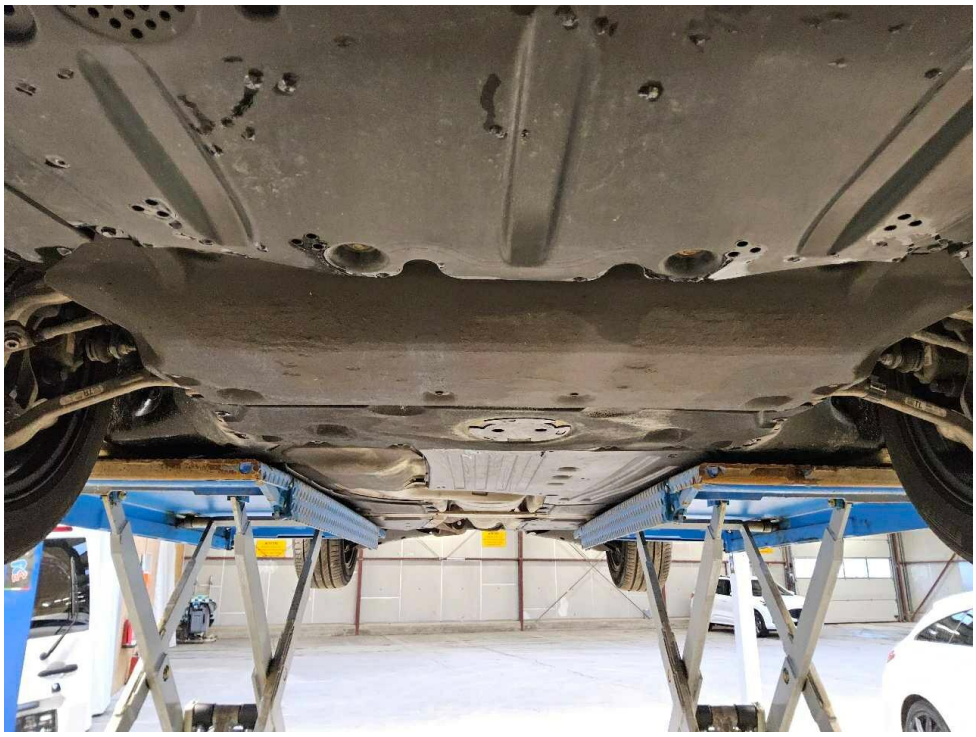


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

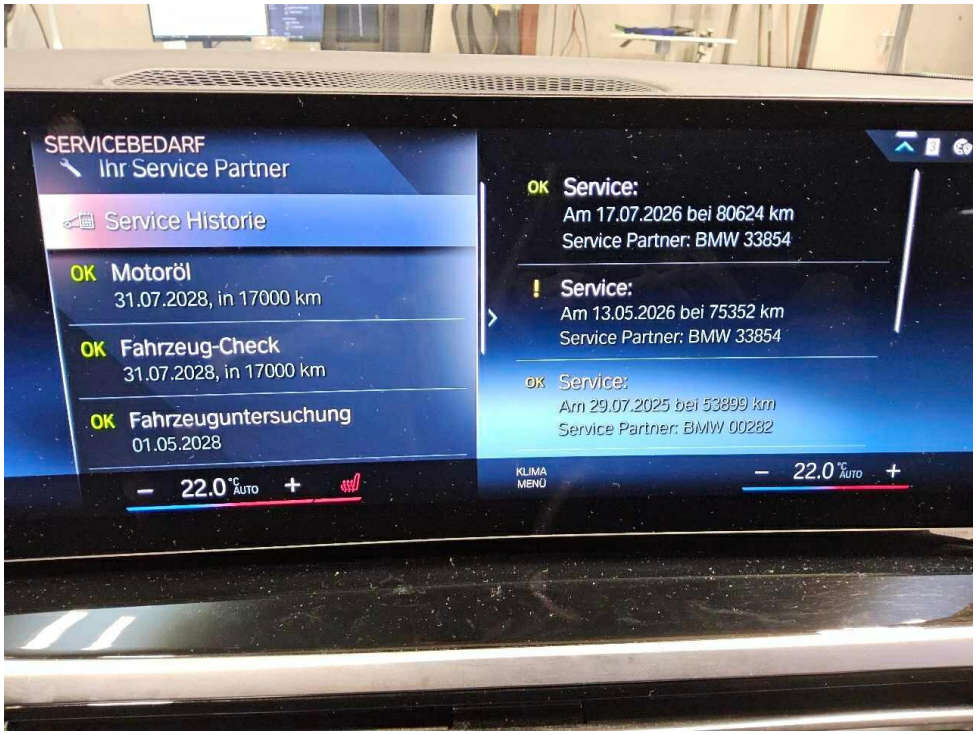


Bild 7 : Wartungsnachweise

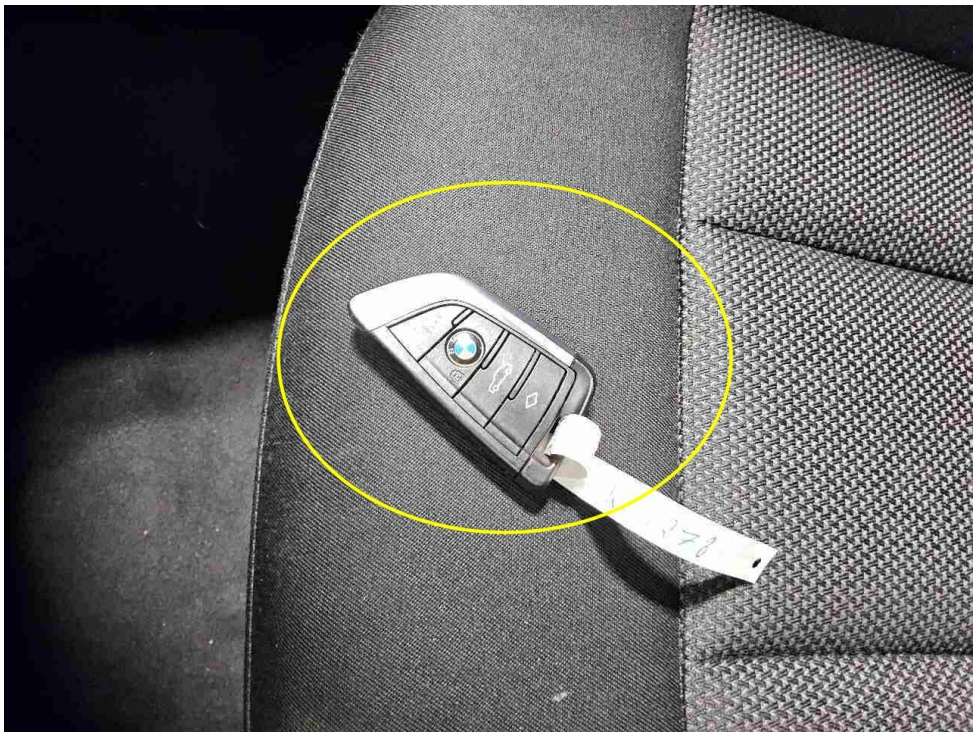


Bild 8 : 1x Fahrzeugschlüssel

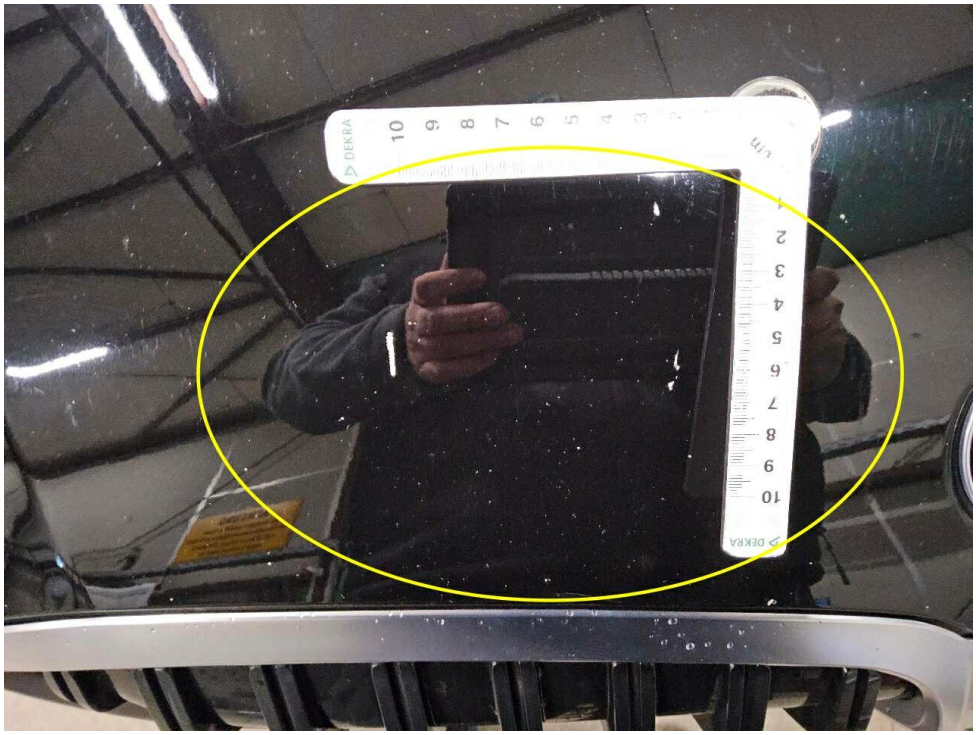


Bild 9 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren

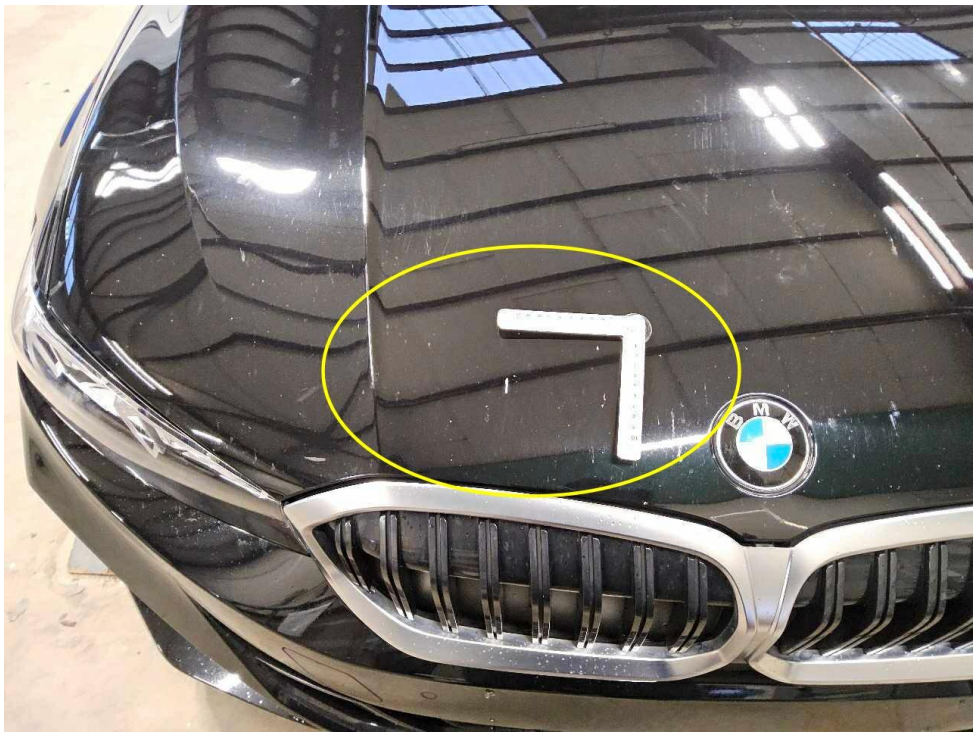


Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 11 : Kofferraumklappe Innenverkleidung verschrammt



Bild 12 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 13 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 16 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

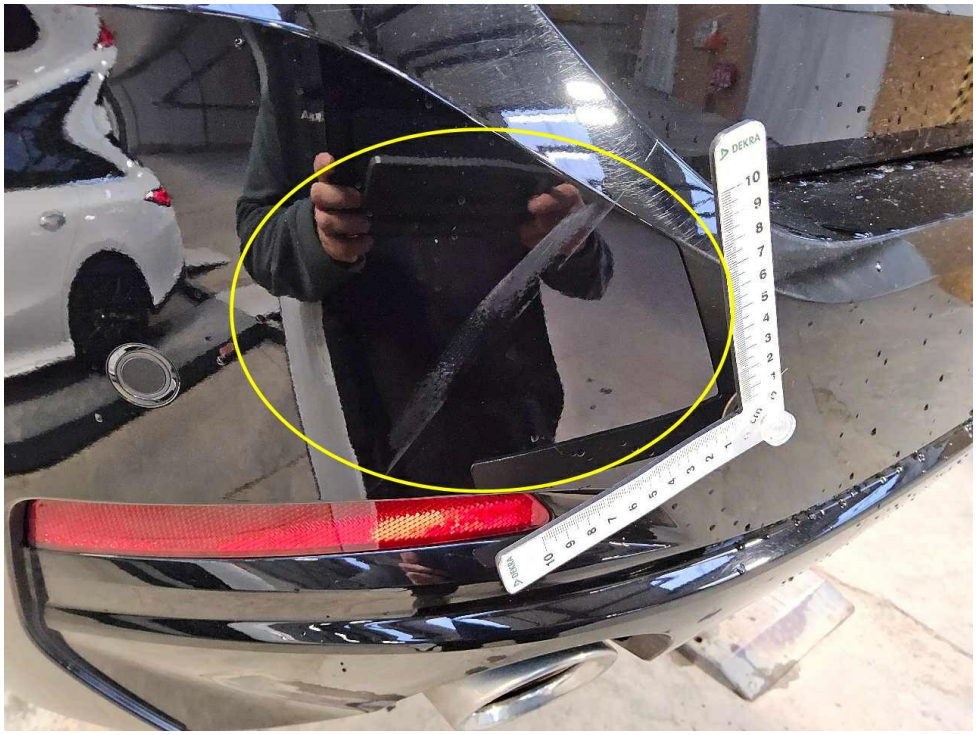


Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren

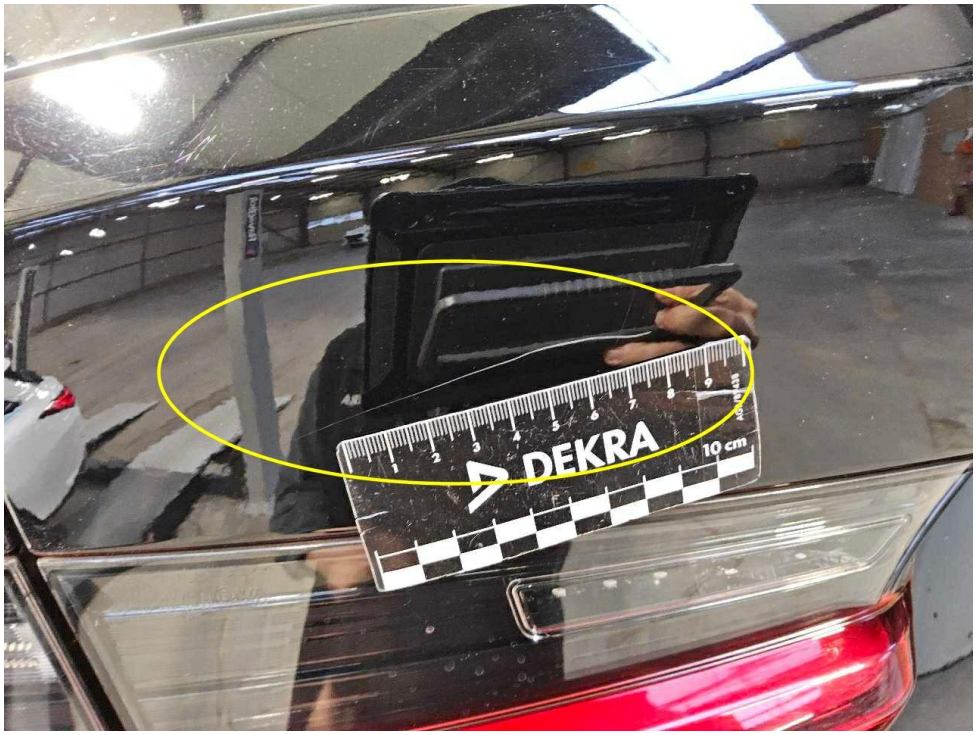


Bild 19 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren

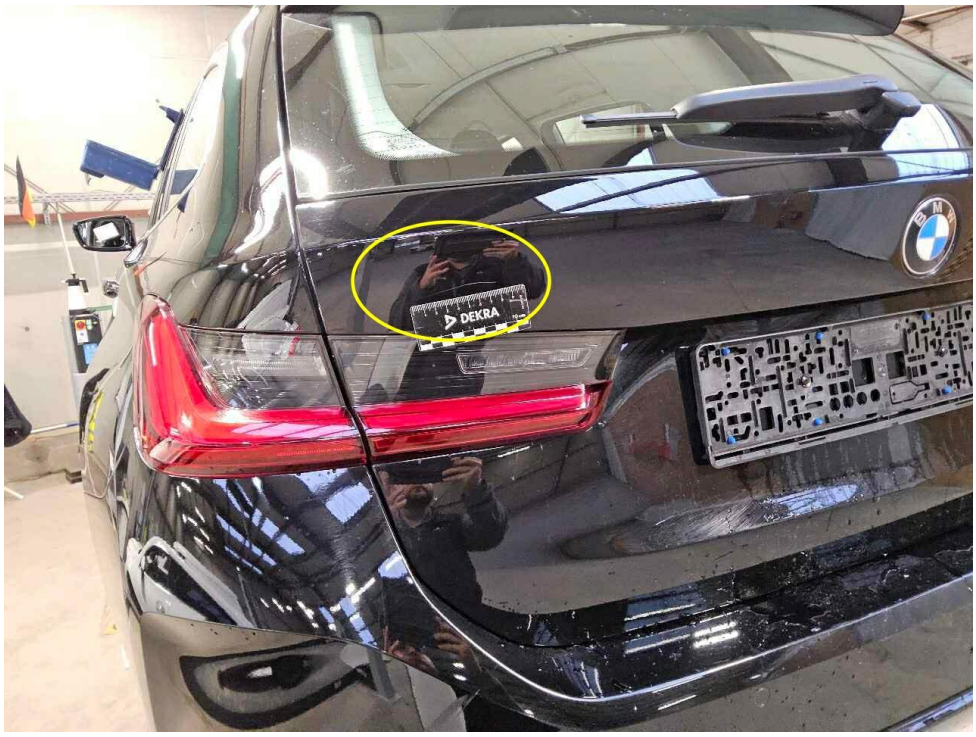


Bild 20 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 21 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, smart repair

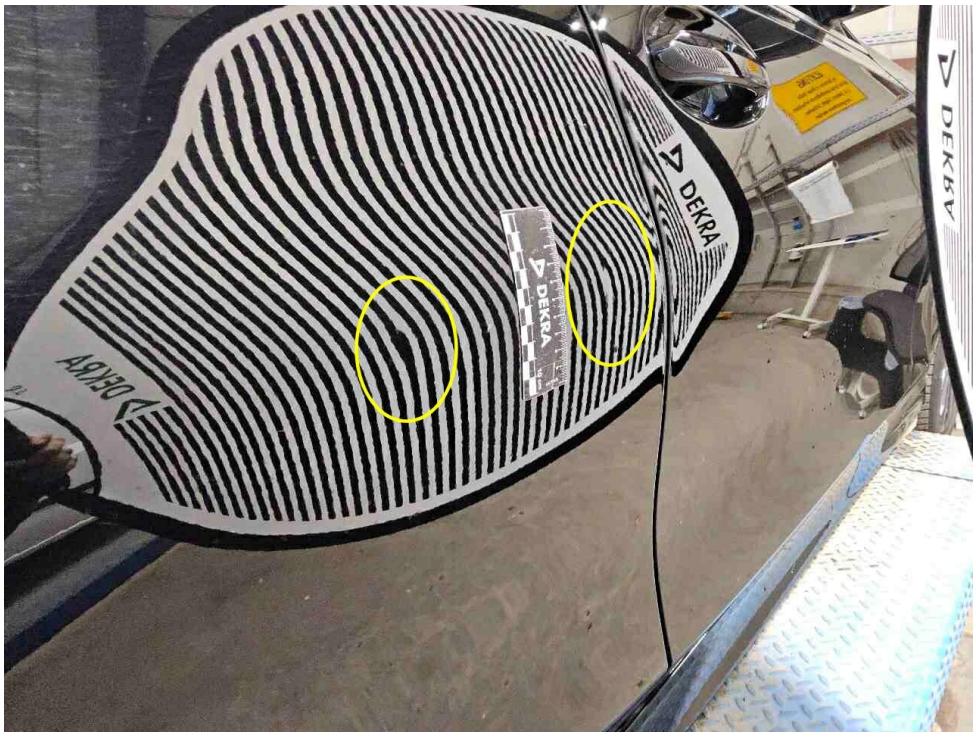


Bild 22 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair



Bild 23 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur