TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48543014
Auftrags-Nr / Referenz: 41070664_1
Besichtigungsdatum: 19.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Toyota Proace City L2 1,5-l D-4D S&S		
Kennzeichen	OPR-EA 28	**Fahrgestellnummer**	YAREFYHP2GJ034994
Erstzulassung	05.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	47.574 km
HSN/TSN	5013 / AOM 00913	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	LKW < 3,5t	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell
Farbe	Ice White	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	96 kW	**Nächste HU**	10/2027
Hubraum	1.499 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	11 Monat(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.350 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	41070664_1	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/65 R16 98H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	215/65 R16 98H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Michelin	7mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/65 R16 98V	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.
2	215/65 R16 98V	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	8mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Abblendlichtautomatik
Ablagen: Verstaumöglichkeiten über Fahrer- und Beifahrersitz Handschuhfach Beifahrerseite, unten, ohne Deckel Handschuhfach geschlossen, mit Deckel
Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Antischlupfregelung (ASR)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Audiobedienelemente hinter dem Lenkrad
Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar
Außenspiegelgehäuse schwarz lackiert
Berganfahr-Assistent (HAC)
Brems-Assistent (BA)
Bremsleuchte, dritte
Doppelkabine Cargo Plus, faltbar
Drehzahlmesser
Elektronische Stabilitatskontrolle (VSC)
Fenster in Reihe 2
Fensterheber elektrisch, vorne
Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon
Fußmatte aus Kunststoff in der ersten Sitzreihe
Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckflügeltüren, verglast mit beheizbaren Heckscheiben und Heckwischern - inkl. Trennwand mit Fenster und Innenspiegel
ISOFIX-Kindersitzbefestigung in der 2. Sitzreihe
Kindersicherung in den hinteren Türen
Klimaanlage, manuell
Kopfstützen (2)
Kopfstützen hinten (3)
Lackierung: Uni-Lackierung
Laderaum mit Bodenschutz aus Kunststoff
Laderaumbeleuchtung
Nebelscheinwerfer
Notrufassistent eCall
Nutzlast erhöht (max. 1.000 kg)
Polster: Stoff
Radio: Digitalradio DAB - Bluetooth Freisprecheinrichtung - externer Audioeingang (AUX) - MP3-Radio - USB-Schnittstelle
Radio: RDS-Radio mit 5-Zoll-Touchscreen
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)
Räder: Stahlfelgen 16" mit Bereifung 215/65 R16 98H M+S - Felgenbreite 6.5 J x 16 - nicht als Winterreifen homologiert
Rückspiegel, manuell
Schiebetür links und rechts mit Fenster
Sitze: Beifahrereinzelsitz
Sitze: Beifahrersitz faltbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar - manuell
Sitze: Fahrersitz mit Armlehne
Sitze: Lordosenstütze Fahrer
Sitze: Sitzbank in der 2. Sitzreihe 2/3-1/3 klappbar
Start-Stop-System
Tagfahrlicht
Toyota Traction Select (TTS)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Trenngitter zum Laderaum
Verzurrösen (6) im Laderaum
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go DoKa - 3D/2D -Navigation - 8 Zoll Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion - WiFi - Smartphone Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
2	Interieur	Laderaumboden - gebrochen / gerissen - Wertminderung
3	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
6	Motor	Motor (Injektor zylinder 1) - undicht - befunden ggf. instandsetzen
7	Motorhaube	Motorhaube (Steinschläge und Anätzungen) - Lackmangel - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts (Und links) - verkratzt / verschürft
2	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts (innen) - Delle / Lackschaden - kein Abzug
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Heckklappe/-tür	Hecktür links (Griffmulde) - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist laufleistungsbedingte, Nutzfahrzeugtypische Gebrauchsspuren auf

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

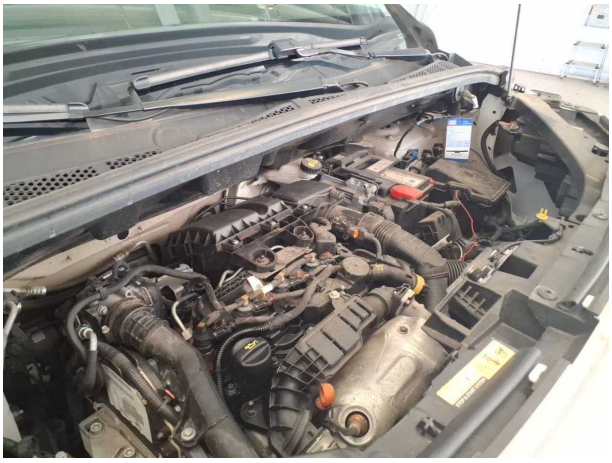


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN

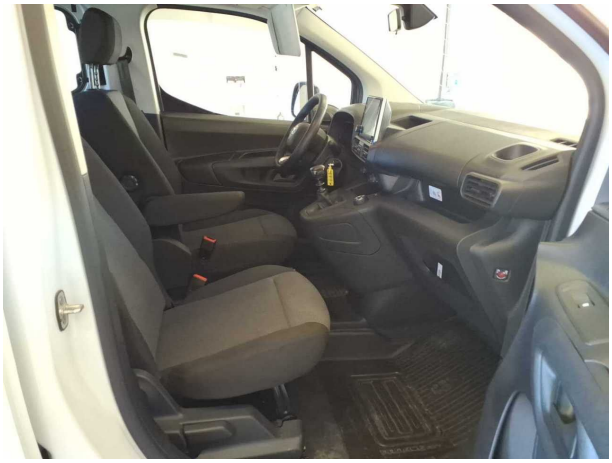


Abbildung 8: Innenraum vorne

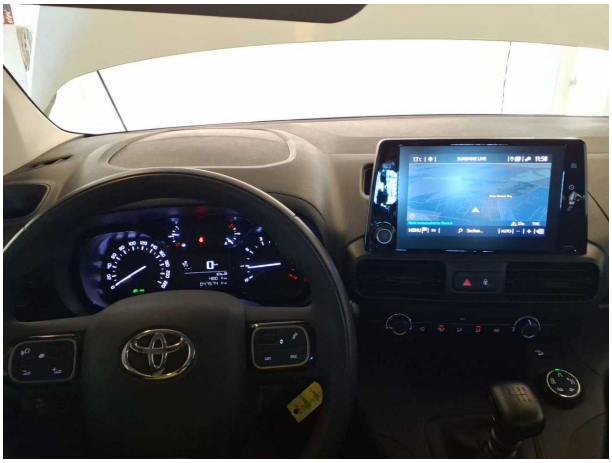


Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

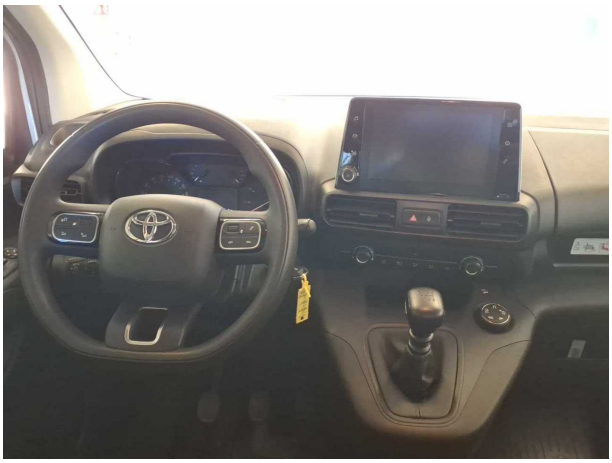


Abbildung 11: Instrumententafel

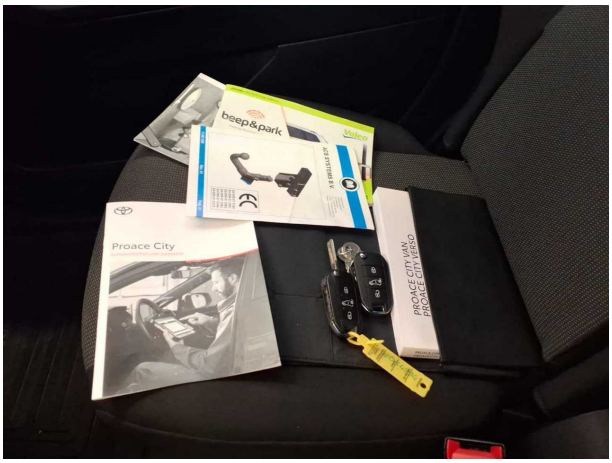


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

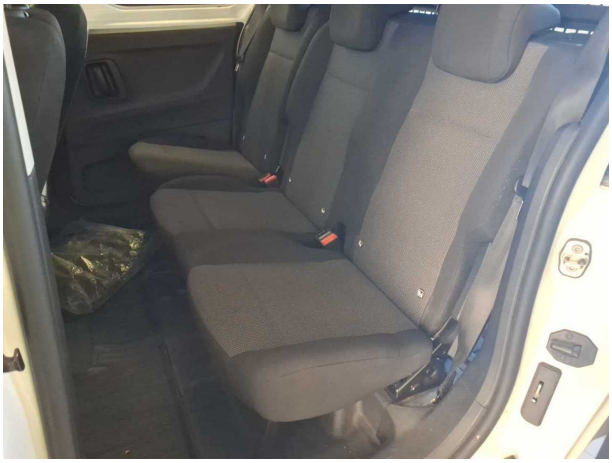


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Interieur: Laderaumboden - gebrochen / gerissen - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Laderaumboden - gebrochen / gerissen - Wertminderung



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #4: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

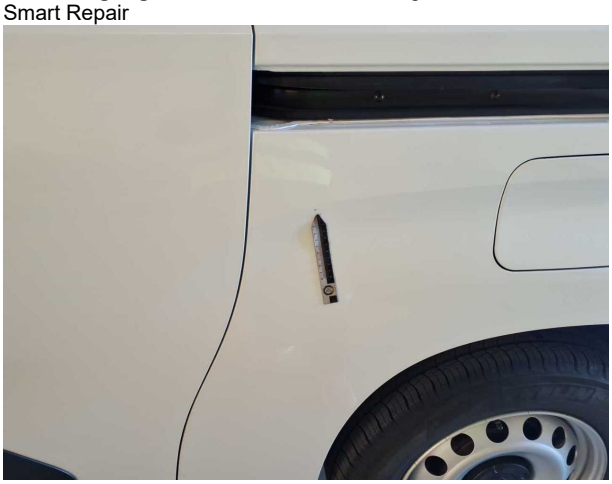


Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

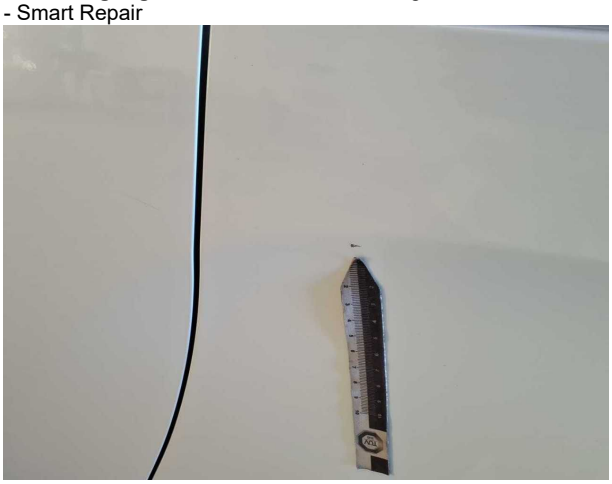

Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

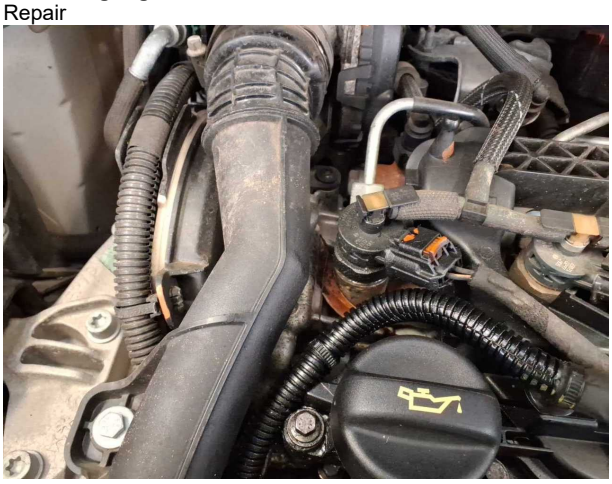

Beschädigung #6: Motor: Motor (Injektor zylinder 1) - undicht - befunden ggf. instandsetzen

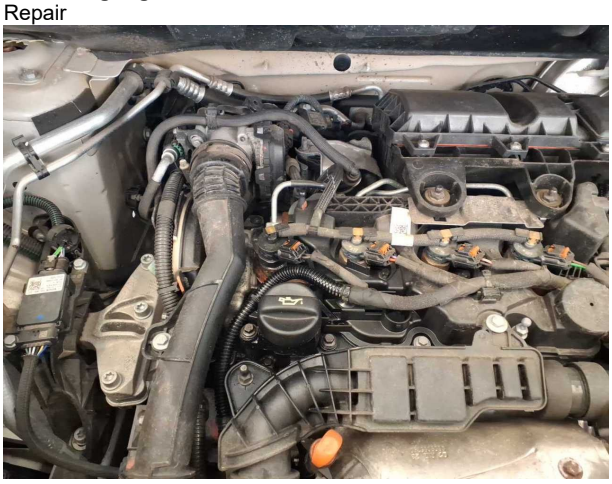

Beschädigung #6: Motor: Motor (Injektor zylinder 1) - undicht - befunden ggf. instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube (Steinschläge und Anätzungen) - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube (Steinschläge und Anätzungen) - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube (Steinschläge und Anätzungen) - Lackmangel - lackieren