GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	01.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	02.10.2026
Referenznummern	0002054639

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF01XXTTG1MD37928**		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	**Farbton / Lackart**	Race-Rot / Uni
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	**Laufleistung abgelesen**	96.205 km
Erstzulassung	03.01.2022	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	8 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst am 21.07.2025 bei km 82.766.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung
Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Karosserievariante: Normaldach
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert
Style-Farb-Paket	Außenspiegel in Wagenfarbe
Stoßfänger in Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Kurvenlicht statisch	Trend
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderausstattung

Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
Doppelklimaanlage	Heckscheibenwischer
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	Parksensoren seitlich
Sicht-Paket 1	Frontscheibe heizbar
Trittstufe unter Schiebetür rechts	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	941,80 €	589,77 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	178,80 €	98,34 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 31, Bild 32)	941,80 €	589,77 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	234,45 €	128,95 €
Hecktür rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren (Bild 29, Bild 30)	548,98 €	301,94 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) hinten rechts, fehlt, ersetzen (Bild 14)	41,15 €	41,15 €

Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen (Bild 15, Bild 16)	40,00 €	40,00 €

Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	318,39 €	175,11 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 17)	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 20, Bild 21)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**3.697,18 €**
Minderwert	**2.416,84 €**
Händlereinkaufspreis	**10.375,00 €**
Händlerverkaufspreis	**11.925,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 32 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 05.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11

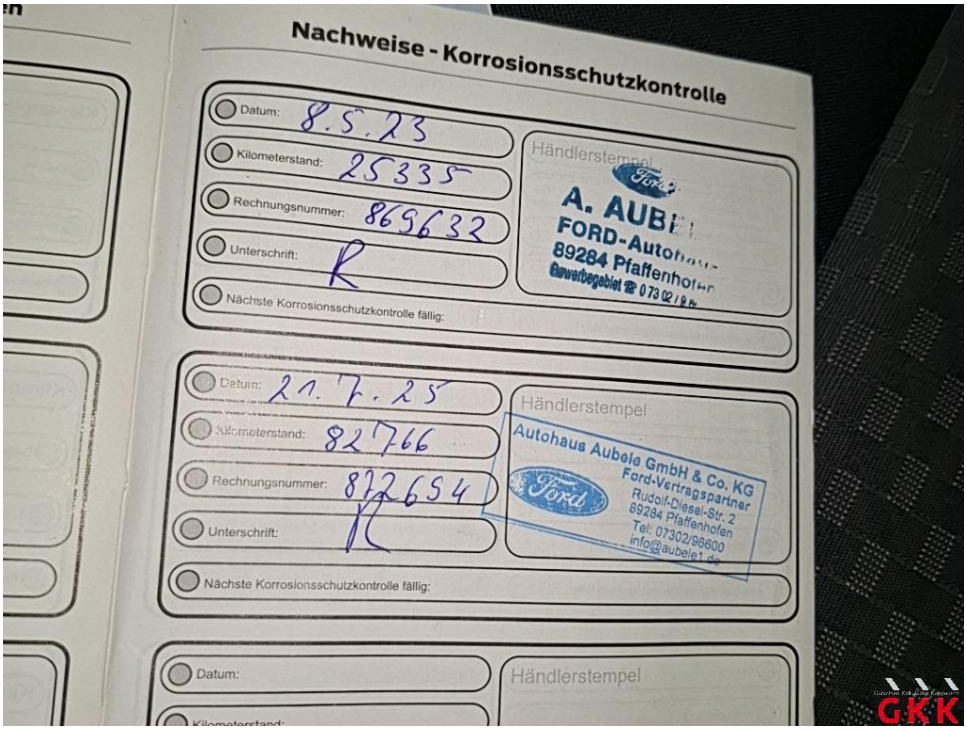


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Radkappe(n), hinten rechts, fehlt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen



Bild 16 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

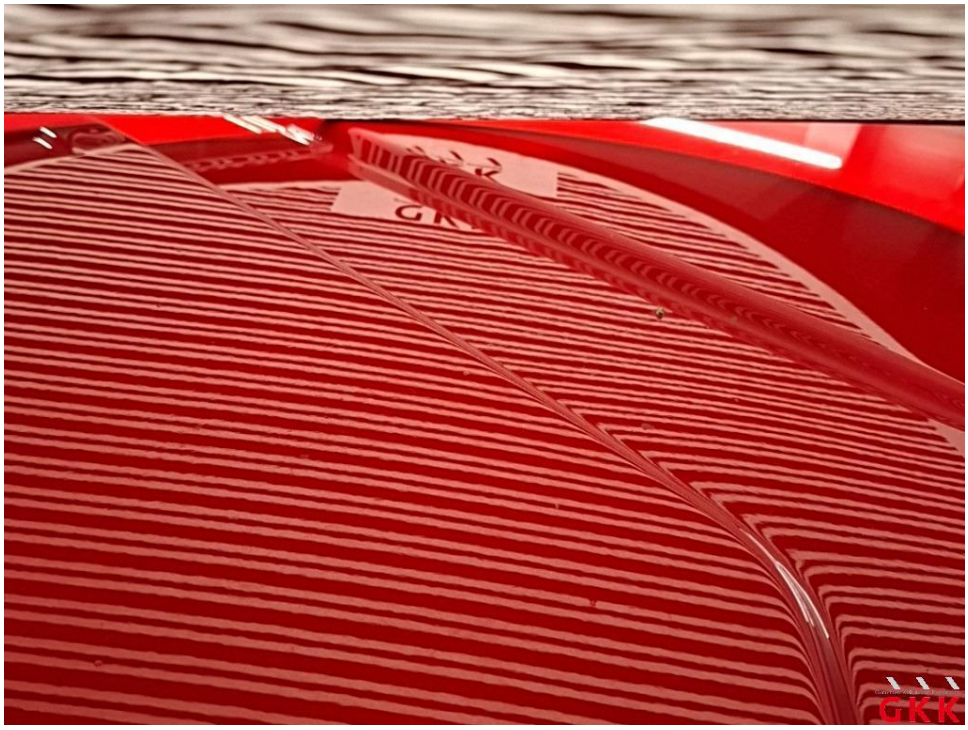


Bild 21 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 22 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

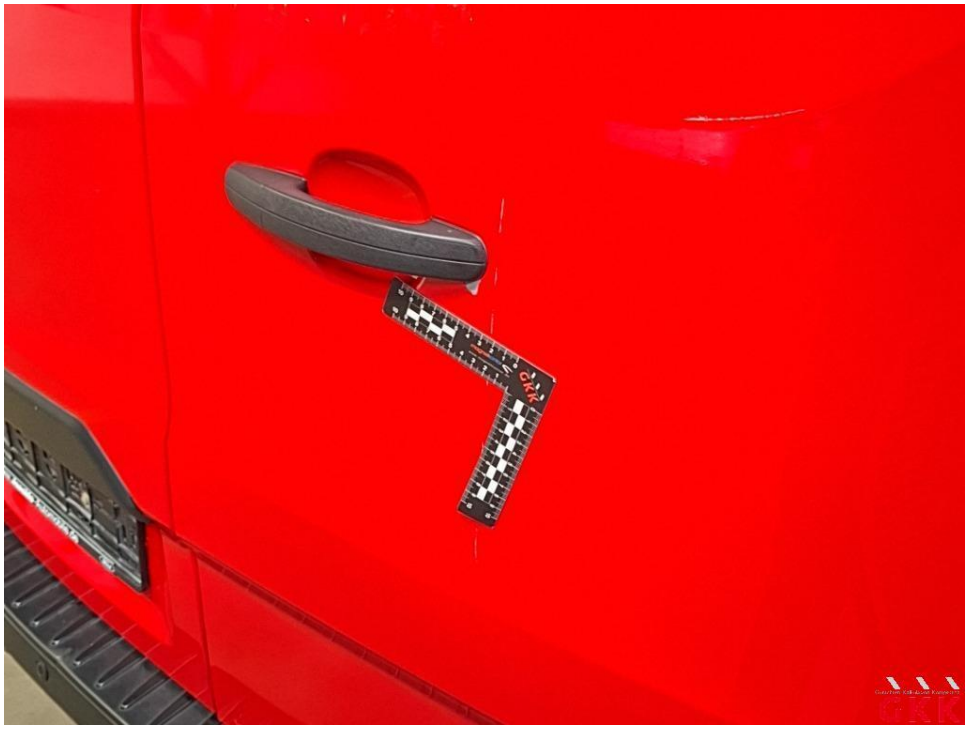


Bild 29 Hecktür rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren



Bild 30 Hecktür rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 31 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015