PROTOKOLLNUMMER: 47369614

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.09.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer WF0PXXGCHPRK24294

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Focus Turnier Aut. TITANIUM
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8566 BYE 00017
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPRK24294
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	21.08.2024 / 21.08.2024
Nächste HU	08/2027 (Abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	57.870 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Agate Black Metallic
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.499 ccm / 4
Leistung	85 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.035
zul. Nutzlast (kg)	554

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	28 %
Durchgeführte Wartungen	16.01.2026 bei 34.957 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 92H	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 205/60 R16 92H	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 07/2029 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung

Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar

Bereifung: 6,5 J x 16 Design-Räder (4) mit 205/60 R16 Reifen

Berganfahrassistent

Dachhimmel aus Webstoff

Dachreling, Aluminium

Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert

Drehzahlmesser

Dritte Bremsleuchte

Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)

Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer, farbig (10,7 cm Bildschirmdiagonale)

Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent

Fensterheber vorn und hinten, elektrisch

Feststellbremse, elektrisch mit Auto-Hold-Funktion

Ford Easy Fuel

Ford ECO-Coach

Ford Power Startfunktion

FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformation

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsbegrenzer

Geschwindigkeitsregelanlage

Getriebe: 7-Gang-PowerShift-Automatikgetriebe

Gummimatten

Handschuhfach, beleuchtet

Heckscheibenheizung

Heckscheibenwischer

Serienausstattung

Innenbeleuchtung mit LED-Technologie

Innenspiegel, automatisch abblendend

Intelligentes Sicherheits-System

Isofix-Halterung

Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle

Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer

Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design

Lenksäule, verstellbar

Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende

Mittelkonsole "Premium" vorn

MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel)

Müdigkeitswarner

Navigation: Ford SYNC 4 inkl. Ford Navigationssystem mit AppLink, 13,2"-Touchscreen und DAB/DAB+

Notruf-Assistent

Ottopartikelfilter

Park-Pilot-System vorn und hinten

Polster: Stoff

Post-Collision-Assist

Pre-Collision-Assist

Reifen-Reparatur-Set

Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System)

Schaltknauf, Sensico in Leder-Optik

Scheibenwischer mit Regensensor (Sensitivität variabel einstellbar)

Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor

Selektiver Fahrmodus-Schalter

Servolenkung elektro-mechanisch geschwindigkeitsabhängig

Sitze: Beifahrersitz, 2-fach einstellbar

Serienausstattung

Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar

Sitze: Rücksitzlehne

Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt

Start-Stopp-System

Steckdose 12 Volt

Teppichfußmatten vorn

Umrandung oberhalb der Seitenscheibe, Schwarz

Verzurrösen im Gepäckraum

Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe

Wegfahrsperre, elektronisch

Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, abnehmbar

Bereifung: 4 Ganzjahresreifen

Bereifung: 6,5 J x 16 Leichtmetallräder (4) mit 205/60 R16 Reifen

eCall

Heckklappe, elektrisch und sensorgesteuert

LED-Matrix-Scheinwerfer, adaptiv

Paket: Easy-Parking

Paket: Fahrerassistenz-Paket (für Automatikgetriebe)

Paket: Winter

Panorama-Schiebedach, elektrisch

Radio: B&O Sound System

Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt

Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum

Sitze: Ford Ergonomie-Sitz

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - fehlt - kein Abzug
3	2.Radsatz	2.Radsatz (Winterradsatz) - fehlt - kein Abzug

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 22 Übersichtsfotos, 2 Beschädigungsfotos, 1 Nachlackierungfoto

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Laderaum

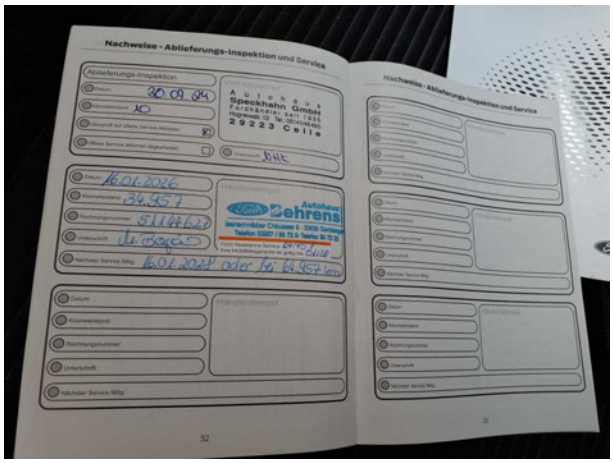


Abbildung 14: Dokumente

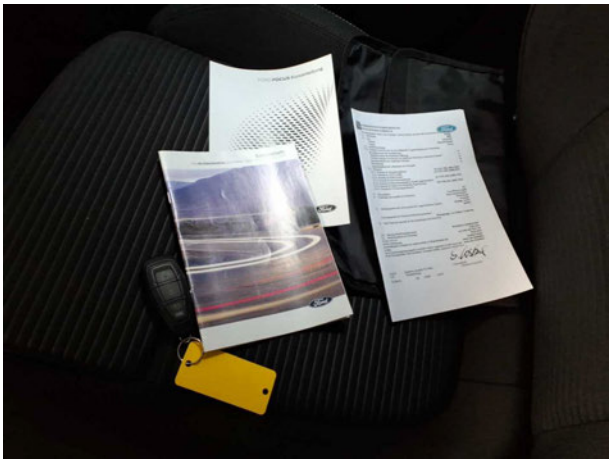


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links