DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002588108
Besichtigt am:	04.08.2026 10:16
Berichts-Nr:	11126838
FIN:	TMBEA6PJ1P4087821



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXI
Erstzulassungsdatum:	25.07.2023
Laufleistung:	30.416 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.600 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

2x USB vorne (typ C data)

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1

3. Kopfst}zen hinten mitte

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 KW SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4

4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. ¯koda Surround

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Ausströmer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Climatronic-Klimaanlage mit el. Regelungmit Kombifilter, Feuchtsensor (im Halterdes abblendbares Innenrückspiegels)

DAB - Digitaler Radioempfang

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

DRIVER ALERT - Müdigkeitserkenung

E-Call+

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einton-Signalhorn

Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - electrish anklappbar, automatisch abblendbar - nur Fahrer

Elektrische Fensterheber vorn und hintenmit der Funktion auto up/down und Komfortbedienung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB ohne ACC

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumbeleuchtung

Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation für die vorderenund hinteren Sitze

Handbremshebelgriff in Leder

Handschuhfach Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen

Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE

Komfortausstattung

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist

LED- Hauptscheinwerfer

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

Leergewichtsbereich 1
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Mit Multifunktionskamera
Mit Regenschirm
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 1
Multifunktionslenkrad
Navi Amundsen + Web radio
Navi Amundsen 9,2"
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagekasten
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Adapter
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne Einparkhilfe
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäckraumbodenbelag
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Mittelarmlehne vorn
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Steckdose
Ohne Trennwand
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Überführungsausrüstung
ohne USB im Innenspiegel
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Dichtungen außen
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Zusatz-/Standheizung
Paket Business
Pannen-Set
Radschrauben Standard
Radstand
Radvollblenden
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
SBBR-Leuchte
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Untere Dekor-Einlagen

Variabler Ladeboden im Kofferaum (für KH)

Variante co2

Version Standard

Vorbereitung Dachlastträger

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winter Paket

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren
6	Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Antenne	Fehlt	Ersetzen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.000,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	243,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	208,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	338,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	309,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBEA6PJ1P4087821 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nicht ausreichend, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

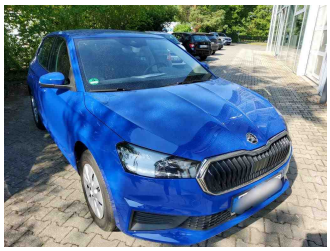

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

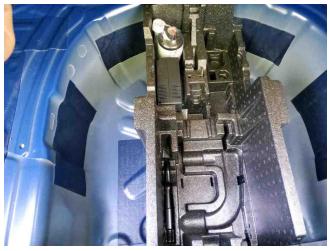

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

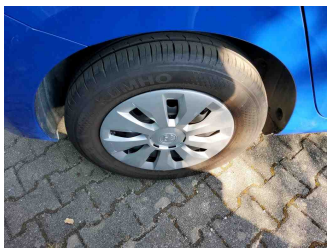


Räder - Rad montiert hinten rechts

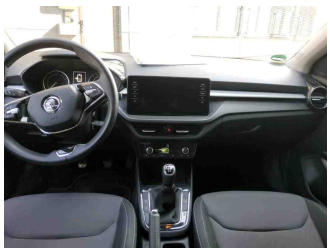


Innenraum - Mittelkonsole

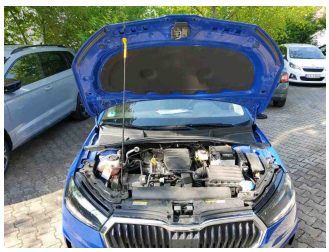


Fahrzeug - Motorraum offen

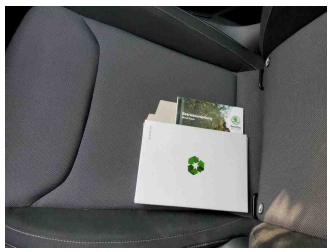


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

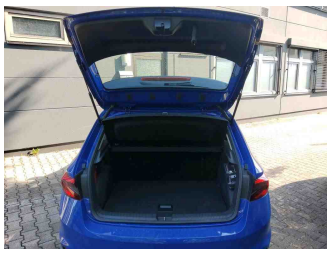

Innenraum - Kofferraum

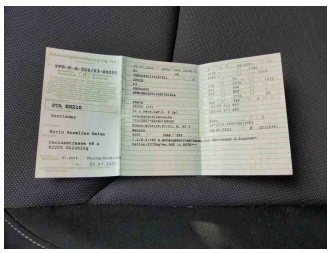

Fahrzeug - abgegebene ZB1

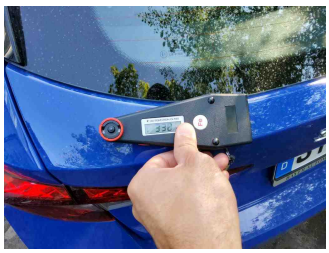

Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten rechts

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026



Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

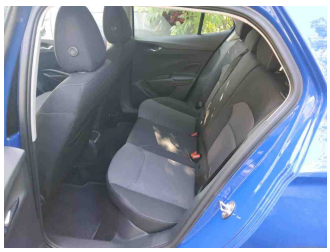

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

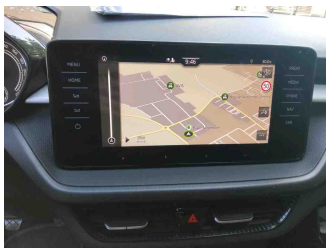

Innenraum - Navigationsgerät/Radio



Batteriezertifikat

FIN: TMBEA6PJ1P4087821

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kotflügel vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

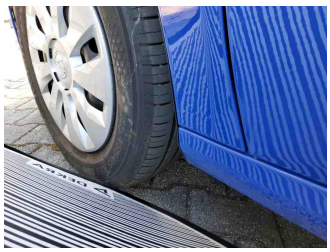





4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




5 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar	gesamte Tür hat Lackeinschlüsse

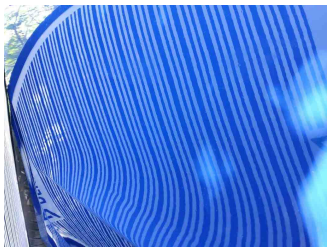





DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11126838
vom: 04.08.2026

6 - Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

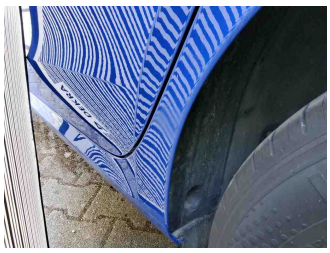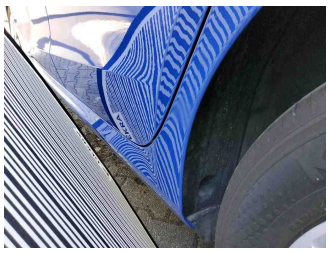GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




FEHLTEILE

1 - Antenne - Fehlt - Ersetzen




FIN: TMBEA6PJ1P4087821