TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002708667
Besichtigt am:	26.10.2026 14:43
Berichts-Nr:	11725860
FIN:	WAUZZZF20PN047632



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BVY
Erstzulassungsdatum:	31.03.2023
Laufleistung:	77.169 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagepaket

Abwicklung Serie

Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket plus

Anhängevorrichtung

Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi pre sense rear

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium Fragment

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrwerk mit Dämpferregelung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Glanzpaket

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
Ladeboden
Ländergruppe A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leder Valcona
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen
LED-Heckleuchten
LED-Scheinwerfer
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Manuell betätigte Türen
Memory-Funktion für den Fahrersitz
Mild-Hybrid
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch response
N.N.N. Ausführung 1
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Ohne AdBlue-Tank
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne Allradlenkung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne Belederung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Geräuschkompensation
Ohne Head-up-Display
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ohne Lederteilumfang
Ohne Luftqualität-Paket
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nachtsichtsystem
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trennwand
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorkonditionierung
Ohne Wandhalterung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Zentrale Bedieneinheit
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ottomotor
Panorama-Glasdach
Parkassistent mit Einparkhilfe plus
PKW-Ausführung
Progressivlenkung
quattro
quattro (mit ultra Technologie)
Räder der Serie
Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Radschrauben Standard
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 245/45 R 19
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Rückfahrkamera

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic (für Allrad)

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sonnenblenden vorn

spezielles Typschild EU

sport

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger sport line

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten links	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge hinten rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Zusätzliche(r) Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
5	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
6	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
7	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
8	Stoßfänger vorne	Abrieb	Instandsetzen + lackieren
9	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
10	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
11	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
12	Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
13	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
14	Dachhimmel	Kratzer	Ersetzen
15	Fenster Seitenscheibe hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen
16	Heckscheibe	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen
17	Fenster Seitenscheibe hinten rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen
18	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
19	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
20	Mittelkonsole	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	233,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF20PN047632 FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

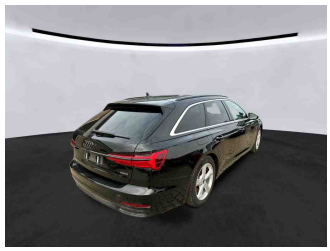

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

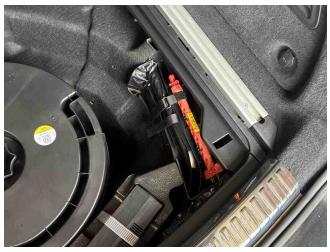

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

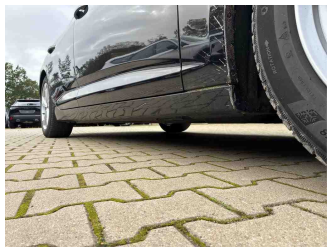

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

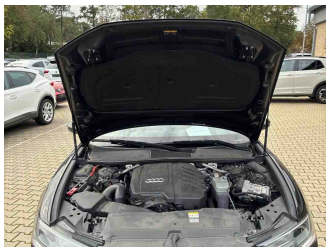

Fahrzeug - Motorraum offen

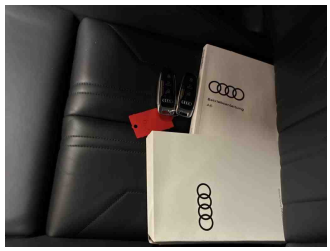


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

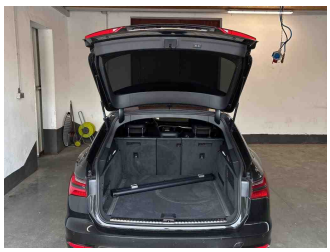

Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug

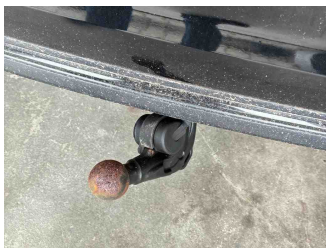

Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

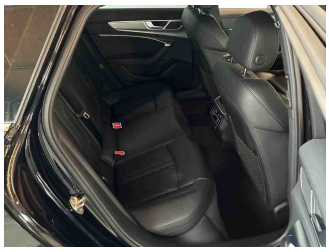

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

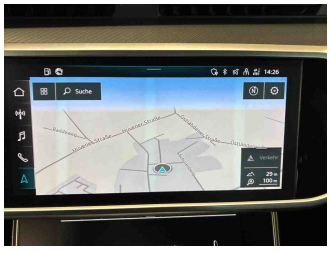

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZF20PN047632

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge hinten links - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden




2 - Alufelge hinten rechts - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden






3 - Zusätzliche(r) Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen




4 - Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

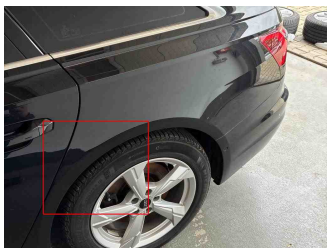5 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

6 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

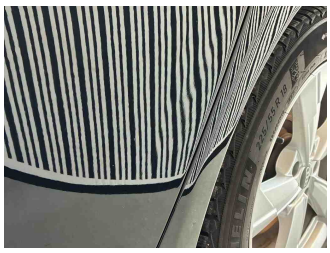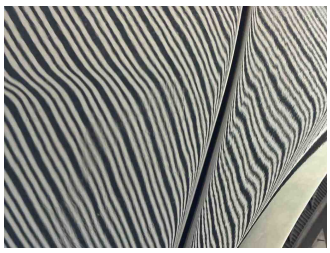


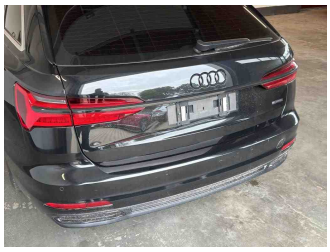

7 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



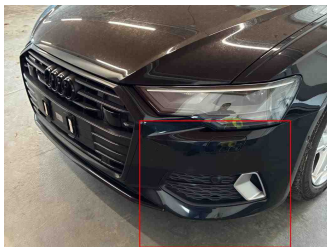


8 - Stoßfänger vorne - Abrieb - Instandsetzen + lackieren




9 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen




10 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

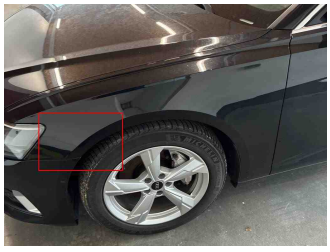


11 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026


12 - Türverkleidung Zierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen

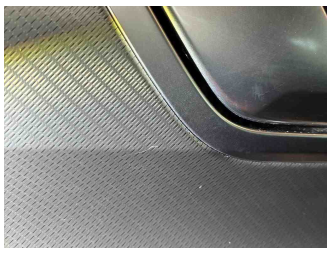
13 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



14 - Dachhimmel - Kratzer - Ersetzen




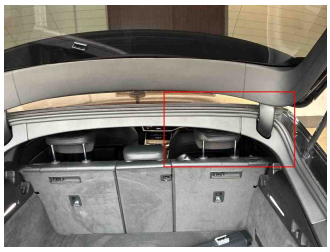


15 - Fenster Seitenscheibe hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen




16 - Heckscheibe - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen

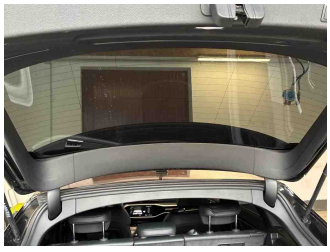

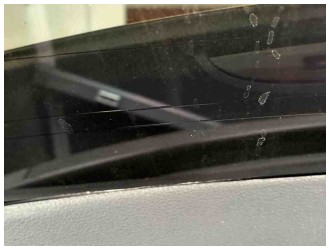



TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

17 - Fenster Seitenscheibe hinten rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen

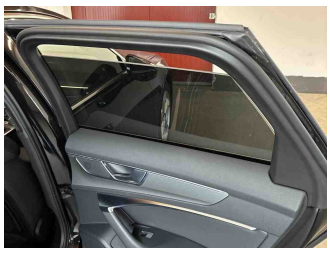
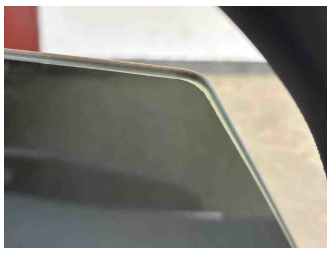
18 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

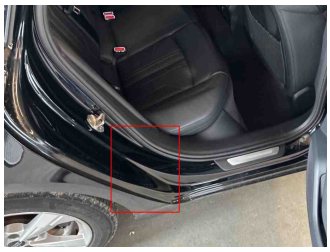



19 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




20 - Mittelkonsole - Kratzer - Ersetzen

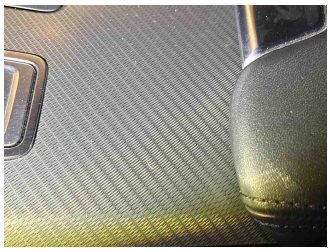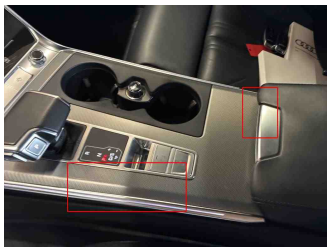

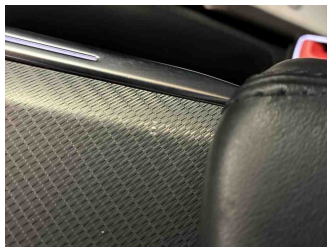GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11725860
vom: 26.10.2026

2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

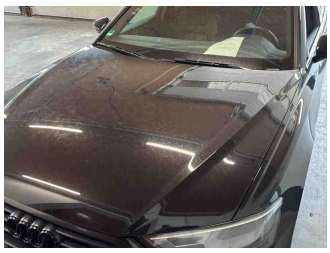



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

