TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002630207
Besichtigt am:	16.09.2026 10:18
Berichts-Nr:	11452019
FIN:	WAUZZZF42RA124965



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BPK
Erstzulassungsdatum:	26.07.2024
Laufleistung:	65.336 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	120 kW (164 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48

8 Lautsprecher

A4

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Assistenzpaket Stadt

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi pre sense rear und basic

Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

Fahrersitz elektrisch einstellbar

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 225/50 R 17

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

Kindersicherheits-Paket

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Klimaautomatik

Kofferraumbodenmatte

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung

LED-Heckleuchten

Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Navigation plus mit MMI touch

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Motorabdeckung

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Alcohol Interlock

Ohne Audi drive select

Ohne Belederung

Ohne besondere Farbausstattung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Hinterachsgetriebe

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nackengebläse

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Windschott

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

PKW-Ausführung

Räder der Serie

Räder, 10-Speichen-Kristall, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen

Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)

Scheinwerfer

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsgurte in Schwarz

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung SWIN

Steuerungsnummer

Stoff System

Stoßfänger

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Wegfahrsperre elektronisch

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	8,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Lackieren
6	Heckspoiler	Kratzer	Lackieren
7	Alufelge hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitze	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Bremsscheiben vorne	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Bremsscheiben hinten	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.070,63
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.206,96
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.945,07
			Summe (ohne MwSt.):	€ 13.222,66

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	171,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	171,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	175,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	230,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF42RA124965 FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nicht ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

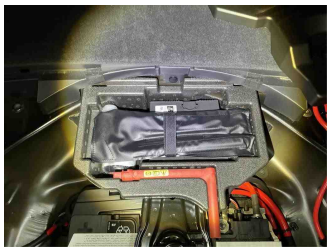

Equipment - Bordwerkzeug

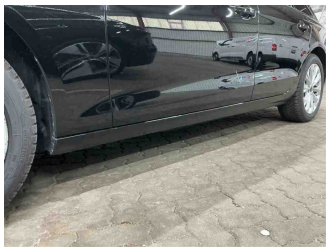


Seitenansicht - Schweller links

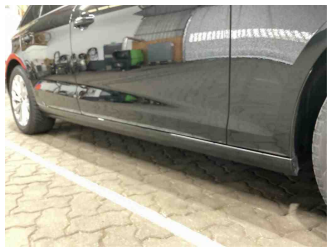


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

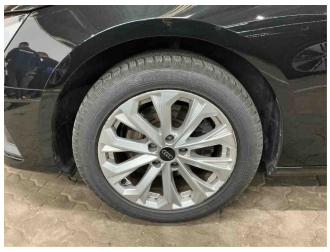


Räder - Rad montiert vorne links

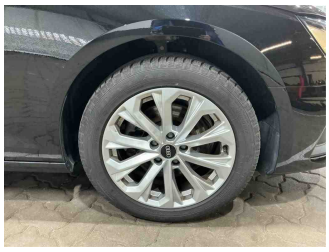


Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

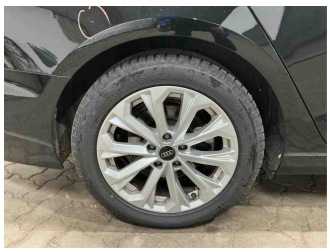

Räder - Rad montiert hinten rechts

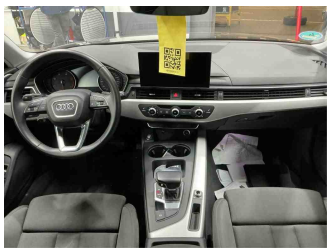


Innenraum - Mittelkonsole

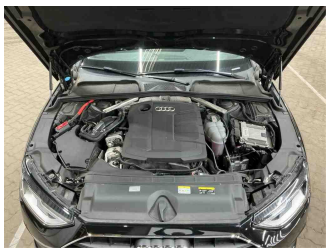


Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag

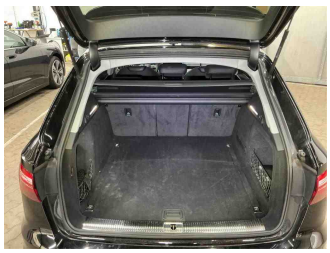

Innenraum - Kofferraum

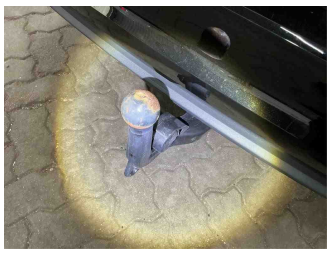

Equipment - Anhängerkupplung

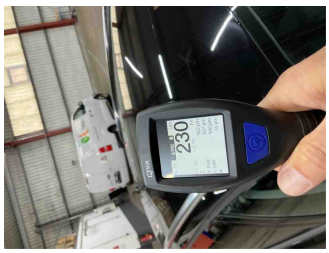

Lackstärke Dach




Lackstärke Tür hinten links

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

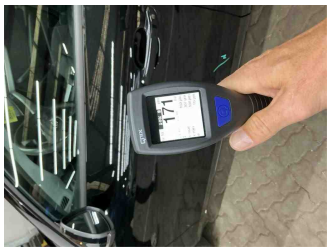


Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

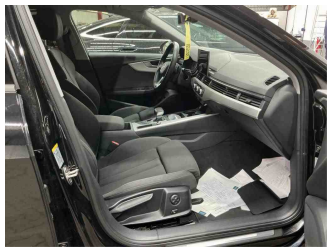


Innenraum - vorne

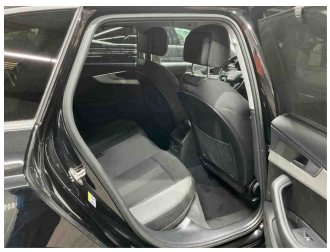

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

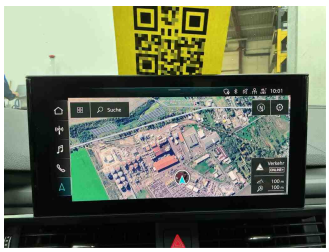

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZF42RA124965

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026


» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren






2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

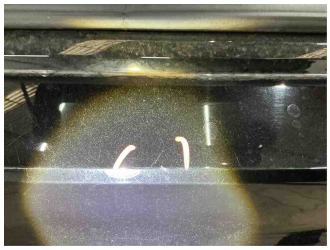


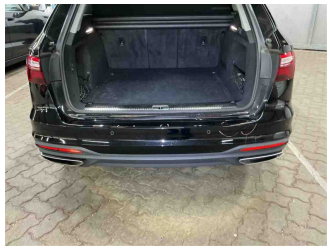
3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

Kommentar	Kostenerweiterung möglich

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

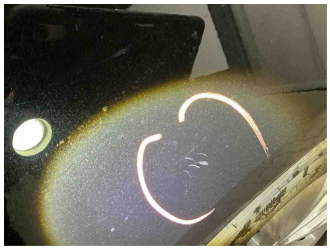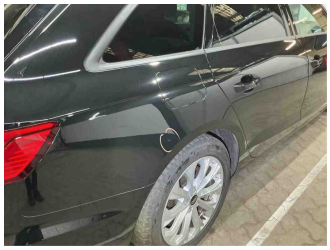5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Lackieren


TÜVNORD

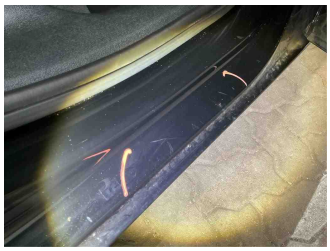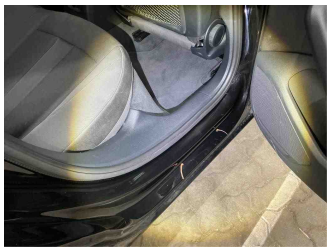Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026


6 - Heckspoiler - Kratzer - Lackieren

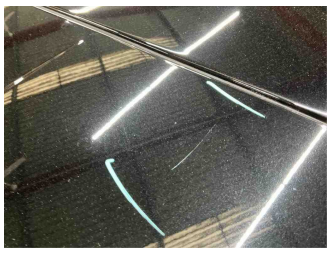7 - Alufelge hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren






8 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair

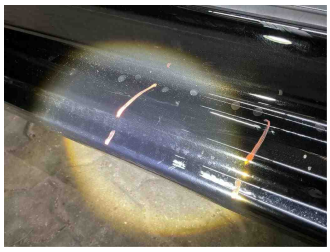



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitze - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Abdeckung Isofix fehlt erneuern

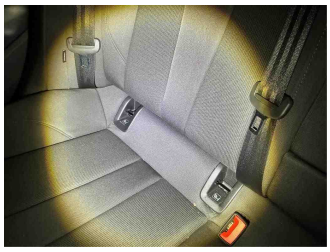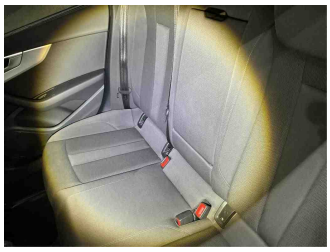2 - Bremsscheiben vorne - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

TÜVNORD

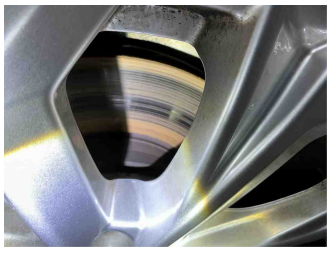Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11452019
vom: 16.09.2026

3 - Bremsscheiben hinten - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

