TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002656449
Besichtigt am:	14.09.2026 16:15
Berichts-Nr:	11478351
FIN:	WF0EXXTTRELD01455



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Transporter
Fahrzeugart:	Transporter
Hersteller:	Ford
Modell:	Transit
HSN / TSN:	8566 / BOD
Erstzulassungsdatum:	07.09.2020
Laufleistung:	19.374 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Frost-Weiß
Farbe Dach:	Weiß
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	5.531 mm
Fahrzeughöhe:	2.490 mm
Fahrzeugbreite:	2.059 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.500 kg
Radstand:	3.300 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	3
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.000 KM

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Fahrzeugausstattung

Abbiegelicht im Scheinwerfer
Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
Airbag Fahrerseite
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb
Armlehne Fahrersitz
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
Bordcomputer
Dockingstation (MyFord Dock)
Einstiegsleuchten
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fensterheber elektrisch
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang
Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
Heizung mit Umluftschaltung
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum
Karosserievariante: Mittelhohes Dach
Klimaanlage
Laderaumleuchte LED
Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Mild-Hybrid 96 kW (Motor 2,0 Ltr. - 96 kW Diesel)
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Nebelscheinwerfer
Parkpilotsystem vorn und hinten
Radioempfang Digital (DAB+)
Radstand 3300 mm
Reifen-Reparaturkit
Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Schmutzfänger hinten
Seitenschutzleisten
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht
Trend
Trittstufe hinten integriert
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl
Verzurrösen (10)
Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
Wärmeschutzverglasung leicht getönt
Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	215/65 R 16 104 T	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	215/65 R 16 104 T	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	215/65 R 16 104 T	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	215/65 R 16 104 T	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Nein

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	D-Säule links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Flügeltür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Flügeltür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Schiebetür rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen
7	D-Säule rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
8	B-Säule links	Kratzer	Lackieren
9	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
10	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
11	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
12	Aussenspiegel Blinker links	Gebrochen	Ersetzen
13	Aussenspiegel Blinker rechts	Gebrochen	Ersetzen
14	Außenspiegel Gehäuse links	Gebrochen	Ersetzen
15	Außenspiegel Gehäuse rechts	Gebrochen	Ersetzen
16	Aussenspiegel Glas links	Gebrochen	Ersetzen
17	Seitenschutzleiste rechts	Kratzer	Ersetzen
18	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
19	B-Säule rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Laderaum des Lieferwagens	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Seitenschutzleiste rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen
3	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WF0EXXTTRELD01455 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

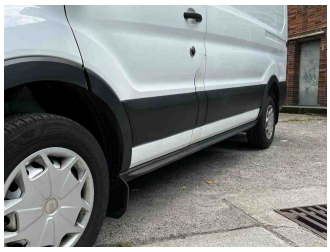


Seitenansicht - Schweller links

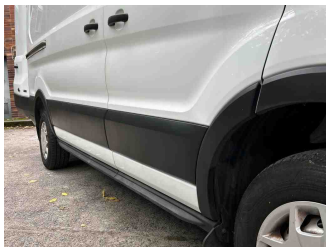


Seitenansicht - Schweller rechts

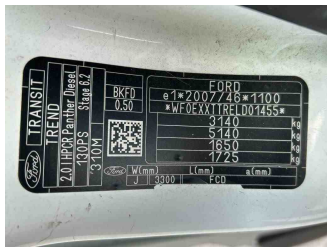


Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

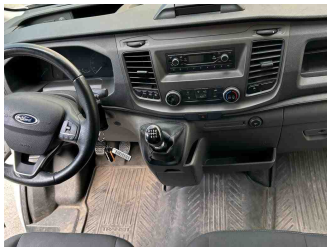

Innenraum - Mittelkonsole

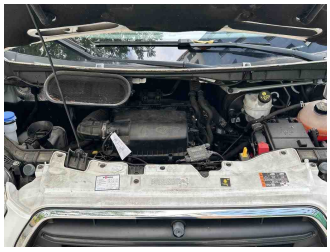


Fahrzeug - Motorraum offen

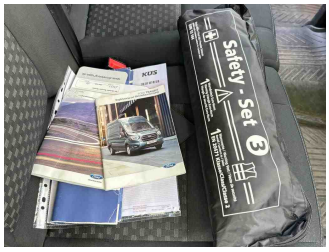

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

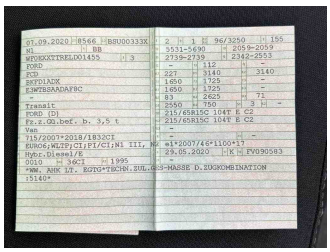


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

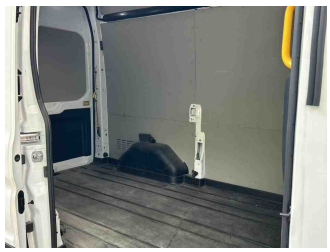

Innenraum - hinten

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Rad
Achse 1 | links 1



Rad
Achse 1 | rechts 1



Rad
Achse 2 | links 1



Rad
Achse 2 | rechts 1

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - D-Säule links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)





2 - Flügeltür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren









3 - Flügeltür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren







TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026


4 - Schiebetür rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen




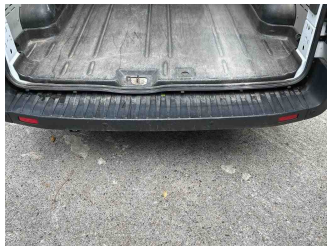



7 - D-Säule rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair





8 - B-Säule links - Kratzer - Lackieren

Kommentar	Tankklappe

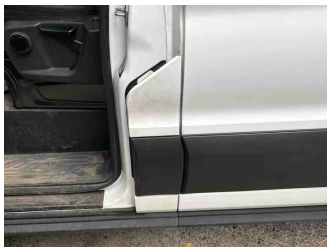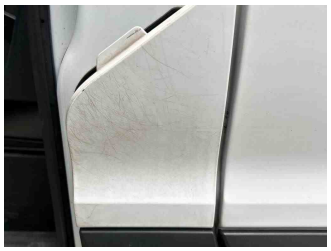9 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen



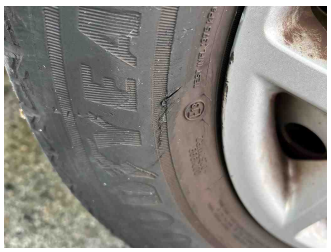


TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

10 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

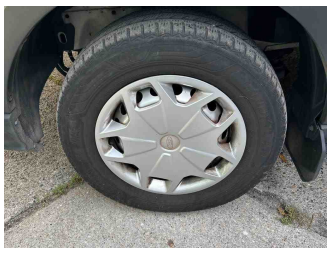



11 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Smart Repair





12 - Aussenspiegel Blinker links - Gebrochen - Ersetzen




13 - Aussenspiegel Blinker rechts - Gebrochen - Ersetzen

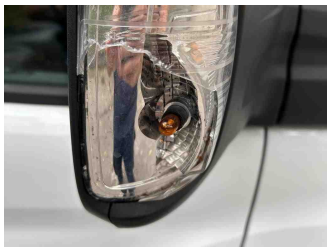


14 - Außenspiegel Gehäuse links - Gebrochen - Ersetzen

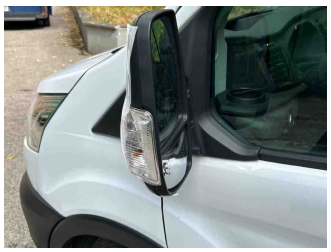TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

15 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Gebrochen - Ersetzen





16 - Aussenspiegel Glas links - Gebrochen - Ersetzen

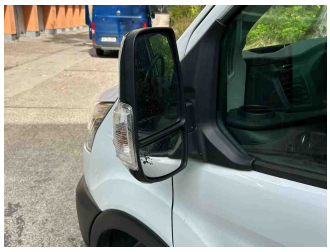


17 - Seitenschutzleiste rechts - Kratzer - Ersetzen

Kommentar	Seitenwand hinten rechts

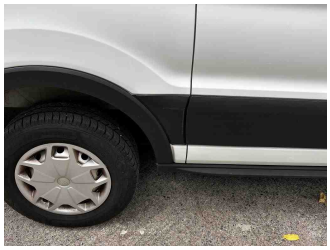



18 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar	Innen




19 - B-Säule rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

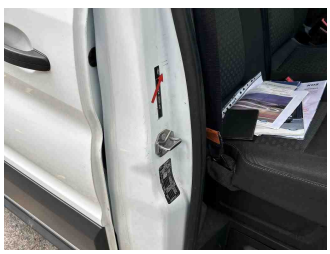TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

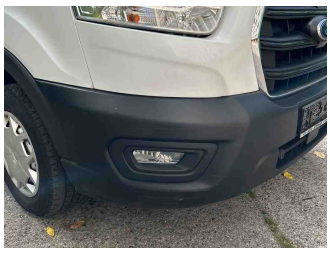




3 - Laderaum des Lieferwagens - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

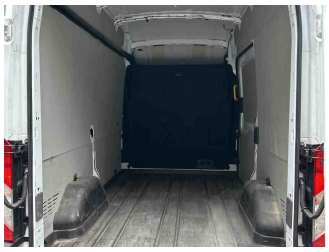

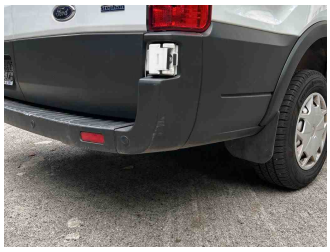


4 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

5 - Seitenschutzleiste rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Schiebetür




TÜVNORD


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11478351
vom: 21.09.2026

6 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



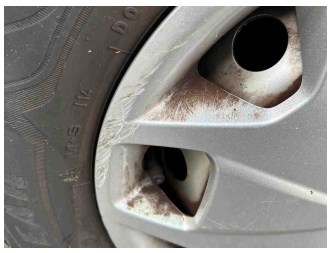


FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

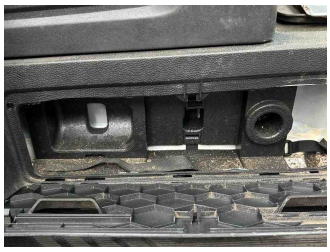

3 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

