TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48391694
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	23.10.2026
Sachverständiger:	Matthias Heintz

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MD5856	**Fahrgestellnummer**	W1V3KBFZ1SP748249
Erstzulassung	27.09.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	53.903 km
HSN/TSN	2222 / BOW 58498	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	533 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	1mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IR4 Radstand 3665 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite),

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FF4 Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, VK8 Bodenbelag: Kunststoff im Lade-/Fahrgastraum, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, FZ5 Diebstahl-Warnanlage, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, E1B Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), H1I Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, SB3 Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, S87 Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Karosserie	Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern	86,00 €
2	Kotflügel rechts	Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern	96,00 €
3	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	120,00 €
4	Rad/Reifen	Reifen hinten links - verschlissen - erneuern	200,00 €
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten links - beschädigt - erneuern	241,00 €
6	Schweller links	Einstieg - Lackmangel - lackieren	250,00 €
7	Stossfänger hinten	Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern	514,00 €
Summe (netto)			1.507,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts	4.470,54 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Bemerkungen

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilzerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeuges können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U.noch unvollständig.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.507,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	4.470,54 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.977,54 €
Mwst. (19%)	**1.135,73 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**7.113,27 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Unfall

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Matthias Heintz)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden

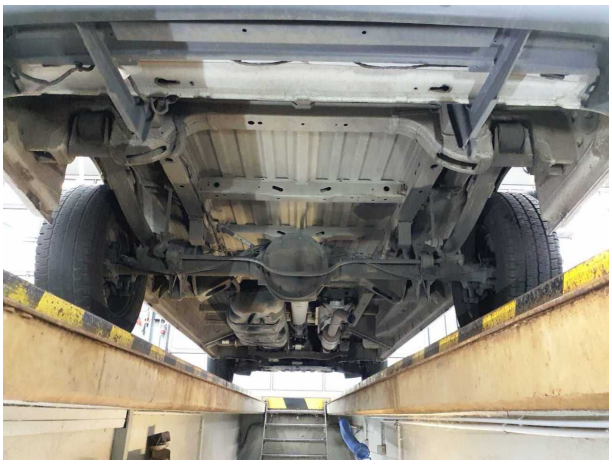


Abbildung 8: Unterboden

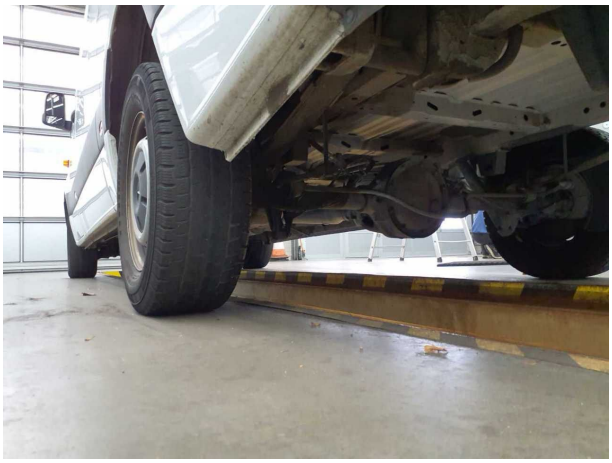


Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller

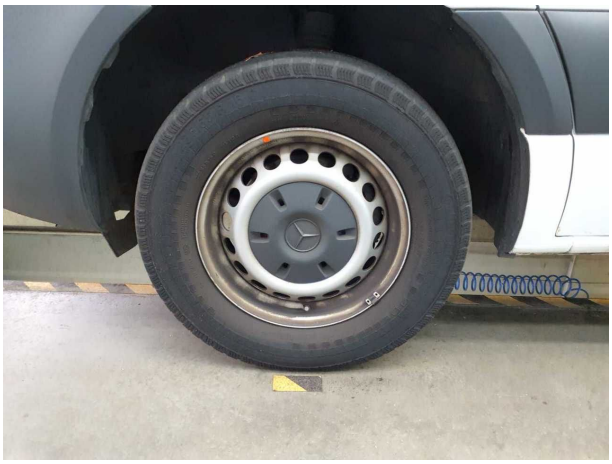


Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Kombiinstrument



Abbildung 17: Kombiinstrument

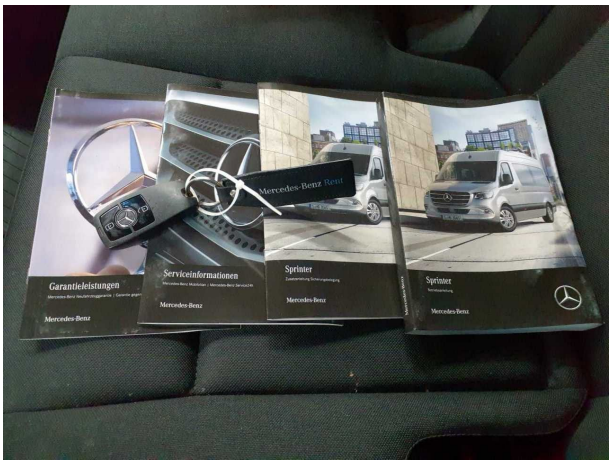


Abbildung 18: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #1: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern

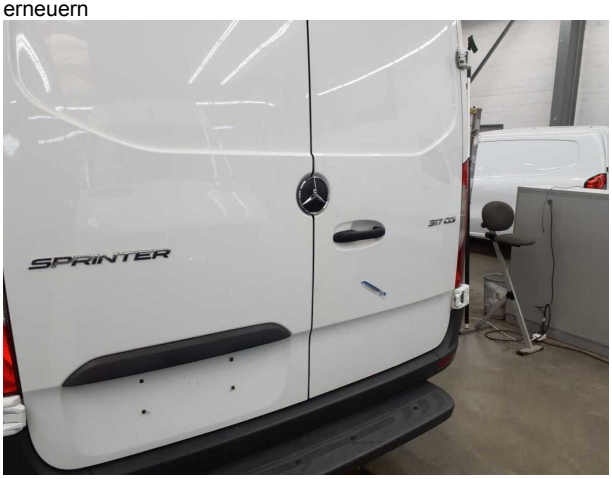

Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten links - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten links - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - beschädigt - erneuern

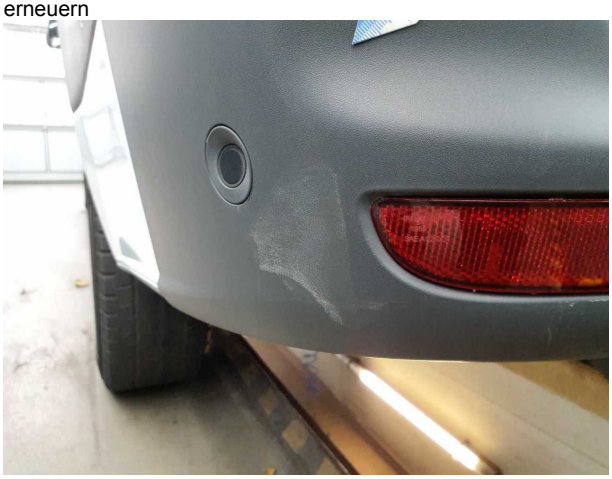

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Lackmangel - lackieren

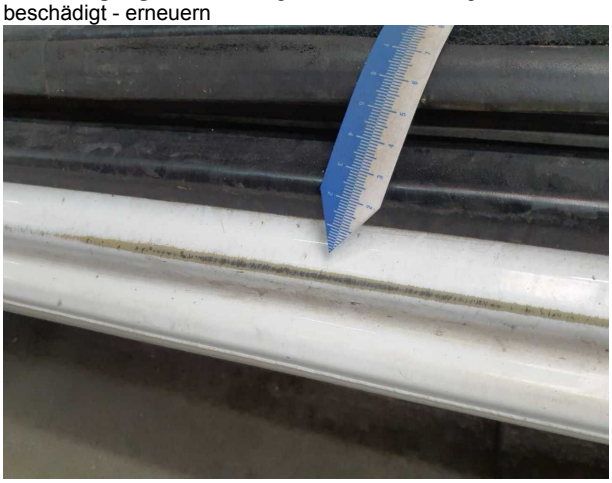

Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Lackmangel - lackieren

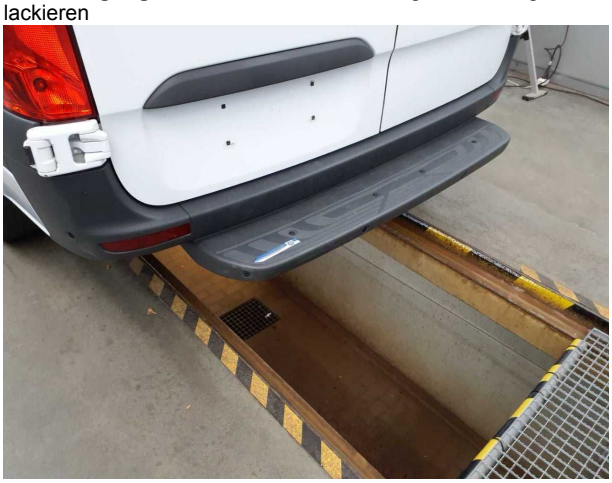

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Unfallfotos



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Seite rechts

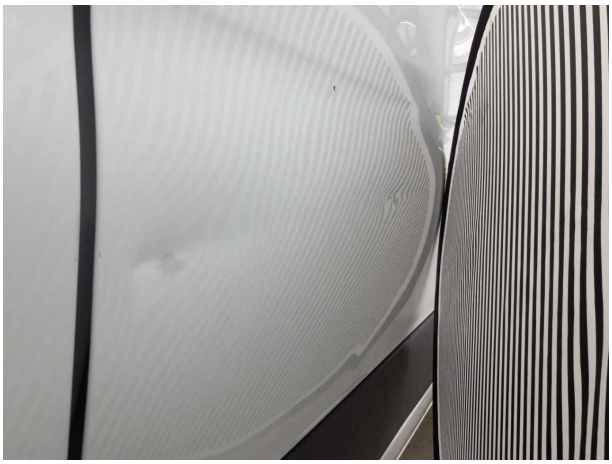

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

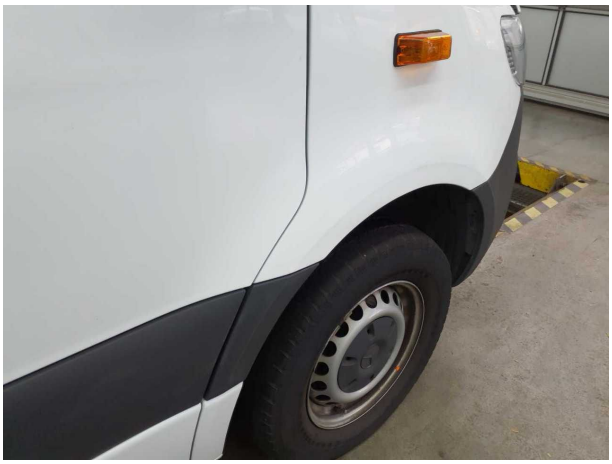

Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

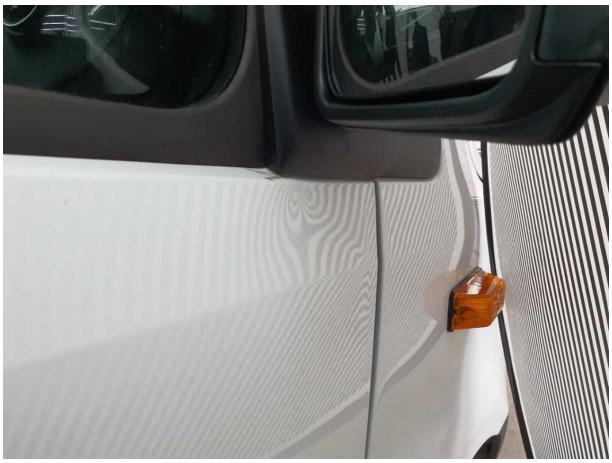

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD AG

MATTHIAS HEINTZ

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZ1SP7482 29.10.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 907	317 CDI
FZ-IDENT-NR	W1V3KBFZ1SP748249	AMTL KZ WI-MD5856	TYP-CODE 03 SP 77
ERSTE ZUL	27.09.2024	LAUFLEIST 53903	
REP-FIRMA	MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH		AM POSTBAHNHOF 16
	10243 BERLIN		

AUSFUEHR-	AB P626849/T154693	SERVICE FEST 60000KM	AUSST-PAKET AKUST
VARIANTEN	WEGFALL PARKLEUCHTE	REIFENDR-UEBERWACH	LENKRAD HOEHENVERST
	AENDERUNGSPAKET 4-I	KLIMAANLAGE	WAERMED-GL MIT BAND
	EINST-GR ECKSAEULE L	GRIFF EINST HECKTUER	GRIFF EINST SCHIEBET
	A-SPIEGEL OHNE BLINK	MBUX MULTIMEDIA SYST	PANNENMANAGEMENT
	NOTRUFASSISTENTSYST	A-SPIEGEL VERST/HZB	A-SPIEGEL ELEK/KLAPP
	MOBILE KOM-MODUL LTE	DIGITALRADIO	NAVIGATIONSSYSTEM
	MULTIFUNKT-LENKRAD	TEMPOMAT	ECO START/STOP
	LADERAUM BELEUCHTET	FAHRLICHTASSISTENT	VERKEHRSZ-ERKENNUNG
	SPURHALTEASSISTENT	DECKENLEUCHTE H	LED-LICHTB LADERAUM
	DACHBEDIENEINH KOMF	LED-SCHEINWERFER	NEBEL-/ABBIEGELICHT
	BLINKLEUCHTEN SEITL	MARKIERUNGSL SEITL	REGENSENSOR
	WET WIPER SYSTEM	SITZBEZUEGE STOFF	GURTWARNER BEIFAHRER
	SCHWINGSITZ KOMF FAH	SITZHEIZUNG FAHRER	SITZHEIZUNG BEIFAH
	BEIFAHRER ZWEISITZER	KOMBIINSTR FARBIG	HALTEGRIFF EINST L/R
	ABLAGEFACH U COCKPIT	WEITWURFDUESEN	KABELLOSES LADEGER
	LADEPAKET I-TAFEL	BATTERIE 12V 92AH	3.BREMSLEUCHTE DACH
	AUFTRITT HECKTUER	F-SITZKASTEN NIEDRIG	ABLAGE O WINDSCHUTZS
	ABSCHLEPPOESE H	TRENNWAND	PARKEN-PAKET
	KLAPPDECKEL ABLAGEF	HAUPTTANK 93 LTR	FEHLBETANKUNGSCHUTZ
	SITZERKENNUNG F-SITZ	ARMLEHNE FAHRERSITZ	ABGASREINIG SCR GEN4
	9-GANG AUTOMATIK	BERGANFAHRHILFE	VERZURRSCH SEITENW
	VERZURRSCH DACHRAHM	STABILISIERUNG I	WEGFALL FZG-ABSENK
	HOLD-FUNKTION	BEIFAHRERAIRBAG	FELGE HERST MAGNETTO
	REIFEN 235/65 R 16 C	DIEBSTAHL-WARNANLAGE	FELGE 6.5 J X 16
	INNENVERKL BIS DACH	LAENGST VERSTAERKUNG	BODENBEL KUNSTSTOFF
	AUSSTATTUNG PRO	HECKTUER 270 GRAD	V-ACHSE ERH TRAGLAST
	GENERATOR 250A	LADER-SCHIEBETUER R	SCHWINGUNGSTILGER
	TOTWINKELASSISTENT	AKTIV BREMSASSISTENT	GERAEUSCHMASSNAHMEN
	H-ACHSE R245FE-2.45H	ACHSUEBERSETZ 3,923	HOCHDACH
	HINTERRADANTRIEB	ZUL GESAMTGEW 3500KG	RADSTAND 3665MM
	AUSFUEHRUNG EUROPA	ZULASSUNG N1	PRODUKTIONSL DEUTSCH
	KASTENWAGEN	ABLAGEFACH O DACHVKL	

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
54-1011 01	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	3	22.56
54-1011 01	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	3	22.56
88-1108 01	STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEB)	2	2	15.04
88-1102 01	STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN	2	11	82.72
	UMFASST: KUEHLERVERKLEIDUNG AUS-/EINB			

TÜV SÜD AG

MATTHIAS HEINTZ

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZ1SP7482 29.10.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
88-1348 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ERNEUERN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	4	30.08
88-1333 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ERNEUERN (FZG MIT NEBELSCHEINWERFER)	2	5	37.60
88-2163 01	ZUSATZ ZU SCHUTZLEISTE H R ERNEUERN (FZG MIT MARKIERUNGSLEUCHTEN SEITLICH)	2	1	7.52
88-2162 01	SCHUTZLEISTE AN DER BEPLANKUNG TUER-SAEULE R AUS-/EINBAUEN UMFASST: GGF SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE AUS-/EINBAUEN	2	1	7.52
72-7270 01	TUERGRIFF AUSSEN DER 1. TUER R ALS DREHTUER AUS-/EINBAUEN, ERNEUERN UMFASST: GGF. SCHLIESSZYLINDER UMMONT	1	4	30.08
88-2155 01	SCHUTZLEISTE AN DER 1. TUER R AUS-/EINBAUEN	2	2	15.04
72-6602 01	TUERVERKLEIDUNG DER 2. TUER R ALS SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN	1	3	22.56
KN	ABDAEMPFUNG 2. TUER R ERNEUERN	1	1	7.52
88-2161 02	SCHUTZLEISTE AN DER 2. TUER R AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08
88-3956 01	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN	2	10	75.20
1482	TUER V R INSTANDSETZEN	1	32*	240.64
1782	SCHIEBETUER R INSTANDSETZEN	1	48*	360.96
5718	SEITENWAND H R INSTANDSETZEN	2	48*	360.96
5750	BEPLANKUNG M R U INSTANDSETZEN	2	32*	240.64
97-4500 01	UNTERBODENSCHUTZ AN ERNEUERTEN MONTAGETEILEN ANBRINGEN (BIS 50 QDM)	2	3	22.56

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
98-2416 01	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK ST I-M	10	98.20
98-4106 01	TUER V R	REP LACK ST III	24	235.68
98-4375 01	SCHIEBETUER R	REP LACK ST III	43	422.26
98-5127 01	SEITENWAND H R	REP LACK ST III	33	324.06
98-5325 01	BEPLANKUNG M R U UNTERHALB LEISTE VOR RADLAUF	REP LACK ST III	8	78.56
L 9959	ZUSCHLAG FARBMUSTER	HERSTELLEN	3	29.46
98-1560 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-SYSTEM AUDATEX		19	186.58

TÜV SÜD AG

MATTHIAS HEINTZ

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZ1SP7482 29.10.2026

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR		ARBEITSGANG 2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
		LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		
98-1133	ZAX	FARBTON MIT MISCHANLAGE AUFBEREITEN	2	19.64
98-1055	ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN LACKIERUNG	3	29.46
		(FUER AUSFUEHRENDEN UND ODER OBJEKT)		

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281		STOSSFAENGER V	+907 880 0603 9K83	432.55
0355	4 X	SPREIZNIET STOSSF V	124 990 0492	9.68
0742		KOTFLUEGEL V R	910 881 0100	191.55
0776		SCHUTZL H KOTFL V R	+910 690 0100 9K83	27.15
1682		SCHUTZL TUER V R	+910 690 0300 9K83	83.61
1876		DAEMPFUNG SCHIEBET R	639 602 0380	12.21
2310		SCHUTZL B-SAEULE R	+910 690 7600 9K83	30.60
2332		SCHUTZL SCHIEBET R	+910 690 0700 9K83	151.50

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZ1SP7482 29.10.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	94 AW	X	7.52	EUR/AW	706.88	
GESAMT KL 2	120 AW	X	7.52	EUR/AW	902.40	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						1 609.28
N E B E N K O S T E N						
UNTERBODENSCHUTZ						
LOHN KL 2	3 AW	X	7.52	EUR/AW	22.56	
MATERIAL					10.00	
HOHLRAUMKONSERVIERUNG					10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						42.56
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
ARBEITSLOHN	145 AW	X	9.82	EUR/AW	1 423.90	
LACKIERMATERIAL 30.00 %					427.17	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 851.07
E R S A T Z T E I L E					938.85	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					18.78	
SCHWEMM-MATERIAL					10.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						967.63
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						4 470.54
MWST 19.00 %						849.40
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						5 319.94

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
+ = FARB-NR BESTIMMEN E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = 67975810

TÜV SÜD AG

MATTHIAS HEINTZ

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V3KBFZ1SP7482 29.10.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ SPRINTER 907 317 CDI
FZ-IDENT-NR W1V3KBFZ1SP748249 AMTL KZ WI-MD5856 TYP-CODE 03 SP 77
ERSTE ZUL 27.09.2024 LAUFLEIST 53903
REP-FIRMA MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH AM POSTBAHNHOF 16
10243 BERLIN

KD-NR / SV-NR : 132543 67975810 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 29.10.2026

AV-CODES
- AV UEBER FZ-IDENT-NR : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GJ GK GM G1 G5 G6
G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IJ IK I1
I2 I3 I4 I5 I6 JI JN J5 J7 J8 J9 KC KH K6 LH LK
LP L2 MB MC ME MG MZ M1 M7 N1 OG OH OY O3 O8 PA
PH P5 P6 QD QH QK Q9 RM R3 R5 S2 S8 T0 T6 VP VX
V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC XK XS XX X6 YH YX ZH ZJ ZV
ZY Z3 Z8
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GJ GK GM G1 G5 G6
G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IJ IK I1
I2 I3 I4 I5 I6 JI JN J5 J7 J8 J9 KC KH K6 LH LK
LP L2 MB MC ME MG MZ M1 M7 N1 OG OH OY O3 O8 PA
PH P5 P6 QD QH QK Q9 RM R3 R5 S2 S8 T0 T6 VP VX
V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC XK XS XX X6 YH YX ZH ZJ ZV
ZY Z3 Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR/INFO : E 0778 EL / E 1684 EL / E 2312 EL / E 2334 EL
N 1566 LO / N 6800 LO / N 6801 LO / U 0742 LO
E 0281 ---> N 0281 Z / E 0281 ---> N 0281 LO
L 9957 LL / L 9960 LL

LOHNFAKTOREN
- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 7.52 EUR/AW 7.52 EUR/AW
- LACKIERER -HERST : 9.82 EUR/AW

RANDFAHNEN-CODES
- AKTIVE CODES : 40 30.00 / 63 10.00 / 70 10.00
72 10.00

ERSATZTEILE
- PREISSTAND : 01.10.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.10.2026

LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR : LE 0742 / LI 1482 / LI 1782 / LI 5718
LI 5750 / L 9959

ANZAHL POSITIONEN
- ERFASST : 23
SYSTEM AUDATEX

TÜV SÜD AG

MATTHIAS HEINTZ

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V3KBFZ1SP7482 29.10.2026

- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION
LOHN: 1 609.28 NEBEN: 42.56 LACK: 1 851.07 ET : 967.63
REP : 4 470.54 MWST: 849.40 REPI: 5 319.94

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

E	0281		E	0355		E	0742		U	0742	N	6800
N	6801		I	1482	32	N	1566		E	1682	E	1684
I	5718	48	I	5750	32	I	1782	48	E	1876	E	2332
E	2334		E	2310		E	2312		E	0776	E	0778
L	9960		L	9957		L	9959					

SYSTEM AUDATEX