TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002631958
Besichtigt am:	14.09.2026 15:57
Berichts-Nr:	11438381
FIN:	WVWZZZAWZNU066418



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

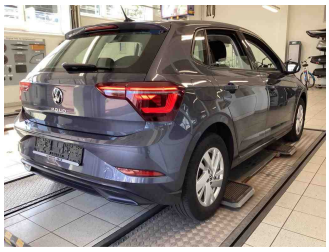

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	18.08.2022
Laufleistung:	97.192 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Rauchgrau Metallic
Farbe Dach:	Rauchgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Ceramique/Titanschwarz/ Schwarz/Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	03.06.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	94.273 km
Restlauf bis Service:	16.000 KM

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW

4 Leichtmetallräder "Ronda" 5,5 J x 15 in Adamantiumsilber lackiert

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

6 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmernvorn auf Fahrer- und Beifahrerseite

Dachhimmel in Ceramique

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fertigungsablauf Süd-Afrika

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden

Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

Instrumententafel geschäumt

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Licht-und-Sicht-Paket

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox

Modul Boden hinten Ausführung 1

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Individualeinbau

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 185/65 R 15, rollwiderstandsoptimiert

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Schaltgetriebe MQ200

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill und Lufteinlass mit Chromleiste

Style

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

Typprüfland Deutschland

Überführungsausrüstung,-nasse Grenze

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit			Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.057,29
			Summe (ohne MwSt.):	€ 6.057,29

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	165,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVWZZZAWZNU066418 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

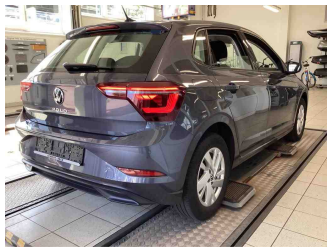


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

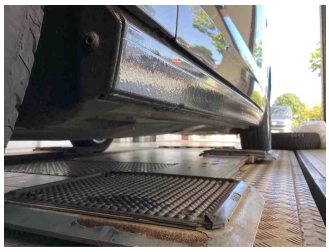

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links

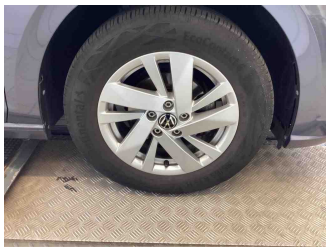

Räder - Rad montiert vorne rechts

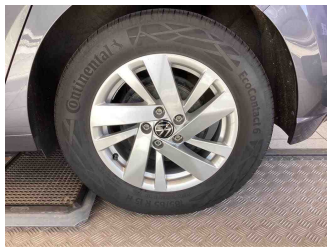

Räder - Rad montiert hinten links

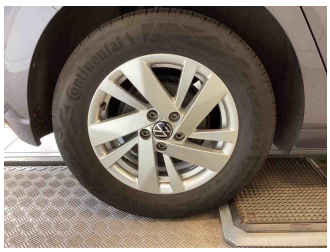

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

TÜVNORD


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

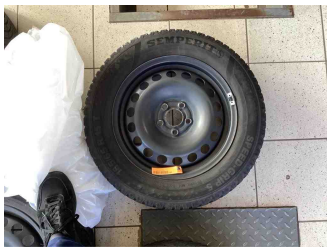


Räder - Rad beiliegend #4

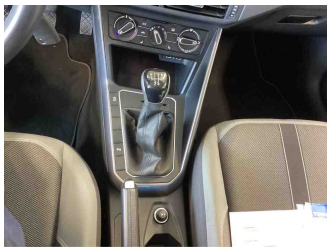


Innenraum - Mittelkonsole

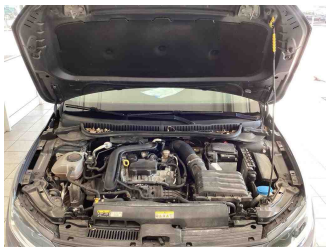


Fahrzeug - Motorraum offen

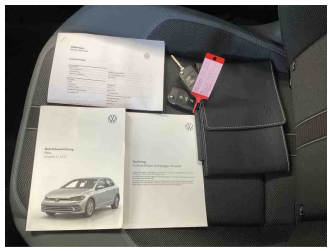

Equipment - Boardmappe/ Securitybag

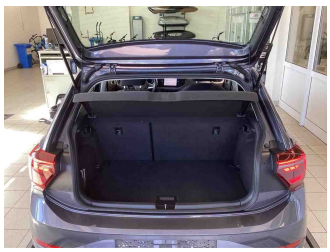

Innenraum - Kofferraum

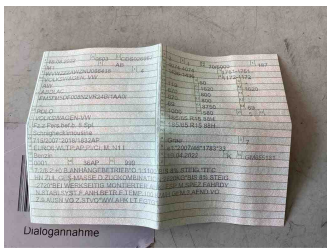


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

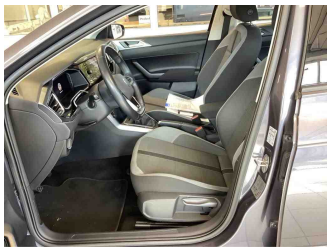


Innenraum - vorne




Innenraum - hinten

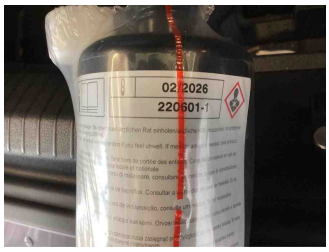

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

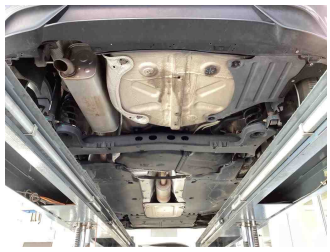

Unterbodenscan

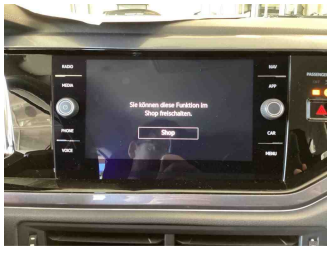

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVWZZZAWZNU066418

Berichts-Nr: 11438381

TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen

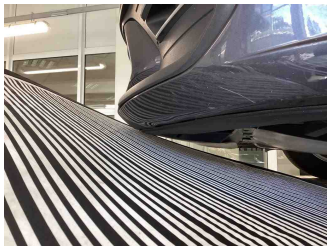





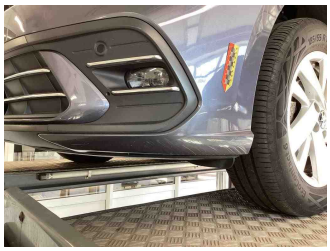


2 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen

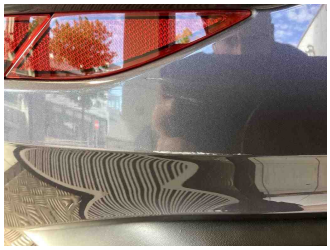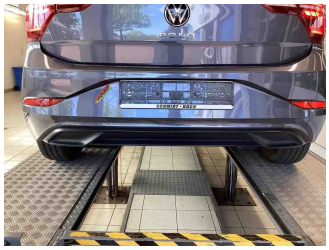3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

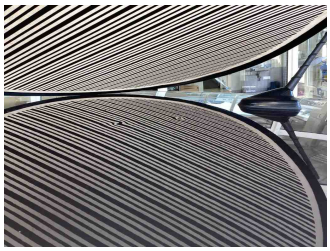


TÜVNORD

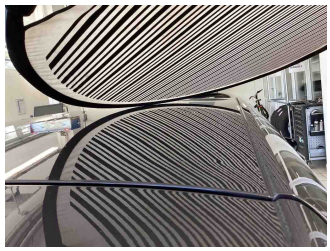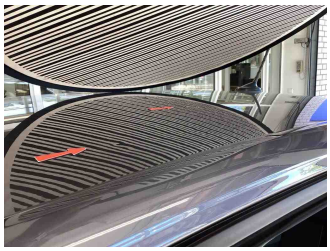Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438381
vom: 14.09.2026

4 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

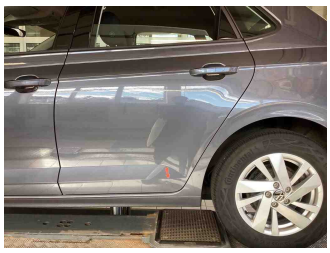



5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

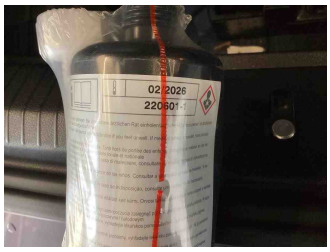

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

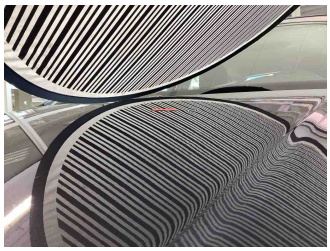2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

