DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002513651
Besichtigt am:	18.06.2026 14:44
Berichts-Nr:	10830020
FIN:	VSSZZZKL4RR067331



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

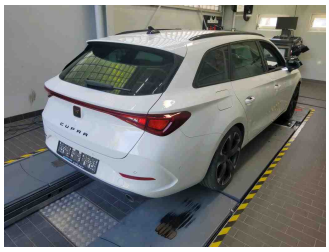

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AQC
Erstzulassungsdatum:	25.06.2024
Laufleistung:	23.319 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	06.05.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	9.518 km

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent (inkl. Sensoren vorn und hinten)

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4

4-Zyl.-Ottomotor 2,0 l/180 kW TFSI, homogen, Grundmotor: T2H/T2G/TX5/TX6/ T0I/T3Q/TX9/T3J, TSI

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre vorn

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

FULL LINK für Radio-Navigationssystem und "Media System +", 10"

Fußhebelwerk

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimakomfortscheibe

Kopfstütze für Vordersitz

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert

Leichtmetallräder 8J x 19

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 4

Müdigkeitserkennung

Navigationsgerät-High

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne connect Paket 1

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Kompensor

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Steckdose

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)

Pan-European-eCall

Parklenkassistent

Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/35 R19 91Y

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung Leon VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant LEON Sportstourer

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: beheizbare Vordersitze

Zierleisten schwarz

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Unterboden vorne	Gebrochen	Ersetzen
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tür hinten links	Klebstoffreste	Reinigen
5	Heckklappe	Klebstoffreste	Reinigen
6	Tür hinten rechts	Klebstoffreste	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.100,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 1.100,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKL4RR067331 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026


» Ansichtsfotos

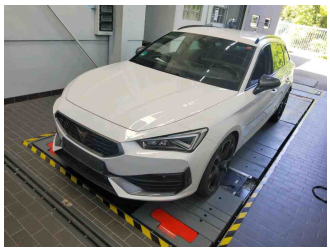


Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

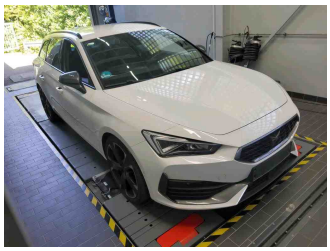

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

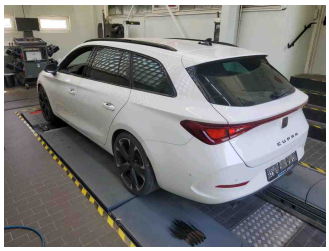

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

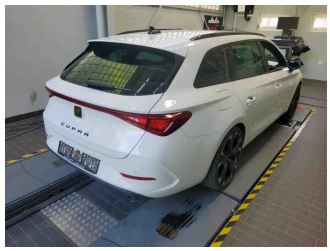

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

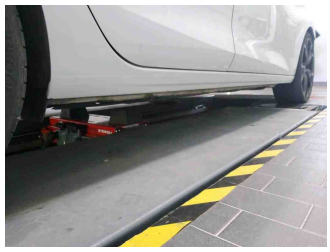


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links

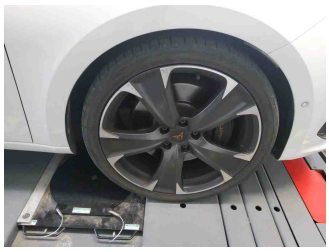

Räder - Rad montiert vorne rechts

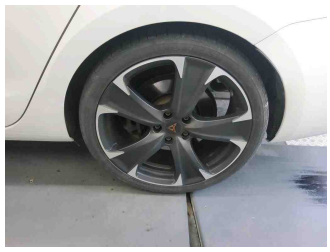


Räder - Rad montiert hinten links

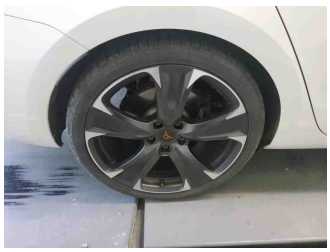


Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad

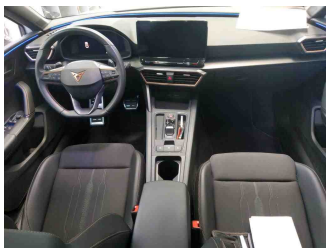

Innenraum - Mittelkonsole

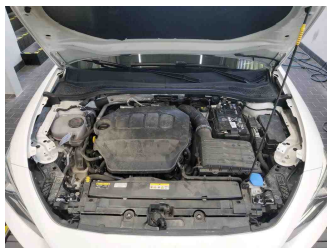


Fahrzeug - Motorraum offen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

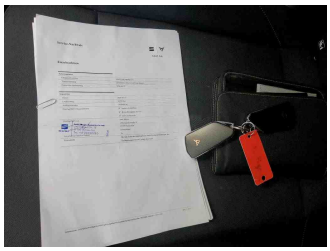

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

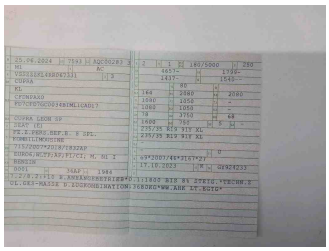


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

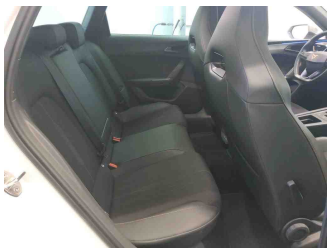

Innenraum - hinten

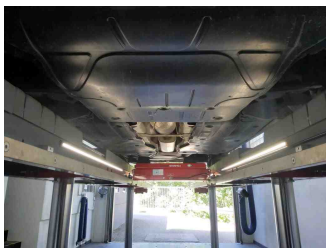

Unterbodenscan

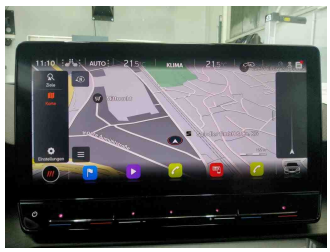

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: VSSZZZKL4RR067331

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Unterboden vorne - Gebrochen - Ersetzen




2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



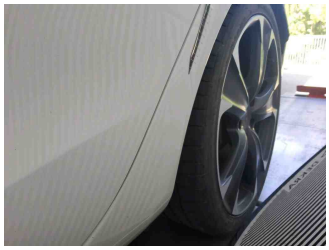

3 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar	Kante verformt, smart repair, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.




4 - Tür hinten links - Klebstoffreste - Reinigen




DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10830020
vom: 18.06.2026

5 - Heckklappe - Klebstoffreste - Reinigen







6 - Tür hinten rechts - Klebstoffreste - Reinigen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

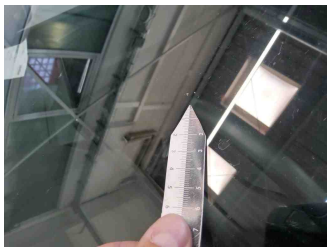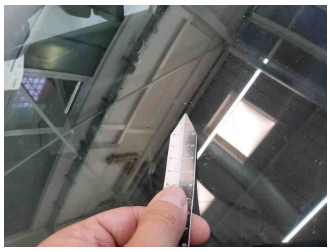2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

