TÜVNORD


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002589883
Besichtigt am:	13.08.2026 09:41
Berichts-Nr:	11180034
FIN:	TMBLJ7NU2P5026899

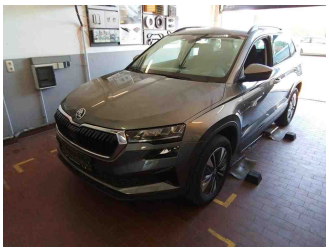

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

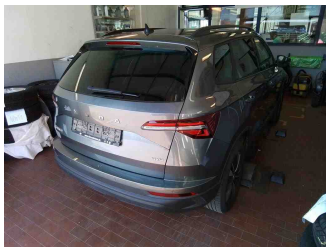

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

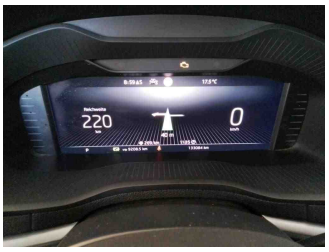

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	05.12.2022
Laufleistung:	133.084 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	20.06.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	91.455 km
Restlauf bis Service:	6.200 KM

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" inkl. SAFE System

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SUNSET"

"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2 Leseleuchten vorn

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG

3. Kopfstütze hinten

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

8 Lautsprecher (passiv)

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagenpaket 3

Aero Kappe schwarz matt

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimakomfortscheibe

Komfortausstattung

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED- Hauptscheinwerfer

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Luftfilter für staubreiche Länder

Mit Adapter

Mit Multifunktionskamera

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 7

MPV

Müdigkeitserkennung

Navi Amundsen + Web radio

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Normalsitze vorn

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne Ablagekästen im Kofferraum

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anschlussgarantie

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Emblempaket

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Halter

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Schmutzfänger

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne Zusatz-/Standheizung

Pannen-Set

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/55 R17 97V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlechtwegepaket

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sitzbezüge in Stoff

Sondermodell 2022

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Technology Amundsen Plus (Web Radio) fur AM

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Travel Assist

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verkehrszeichenerkennung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zus. Triebwerks-Unterschutz plus Steinschlagschutz-Unterboden

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	4,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	4,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	5,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
7	Innenraum	Tierhaare	Chemische Reinigung
8	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	1.582,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBLJ7NU2P5026899 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

» Ansichtsfotos

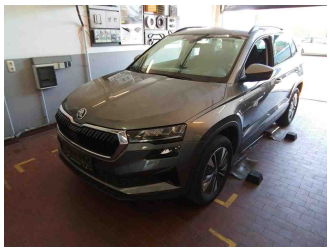


Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

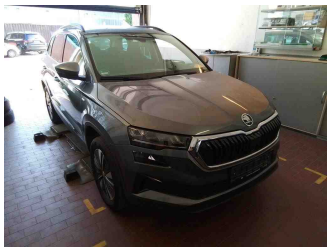

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

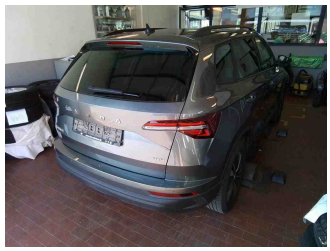


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

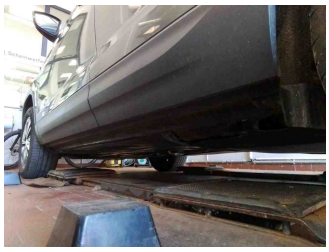

Seitenansicht - Schweller links

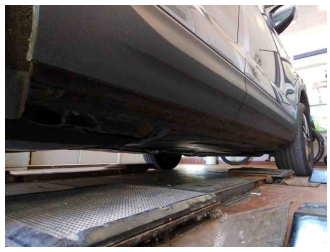

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

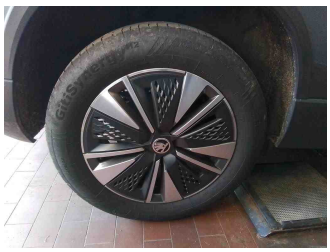

Räder - Rad montiert hinten rechts

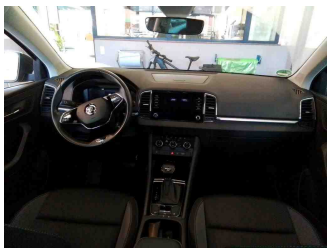

Innenraum - Mittelkonsole

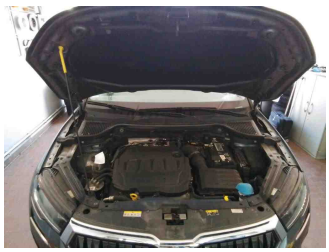

Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag

TÜVNORD


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

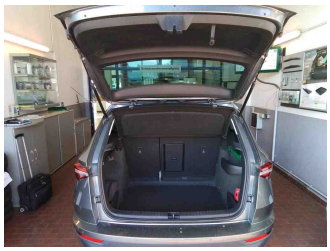

Innenraum - Kofferraum

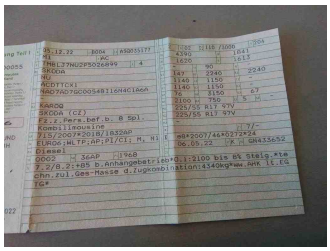


Fahrzeug - abgegebene ZB1

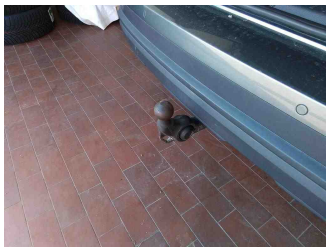

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten links

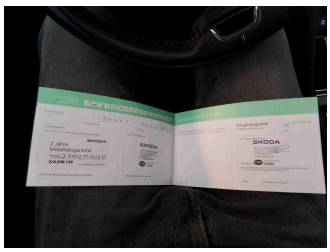


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten

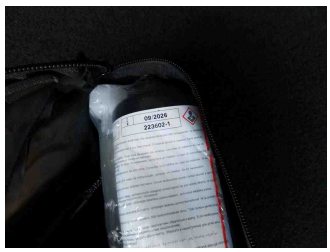

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

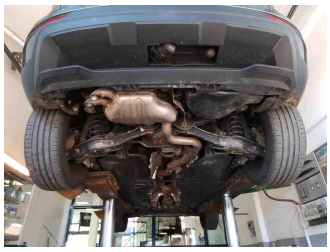

Unterbodenscan

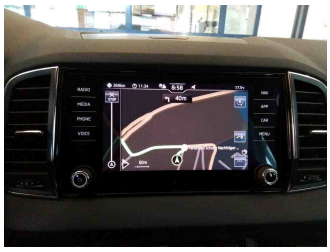

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen





2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Ersetzen

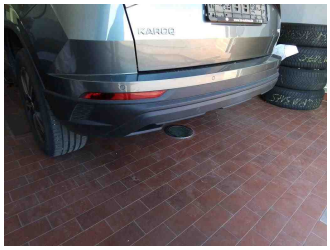
3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

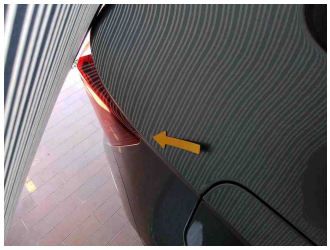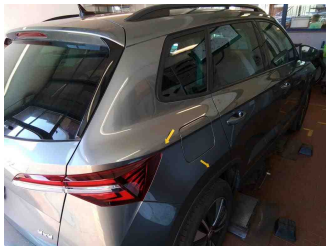5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


TÜVNORD

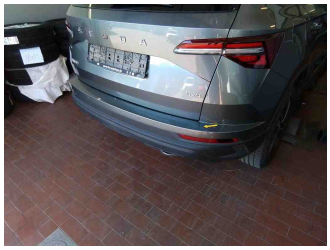Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026



6 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Lackieren

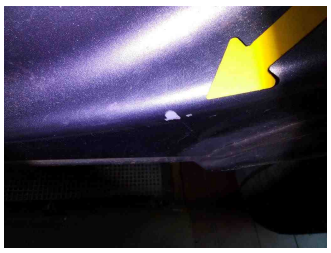
7 - Innenraum - Tierhaare - Chemische Reinigung




8 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

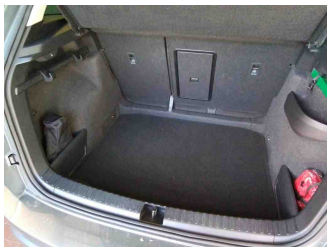9 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

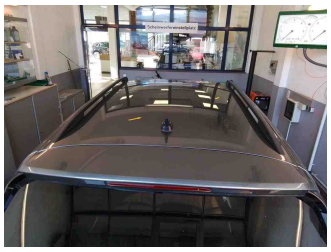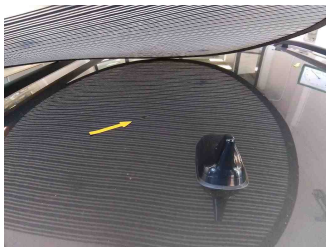


10 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

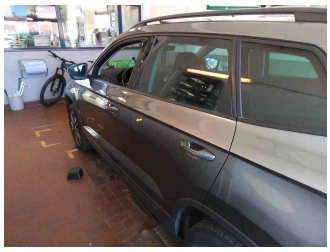
TÜVNORD

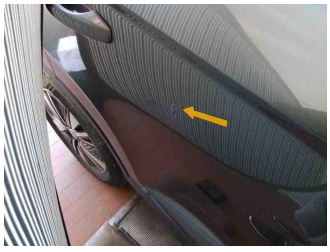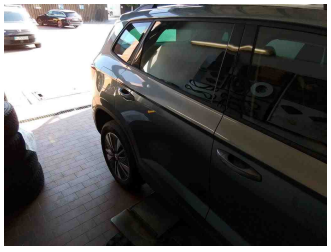Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11180034
vom: 13.08.2026

11 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

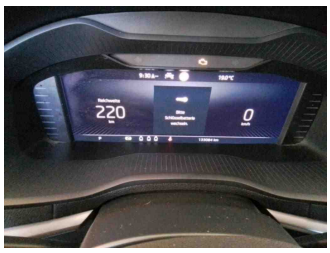

FIN: TMBLJ7NU2P5026899